

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| | উজালা প্ৰেন্ট ইন্ডাম্ট্ৰজি লি |
|--------------|-------------------------------|
| ঠিকানা | , 0, (Savar, Dhaka, Dhaka) |
| কারখানার কোড | CDHK007 |
| কালার কোড | |

| মূল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: - | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| ১. পর্যবেষ্ণ্যণ | | | |
| Main Production Building Column Stress calculation প্রদর্শন প্রব্বেষ্ণণ be continuing, but factory should have addressed the Core Test. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | the production of the factory may | | |
| ১.১. কাৰ্শক্ৰম Verify insitu concrete stresses either by 100mm of strength data for the identified columns. | dia. cores or existing cylinder | | |
| সুপারিশের ভথ্যসূত্র | | | |
| কার্থানার কার্যক্রম | | | |
| আ্থাধিকার প্রযোগ্য লয় চুড়ান্ত সময়সীমা | | | |
| সংশোধিত | | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | | |
| [মৃদ্ভব্য | | | |

২. পর্যবেষ্ণণ

| পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ | Main Production Building Column Stress calculation shows that the value is between the range of 1.501.86, hence color code is Yellow. Thus the production of the factory may be continuing, but factory should have addressed this issue. They also need to conduct Core Test. |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কাৰ্যক্ৰম Have a qualified structural engineer prepare Floor Load Plans showing floor capacity of each floor. Floor load plans should be visibly posted on all levels of the কাৰ্যক্ৰম Main Production Building. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৩. পর্ববেষ্ণণ

| All Factory Building has no approved master plan from local authority. Full set of Architectural and Structural drawings were available only for Main Production Building but for rest of the buildings any design documents were not available. As-built drawing were not available for any of the buildings. Sub soil investigation report was available only for Main Production Building. Any Material Test Report was not available. Also Design Report for all the building was not available. Thus Under guidance from a qualified structural engineer Factory should conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all of the buildings. |
|---|
| আইটেম ক্যাটাগরি |
| ৩.১. কার্বক্রম |
| Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for all the building. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all of the buildings. All prepared as-built documents should be credible based on the requirements of BNBC 2020. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র |
| <u> </u> |
| কা ৰ্যক্ৰম ত্ৰা থিকার প্ৰযোগ্য লয় |
| চুডান্ত |
| সম্ব্যসীমা ি সংশোধিত |
| সম্ম্যীमा |
| ্বিপ্রাপৃত্তির অবস্থা |
| प्रस्त |
| |
| |
| ৪. পর্যবেক্ষণ |
| পরিদর্শন Corrosion was present in the steel member and exposed rebar at Roof Main Production পর্যবেষ্ণ্যন Building. In rest of the Steel Frame building corrosion was also present. |
| ক্যাপ |
| আইটেন ক্লেট্ডিন |
| ক্যাটাগরি |
| ৪.১. কার্যক্রম |
| All Steel Member should be painted properly. Proper treatment should be taken for |
| all exposed repar. |
| ্বিপুশারিশের বিশ্ব বিশ্ |
| <u> </u> |
| কাৰ্যক্রম ত্রাধিকার প্রযোগ্য লয় |
| <u>ত্রপ্রাপেদার এ(বাল্) গর</u> <u>চুড়ান্ত</u> |
| प्रभेयभीमा |
| সংশোধিত্ত সময়সীমা |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |

অবস্থা মন্তব্য