



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|--------------------------------|
| কারখালার নাম | উজ্জ্বলা পাইলট ইন্ডাস্ট্রিজ লি |
| ঠিকানা | , ০, (Savar, Dhaka, Dhaka) |
| কারখালার কোড | CDHK007 |
| কালার কোড | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Main Production Building Column Stress calculation shows that the value is between the range of 1.501.86, hence color code is Yellow. Thus the production of the factory may be continuing, but factory should have addressed this issue. They also need to conduct Core Test. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|---------------------|---|
| কার্যক্রম | Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for the identified columns. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ধ্রোজ্য লব |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

| |
|---------------|
| ২. পর্যবেক্ষণ |
|---------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Main Production Building Column Stress calculation shows that the value is between the range of 1.501.86, hence color code is Yellow. Thus the production of the factory may be continuing, but factory should have addressed this issue. They also need to conduct Core Test. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Have a qualified structural engineer prepare Floor Load Plans showing floor capacity of each floor. Floor load plans should be visibly posted on all levels of the Main Production Building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অধার্থিকার | প্রযোজ্য লয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | All Factory Building has no approved master plan from local authority. Full set of Architectural and Structural drawings were available only for Main Production Building but for rest of the buildings any design documents were not available. As-built drawing were not available for any of the buildings. Sub soil investigation report was available only for Main Production Building. Any Material Test Report was not available. Also Design Report for all the building was not available. Thus Under guidance from a qualified structural engineer Factory should conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all of the buildings. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for all the building. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all of the buildings. All prepared as-built documents should be credible based on the requirements of BNBC 2020. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নথি |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Corrosion was present in the steel member and exposed rebar at Roof Main Production Building. In rest of the Steel Frame building corrosion was also present. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | All Steel Member should be painted properly. Proper treatment should be taken for all exposed rebar. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নথি |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | - |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

