

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	বারজার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, (Savar, Dhaka, Dhaka)
কারখানার কোড	CDHK008
কালার কোড	

মূল্যায়নের ৭	ন্বণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণ	1	
পর্যবেষ্কণ	All Factory Building has no approved master plan from Drawing and Architectural Drawing were available for drawings were not available for any of the buildings available for most of the buildings. Any Material Test Design Report was not available for any of the factor Color code of the Emulsion Building (New) and Washilding has no proper engineering documents and cross bracing in roof or wall of Steel Frame Structur path is not apparent. Thus Under guidance from a coshould conduct Detail Engineering Assessment (DE	for most of the Building. As-built investigation report was st Report was not available. Also bry buildings. According to FoS, ater Based Building is Green. But the material test report. There is no res, so redundancy in lateral load qualified structural engineer Factory
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্ব	ক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and Single Plan, Section, Elevation details, all structural me all the building. Factory should also conduct Details and Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for ail Engineering Assessment (DEA)
সুপারি(তথ্যসূত্র		
কার্থা কার্যক্র	τ	
I	গ্র প্রযোগ্য ন্য	
চুডান্ড সমশ্র <u>সী</u>		
সংশো ⁶ সময়সী	मा ⁻	
অগ্রগরি অবস্থা	স্ব	
মন্তব্য		

পরিদর্শন Openings in Concrete Floor Slab has been observed at Emulsion Building (New). পর্যবেষ্ণন Therefore, the lateral stability of the Emulsion Building (New) should be checked.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাপরি
רוויוטוניר
২.১. কার্যক্রম
Have a qualified structural engineer complete further analysis of the Building and develop a remediation plan if required.
সুপারিশের
क्रिशांत्रुव
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
<u>চুডান্ড</u>
त्रेंबर्गीमा -
সংশোধিত
সমর্মীমা ⁻
অগ্রগতির
অবস্থা
মন্তব্য
୭. পর্ববেষ্ণণ
· (K1V)
পরিদর্শন For PVC Water Tank Concentrated Load Condition was observed on roof top of Admin
পৰ্শবেষ্ণণ and R & D Building.
ক্যাপ
অাইটেম

|আহডেম |ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Engage a qualified structural engineer to confirm and document that provisions কাৰ্যক্ৰম have been made to accommodate concentrated loads. If provisions have not been made, have a qualified structural engineer develop a remediation plan. সুপারিশের <u>ভ</u>িখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নর চুডান্ত সম্মানীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা

৪. পর্যবেষ্ণণ

<u>মন্তব্য</u>

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জম All Steel Member should be painted properly.	
সুগারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যজন	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	