



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ওরলাটে ইন্টারগ্যাশলাল লিঃ
ঠিকানা	Asha Plaza (4Th Floor), Hemayetpur Bus Stand
কারখালার কোড	DHK441
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ:  Inadequate ventilation of the generator room  Combustible materials inside generator room  No cable trench

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি:

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Remove Combustible materials from generator room. <input type="checkbox"/> Ensure ventilation to generator <input type="checkbox"/> Provide cable trench with cover
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	08-09-2021: 1. The generators room is not properly ventilated. 2. Combustible materials are observed in generator room. 3. Cable trench is not provided for cable laying in generator room.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Panel door damaged/not present □ No instruction for first aid to electrical shock □ Cable ends not properly soldered or crimped □ Visible burn marks □ Connection without lug □ Messy wire inside □ Body & door not earthed □ No clear identification mark on distribution board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Repair broken/loose MCCB/MCB box. □ Provide earthing to body & door. □ Identify cause of burning inside distribution box and take remedial measures □ Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	08-09-2021: 1. No damaged door of distribution board is observed. 2. Burning sign is not found. 3. Doors and body of few panel boards are not grounded. For example: Distribution boards at boiler room. 4. Distribution boards do not have clear and permanent identification markings. 5. Broken MCB observed during the inspection

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Panel door damaged/not present □ No instruction for first aid to electrical shock □ Cable ends not properly soldered or crimped □ Visible burn marks □ Connection without lug □ Messy wire inside □ Body & door not earthed □ No clear identification mark on distribution board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock □ Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box □ Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	08-09-2021: 1. Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in generator room and some of the distribution boards 2. Cable ends not properly soldered or crimped 3. Cable sockets are not provided for stranded conductors. 4. Undress messy wire are not observed inside the panel boards. 5. Combustible materials (obstruction) found in front of distribution panels.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Connections without lug □ Undressed wiring/cables □ Cable ends not properly soldered or crimped
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure secured connections with lug □ Replace undressed wiring/cables □ Properly solder cable ends
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	08-09-2021: 1. Cable sockets are not provided for stranded conductors. 2. Undress messy wire are not observed inside the panel boards. 3. Cable ends not properly soldered or crimped

## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যশালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অধিগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	08-09-2021: Lightning protection system is not available