

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ওৰনাটে ইন্টাৰব্যাশনাল লিঃ
ঠিকানা	Asha Plaza (4Th Floor), Hemayetpur Bus Stand
কারখানার কোড	DHK441
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ	্য: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণণ	**	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ ge ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	Inadequate ventilation of the generator room 🛚 (enerator room 🖟 No cable trench	Combustible materials inside
১.১. কাৰ্যক্ৰ		
কাৰ্শক্ৰম	Remove Combustible materials from generate generator Provide cable trench with cover	or room. Ensure ventilation to
সুপারিশের ভখ্যসূত্র		
কার্খানার কার্যক্রম		
<u> চূডান্ত</u>	প্রযোগ্য নর	
সম্বিশ্বসীমা সংশোধিত সম্বশ্বসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্ত ব্য	08-09-2021: 1. The generators room is not promaterials are observed in generator room. 3. Claying in generator room.	

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	\square Panel door damaged/not present \square No instruction for first aid to electrical shock \square Cable ends not properly soldered or crimped \square Visible burn marks \square Connection without lug \square Messy wire inside \square Body \otimes door not earthed \square No clear identification mark on distribution board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Repair broken/loose MCCB/MCB box. Provide earthing to body & door. Uldentify cause of burning inside distribution box and take remedial measures Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	08-09-2021: 1. No damaged door of distribution board is observed. 2. Burning sign is not found. 3. Doors and body of few panel boards are not grounded. For example: Distribution boars at boiler room. 4. Distribution boards do not have clea and permanent identification markings. 5. Brocken MCB observed during the inspection

৩. পর্যবেষ্ফণ

Panel door damaged/not present 🛘 No instruction for first aid to electrical shock 🗘 পরিদর্শন Cable ends not properly soldered or crimped 🖟 Visible burn marks 🖟 Connection without পর্যবেষ্ণন lug 🖟 Messy wire inside 🖟 Body & door not earthed 🖟 No clear identification mark on distribution board ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম $oxedsymbol{\mathbb{I}}$ Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock $oxedsymbol{\mathbb{I}}$ Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box [] Ensure well-dressed cabling with কাৰ্যক্ৰম lugs সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 08-09-2021: 1. Instruction board for first aid and artificial respiration is not located in generator room and some of the distribution boards 2. Cable ends not properly মন্তব্য soldered or crimped 3. Cable sockets are not provided for stranded conductors. 4. Undress messy wire are not observed inside the panel boards. 5. Combustible materials (obstruction) found in front of distribution panels.

8. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন □ Connections without lug □ Undressed wiring/cables □ Cable ends not properly পর্যবেষ্ণণ soldered or crimped ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি ৪.১. কার্যক্রম Ensure secured connections with lug Replace undressed wiring/cables কাৰ্যক্ৰম Properly solder cable ends সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমার্থসীমা সংশোধিত 07-07-2290 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 08-09-2021: 1. Cable sockets are not provided for stranded conductors. 2. মন্তব্য Undress messy wire are not observed inside the panel boards. 3. Cable ends not properly soldered or crimped

পর্ববেষ্কণ		
রিদর্শন র্ববেষ্কণ	Lightning protection system not available	
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্প্রসীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি	
<u> মন্তব্য</u>	08-09-2021: Lightning protection system is not available	