

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ৰাৰ্জার পেইন্টম বাংলাদেশ লিঃ
ঠিকানা	27/, BFIDC road, kalurghat havy I/A, (Chandgaon, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT033
কালার কোড	

মুল্যার্নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যার্ন পর্ববেষ্ফণের তারিখ: ১. পর্যবেষ্ফণ All Factory Building has no approved master plan from local authority. Detail Structural Drawing and Architectural Drawing were available only Finished Goods Ware House & Production Building and New Resin Plant Building. As-built drawings were available for Finished Goods Ware House & Production Building. Sub soil investigation report was available for New Resin Plant Building. Any Material Test Report was not available. Also পরিদর্শন Design Report was not available for any of the factory buildings. According to FoS, প্রবিষ্ট্রণ Color code of the Finished Goods Ware House & Production Building, New Resin Plant Building, Admin Building and Paint Building is Green. But the building has no proper engineering documents and material test report. There is no cross bracing in roof or wall of Steel Frame Structures, so redundancy in lateral load path is not apparent. Thus Under guidance from a gualified structural engineer Factory should conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all of the Buildings. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for all the building. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all Building. All prepared as-built documents should be credible based on the requirements of BNBC 2020.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য ল্য
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Uncontrolled loading has been observed at 1st floor of Finished Goods Ware House & Production Building. There is no marking at storage area indicating maximum allowable loading limit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম Develop a program to ensure that all live loads for which a floor has been designed কাৰ্যক্ৰম for will not be exceeded. The designated Load Manager shall oversee this program and ensure it is enforced. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** অবিলম্বে <u> চুডান্ত</u> *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

<u>৩. পর্ববেষ্</u>কণ Uncontrolled loading has been observed at 1st floor of Finished Goods Ware House & পরিদর্শন Production Building. There is no marking at storage area indicating maximum allowable পর্ববেষ্কণ loading limit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Have a qualified structural engineer confirm the capacity to support the load is কাৰ্যক্ৰম available. Load Plans should also be developed. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয়

৪. পর্যবেষ্ফণ

চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত

সমর্মীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য 05-05-5590

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ Water ponding was observed at the roof top of Paint Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৪.১. কার্বক্রম
The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce proper and timely drainage of the roof surface and eliminate or minimize water ponding.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর
চ্ডুডান্ড
সংশোধিত সমশ্রসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
১. পর্ববেষ্ণন
পরিদর্শন Inadequate roof parapet has been observed on Roof Top of Admin Building which is less পর্যবেষ্ণনা than 34
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Parapet wall of Roof Top should have built up to 42 as directed by proper কাৰ্যক্ৰম guidance. সুপারিশের ভূথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 07-07-7990 সম্মসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদেশন প্রবিষ্কাল প্রবিষ্কাল বিষ্কাল		
আইটেম ক্যাটাগরি	IL OFFICION WAS DESCENT IN EXPOSED FEDAL ON FOOT FOR OF PAINT BUILDING	
ভ.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম All exposed rebar should be painted properly. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কার্যক্ৰম কার্যক্ৰম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য লয চুড়ান্ত সমন্যসীমা সংশোধিত সমন্যসীমা অগ্রগতির		
কাৰ্যক্ৰম All exposed rebar should be painted properly. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিভ সমরসীমা অগ্রগতির	ক্যাটাগরি	
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নর চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির	৬.১. কার্যক্রম	
ত্থ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির		
কার্স্থানার কার্স্ক্রম অগ্রাধিকার প্রযোগ্য লয় চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির		
<u>জ্ঞাধিকার প্রশোজ্য নর</u> চূড়ান্ত সম্মান্ত্রসীনা সংশোধিত সমান্ত্রসীনা জ্ঞাতির		
চূড়ান্ত সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা অগ্রগতির		
সংশোধিত সম্বাসীমা অগ্রগতির		
সম্ম্যামা ^{৩৯–০৯–৯৯৭০} অগ্রগতির		
	11 - 10/-0/-//90	
I I W 🗠 🖟 I		
মন্তব্য	অবস্থা মন্তব্য	