

গণপ্রজাজন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ঈষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড
ঠিকানা	35, 471, (Patenga, Chattogram, Chattogram)
কারখানার কোড	CCHT034
কালার কোড	

পর্ববেষ্ফণের তারিখ: মুল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মুল্যায়ন ১. পর্ববেষ্ণণ All Factory Building has no approved master plan from local authority. Full set of Architectural and Structural drawings were not available for any of the structures but few partial structural documents were available only for Training Complex Building & Quality Control Building. As-built drawings were not available for any of the buildings. Sub soil investigation report was available only for Quality Control Building & 3 Mega Watt Steam Turbine Building. Any Material Test Report was not available. Also Design পরিদর্শন Report was not available for any of the factory buildings but a single Detailed পর্যবেষ্ফণ Engineering Assessment (DEA) report was available for the Quality Control Building. According to FOS, the color code of the Training Complex Building, Admin Building & Maintenance Building 01 is Green. Since the soil investigation reports, as built drawings & material test reports are not present for most of the structures. Thus Under guidance from a qualified structural engineer factory should conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all of the structures. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১.১. কার্যক্রম Develop a full set of as-built Architectural and Structural drawing showing Floor Plan, Section, Elevation details, all structural members and foundations details for কাৰ্যক্ৰম all of the structures. Factory should also conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for all of the buildings. All prepared as-built documents should be credible based on the requirements of BNBC 2020. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত **স**ময়সীমা সংশোধিত 02-02-2590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	rack has been observed in Floor Beam of Maintenance Building 01.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	
 কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in Floor Beam are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine
	reasons for cracks.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	অবিলয়ে
চুডান্ত সমশ্সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৩. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন Crack has been observed in Floor Beam of Maintenance Building 01. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding কাৰ্যক্ৰম Crack in Floor Beam. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 07-07-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	rack has been observed in brick wall of Canteen Kitchen Building & Admin Building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰম	न न
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in Brick Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	্ৰাবিলম্ ভে
সম্প্রমীমা সংশোধিত	02-02-2290
সম্যুসীমা অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	
 পর্ববেষ্কণ 	

পরিদর্শন Crack has been observed in brick wall of Canteen Kitchen Building & Admin Building. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding কাৰ্যক্ৰম Crack in Brick Wall. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Se	ettlement of concrete floor slab has been observed at Sheet Godown Shed.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰয	1
কাৰ্শক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of distress and provide a remediation plan if required.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	অবিলম্বে
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> </u>	
।. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ণ্যণ	palling of concrete has been observed at RCC slab of Canteen Kitchen Building.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
,	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	

ৰাইটেম ক্যাটাগৰি 9.১. কাৰ্যক্তম Engage a qualified structural engineer to provide additional investigation into the areas of distress and provide a remediation plan if required. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ অবিলয়ে চূড়ান্ত সমস্বসীমা সংশোধিজ সমস্বসীমা অগ্ৰগতিৰ অবস্থা মন্তব্য

৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন | For PVC Water Tank Concentrated Load Condition was observed at the roof top of পর্যবেষ্ণণ Canteen Kitchen Building & Admin Building. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Engage a qualified structural engineer to confirm and document that provisions কাৰ্যক্ৰম have been made to accommodate concentrated loads. If provisions have not been made, have a qualified structural engineer develop a remediation plan. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Water ponding was observed at the roof top of Training Complex Building. পর্যবেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম The roof slope and drainage system should be corrected as required to produce কাৰ্যক্ৰম proper and timely drainage of the roof surface and eliminate or minimize water ponding. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চড়ান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 07-07-2990 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১০. পর্ববেষ্ণণ

	Inadequate roof parapet has been observed on roof top of Training Complex Building which is less than 42.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্যক্রম অ্থাধিকার প্রযোগ্য ন্য	
কাৰ্শক্ষম	
চুড়ান্ড সম্বশ্নসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
ম্প্রগতির	