

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	করবেল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
ঠিকানা	, (Manikganj Sadar, Manikganj, Dhaka)
কারখানার কোড	CTNG001
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধ্	ৰণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ণণ	*	
পরিদর্শন । পর্ববেষ্ণন । পর্ববেষ্ণন । ।	All Factory Building has an approved master plan from Architectural and Structural drawings were not avail available. Sub soil investigation report was not avail and available. Also Design Report was not available. The Liquid Production Shed & Powder Production Shereports and as built drawings are not present. Thus structural engineer Factory should conduct Detail Engl of the structures.	able. As-built drawings were not able. Any Material Test Report was According to FOS, Color code of ed is Green. But soil investigation Under guidance from a qualified
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্যত	চম্	
কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural mer all of the structures. Factory should also conduct (DEA) for all of the structures. All prepared as-based on the requirements of BNBC 2020.	nbers and foundations details for Detail Engineering Assessment
সুপারিশে তখ্যসূত্র	ব	
কার্থানা কার্যক্রম		
 	বি প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীম		
সংশোধি সময়সীম		
অগ্রগতি র	1	
অবস্থা মন্তব্য		

২. পর্যবেষ্ণণ

ASTICATION PO	ncontrolled loading has been observed due to cardboard paper storage at 1st floor of owder Production Shed. There is no marking at storage area indicating maximum lowable loading limit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	T
কাৰ্যক্ৰম	Develop a program to ensure that all live loads for which a floor has been designed for will not be exceeded. The designated Load Manager shall oversee this program
সুপারিশের তখ্যসূত্র	and ensure it is enforced.
কার্থানার কার্বক্রম	
্র অ্ঞানিকার চুডান্ত সমশ্রসীমা	প্রথাজ্য নয় –
সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির	_
অবস্থা মন্তব্য	

Uncontrolled loading has been observed due to cardboard paper storage at 1st floor of পরিদর্শন Powder Production Shed. There is no marking at storage area indicating maximum প্রশবেষ্ণণ allowable loading limit. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্রম Have a qualified structural engineer confirm the capacity to support the load is কাৰ্যক্ৰম available. Load Plans should also be developed. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

<u>୭. পর্ববেষ্</u>কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Corrosion was present in steel member of Liquid Production Shed & Powder Production Shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

8.5. কাৰ্যক্ৰম All steel member should be painted properly. Proper treatment should be taken for all steel member. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম জ্ঞাধিকাৰ প্ৰযোগ্য ন্য চূড়ান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা জ্ঞাতিৰ জ্বস্ম