



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ক্যাশল সিংকারস লিমিটেড।
ঠিকানা	31, Dit Road (4Th & 5Th Fl), Malibagh Chowdhury Para
কারখালার কোড	DHK206
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গীকৃত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Steel or temporary structure not conforming to Type-I construction on Roof-top of building more than 4 storey high.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove temporary structure from roof top
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	1900-01-05 00:00:00

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation. <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. <input type="checkbox"/> Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	5/9/2021: Fire separation drawing is not yet prepared for submit to DIFE.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation. <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০১-০৫-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	5/9/2021: Fire separation drawing is not yet prepared for submit to DIFE.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways and floor punch) not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways and floor punch) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	5/9/2021: Fire separation drawing is not yet prepared for submit to DIFE.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways and floor punch) not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways and floor punch) with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	5/9/2021: I do not found smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls with fire-rated assembly according to the Guidelines.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Total number of exit doors is not adequate. □ Exit door widths are less than minimum (1.0m). □ Exit access doors are not side-swinging type. □ Sum of the widths of exit doors is less than required. □ Exit doors do not open in the direction of traffic flow. □ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. □ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অণ্টার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	5/9/2021: I found total number of exit doors is not adequate. □ Exit door widths are less than minimum (1.0m). □ Exit access doors are not side-swinging type. □ Sum of the widths of exit doors is less than required. □ Exit doors do not open in the direction of traffic flow. □ Exit corridor and passageways effective widths are less than minimum. □ Exit corridors/aisles/passageways are obstructed

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Exit door width less than minimum (0.9m). <input type="checkbox"/> Others same as above.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel <input type="checkbox"/> Ensure adequate number and width of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. <input type="checkbox"/> Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	5/9/2021: I found doors on all escape routes are not open in the direction of travel. Inadequate number and width of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Exit door width less than minimum (0.9m). <input type="checkbox"/> Others same as above.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits <input type="checkbox"/> Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-৯৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	5/9/2021: corridors, passageway, work benches and temporary storage are obstructed in every floors.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Openings (floor punch) not protected by enclosures of required fire resistance rating
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts (floor punch, stairway shaft) by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
মুপারিশের তিথিসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	5/9/2021: I do not found smoke and fire propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Discontinuous staircase □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stairways not continuous from roof to the final exit □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Exit Doorway opens onto a flight of stairs Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ Swinging of door constricts the width of the corridor below 0.9m □ No Auto door closer □ Clear head room less than required □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১২-২০১৬
সংশ্লাষ্টিক সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	5/9/2021: Fire separation drawing is not yet prepared for submit to DIFE.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Discontinuous stairway □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stairways not continuous from roof to the final exit □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Exit Doorway opens onto a flight of stairs Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ Swinging of door constricts the width of the corridor below 0.9m □ No Auto door closer □ Clear head room less than required □ Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ Close wall openings adjacent to the exterior staircases to prevent fire and smoke propagation □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. □ Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অধিগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Discontinuous staircase □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Stairways not continuous from roof to the final exit □ Number of Handrails less than required □ Stairway door not Fire Door □ Exit Doorway opens onto a flight of stairs Space outside Exit Doorway not at same level as that of the Exit Door □ Exit access door not swing in the direction of flow □ Swinging of door constricts the width of the corridor below 0.9m □ No Auto door closer □ Clear head room less than required □ Obstruction in Stairway
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-৯৯-২০৯৬
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লিষ্ট
মন্তব্য	5/9/2021: I don not found stairways are obstructed.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Door □ No/Improperly illuminated exit sign □ Tortuous and obstructed travel path □ Absence of proper separation using fire rated walls and doors □ Ceiling height less than required □ Width of Passageway less than required
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. □ Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. □ Provide cover on naked light.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-৯২-২০৯৬
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in storage Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Smoke and Heat Vents
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.)
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Lift in building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Fire Lift in building
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অংগীকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃত অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not illuminated at all times Means of exits not signposted Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency No Bangla signs for stairs Means of Escape lack Emergency Lighting
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
অংগীকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃত অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exit signs not illuminated at all times ┌ Means of exits not signposted ┌ Directional signs missing ┌ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency ┌ No Bangla signs for stairs ┌ Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-standard Command Station
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Less than 1 time each month <input type="checkbox"/> Training of the Trainers not performed <input type="checkbox"/> Training of the Trainers not performed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines <input type="checkbox"/> Provide training to the Trainers <input type="checkbox"/> Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard Cylinder color <input type="checkbox"/> No validation certificate <input type="checkbox"/> Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অংগীকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	5/9/2021: I found cylinder not accessible.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Non-standard Cylinder color □ No validation certificate □ Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	5/9/2021: I do not found regular monitoring and maintenance of extinguishers.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Minimum pressure in the standpipe is less than required □ The size (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. □ No Siamese connection available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe. □ Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No water filled bucket □ No Gloves/Fire Axe
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	The factory management recovered this issue according to NTPA guideline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	5/9/2021: I found Gloves and Fire Axe.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy <input type="checkbox"/> No fire rated composite door at the boiler entrance <input type="checkbox"/> No fixed temperature smoke detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. <input type="checkbox"/> Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১২-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	5/9/2021: They did not work yet.

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy <input type="checkbox"/> No fire rated composite door at the boiler entrance <input type="checkbox"/> No fixed temperature smoke detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room. <input type="checkbox"/> Install appropriate detectors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has taken & factory personnel agreed to implement within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	5/9/2021: I do not found fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room.. No Install appropriate detectors.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard fire alarm system <input type="checkbox"/> Non-standard sitting arrangement of detectors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-১২-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	5/9/2021: Fire dection systems drawing is not yet prepared for submit to DIFE.

৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard fire alarm system <input type="checkbox"/> Non-standard sitting arrangement of detectors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-০৫-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	5/9/2021: I do not found Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation