

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	এ আর সি সার্ক্যান্ট্যান্ট্স
ঠিকানা	, o, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	CGZP008
কালার কোড	

ল্যা্যানের ধরণ: কাঠামোণত মূল্যা্যন পর্ববেক্ষণের ত		
১. পর্ববেষ্ফণ		
Ar bu পরিদর্শন nc পর্ববেষ্কন Bu te re sti	All Factory Building has no approved master plan from local authority. Full set of De Architectural and Structural drawings were not available for any of the building. Asbuilt drawings were not available for any of the building. Subsoil investigation report was not available. Any Material Test Report was not available. Also Design Report was not available for any of the factory building. According to FoS, Color code of Office Report Building is Green. But the building has not proper engineering documents and mate test report. There is no cross bracing in roof or wall of Steel Frame Structures, so redundancy in lateral load path is not apparent. Thus Under guidance from a qualific structural engineer Factory should conduct Detail Engineering Assessment (DEA) for All Building.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম	ī	
2.2. 71 TCD		
কাৰ্শক্ৰম	Develop a full set of as-built Architectural and St Plan, Section, Elevation details, all structural me all the building. Factory should also conduct Deta for all Building. All prepared as-built documents requirements of BNBC 2020.	mbers and foundations details for all Engineering Assessment (DEA)
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	_	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পিৰিদৰ্শন
Crack has been observed in brick wall of Factory Shed.
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগরি
২.১. কাৰ্যক্ৰম
Soctions of plaster finishing in Brick Wall of Poiler Shod and let Production Building
Sections of plaster finishing in Brick Wall of Boiler Shed and Jet Production Building are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্য্যানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সম্যমীমা
সংশোধিত সম্যমীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্ভব্য
». পৰ্ববেষ্কণ

৩. পর্ববেষ্কণ		
শ্ব(বহ্ষণ	rack has been observed in brick wall of Factory Shed.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall of Boiler Shed and Jet Production Building.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
চুডান্ত	ৰু প্ৰযোগ্য লয়	+
সমর্মসীমা সংশোধিত সমর্মসীমা		$\left\  \cdot \right\ $
অগ্রগাজন অগ্রগতির অবস্থা		1
মন্তব্য		]

### ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Dampness was present in brick wall of Factory Shed. As well as corrosion was present
পর্ববেষ্ণ	ๆ in steel member of Factory Shed.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেমূ	
ক্যাটাগৰি	<del> </del>

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re-occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All steel member should be painted properly.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	