



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আগজির টেরিটোওয়েল লিঃ
ঠিকানা	Gazirchat, Baipail, Ashulia
কারখালার কোড	DHK055
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">—</a>
<b>১. পর্যবেক্ষণ</b>	

**পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ**  The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door  No firefighting equipment is present in the generator room  One point frame earthing of generator instead of two  No over current or earth fault protection provided  No cover on the cable trench

**ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি**

১.১. কার্যক্রম	
<b>কার্যক্রম</b>	<input type="checkbox"/> Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. <input type="checkbox"/> Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. <input type="checkbox"/> Provide over current and earth fault protection
<b>সুপারিশের তথ্যসূত্র</b>	
<b>কারখালার কার্যক্রম</b>	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
<b>অগ্রাধিকার</b>	প্রযোজ্য নথি
<b>চূড়ান্ত সময়সীমা</b>	০৯-০৯-২০১৭
<b>সংশোধিত সময়সীমা</b>	২৫-০৬-২০২২
<b>অগ্রগতির অবস্থা</b>	শুরু হয়নি
<b>মন্তব্য</b>	2022-06-25 00:00:00

<b>২. পর্যবেক্ষণ</b>
----------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No firefighting equipment is present in the generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No over current or earth fault protection provided □ No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Install fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing door for the Generator room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No firefighting equipment is present in the generator room □ One point frame earthing of generator instead of two □ No over current or earth fault protection provided □ No cover on the cable trench
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure double earthing of generator frame □ No over current or earth fault protection provided □ Provide cover on the cable trench
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock <input type="checkbox"/> Body & door not earthed <input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for distribution board <input type="checkbox"/> Motor frame not earthed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB. <input type="checkbox"/> Provide earthing to body & door. <input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on distribution board and SLD <input type="checkbox"/> Provide earthing to motor frames.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock <input type="checkbox"/> Body & door not earthed <input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for distribution board <input type="checkbox"/> Motor frame not earthed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide instructions for first aid for exposure to electrical shock
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অধার্থিকার	ধ্যাজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-১৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> Undressed messy wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure secured connections with lug <input type="checkbox"/> Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-৯৯-২০৯৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-৯৯৭০
অঞ্গতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide the recommend requirements as per suggestion.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-৯৯-২০৯৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-৯৯৭০
অঞ্গতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	2022-06-25 00:00:00