



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এবাপ্টি ইলটারগ্যাশলাল লিঃ
ঠিকানা	Shahmirpur, Fakirnirhat, Karnafully, Chattogram
কারখালার কোড	CHT015
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	One generator is earthed at one point and another one is not earthed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20:Two body Earthing and One Neutral Earthing provided For both generator 26.08.2021:Two body Earthing and One Neutral Earthing provided For both generator

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Panel boards (including panel door) are not properly grounded.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure all panel boards (including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to main earth pit.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Door Earthing Provided for all Panel board and required earthing provided in required Area. 26.08.2021:Panel boards (including panel door) are properly grounded.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Un-terminated cables are found inside distribution boards.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Isolate/make safe all unused cables first and then remove from distribution boards. If necessary make sure cables are properly terminated at its point of termination using appropriate size and type of lug.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Un terminated cables are not found in Panel board 26.08.2021:Un-terminated cables are not found inside distribution boards.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Earthing connections are not provided at sewing machines.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure proper earthing connections at all electrical equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already has been completed
অণ্ডাখিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Earthing provided for Sewing Machine 26.08.2021:Earthing connections are provided at sewing machines.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical Panel boards are not clean.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Isolate the panel boards from the electrical service and clean interior components from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and debris from entering.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already has been completed
অণ্ডাখিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Panel board are dust and vermin proof . 26.08.2021:Electrical Panel boards are clean.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Earthing systems have provision for periodical inspection but inspection is not done yet.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure inspection is being completed and documented for all erthing system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অঞ্চাকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	27.12.20: Earthing system can be inspected and Earthing test report found 26.08.2021:Earthing systems have provision for periodical inspection and inspection done .

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Safety signage is not posted in generator room, fire-fighting equipment is not provided in generator & Substation room and rubber mats are not provided at required locations.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Post safety signage in generator room and install appropriate number and type of fire-fighting equipment in generator & Substation room and ensure graded rubber mats are provided in front of all distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অঞ্চাকার	থায়াজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	27.12.20: Safety sigange found but required fire safety equipment are not provided in generator room . 26.08.2021: Safety sigange found but required fire safety equipment are not provided in generator room .

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the substation room and generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide Instruction board for first aid and artificial respiration in the substation room and generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Instruction boards for first aid and Artificial respiration are located in generator room and sub station 26.08.2021:Instruction boards for first aid and Artificial respiration are located in generator room and sub station

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dedicated earthing is not provided for each circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	27.12.20: Dedicated circuit are provided in maximum area but Cables are not properly marked 26.08.2021:Dedicated circuit are provided in maximum area but Cables are not properly marked

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Looping of cables at circuit breakers and multiple connections of cables at bus bar terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB / MCCB has a dedicated supply from bus-bar. ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCBs / MCCBs.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will remove it soon
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Looping was not found in Panel board 26.08.2021: Looping was not found in Panel board

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical wiring/cables are sized according to capacity of circuit breakers.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will do it soon
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Electrical cables are selected maximum area according to the Capacity of the breaker . But higer rated breaker found in some panel board (MDB) 26.08.2021: Electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Mechanical guards are not provided for electrical equipment (Sewing machine).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate support or mechanical guards for electrical equipment where necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অংগাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Mechanical guards are provided for sweing machine 26.08.2021:Mechanical guards are provided for sweing machine.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cable joints are not made in proper way.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will remove all the cable joints
অংগাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: No cable joint found in Panel board and cable channel . 26.08.2021: No cable joint found in Panel board and cable channel .

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Building structure and metal pipes are not connected with building earthing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Connect all metal in the building to the building earthing/grounding system such as metal rebar in concrete, metal frame of building, or metal water pipe etc.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will connect earthing to all the metals soon.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-০৮-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Buildings structure and metal pipes are connected to the earthing system with building earthing 26.08.2021:Building structure and metal pipes are connected with building earthing.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical single line diagram and layout drawing are available for review but not update.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	27.12.20: Electrical single line diagram (reviewed by Accord) and electrical Layout found in factory but Does not match with Actual installation 26.08.2021:Electrical single line diagram (reviewed by Accord) and electrical Layout found in factory but Does not match with Actual installation

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and inspection of insulation and earth resistance program is not established.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $\Omega >= 5 \text{ M}\Omega$ and $\Omega <= 1 \Omega$ respectively.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already has been completed
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Testing and inspection of insulation and earth resistance program is established. 26.08.2021: Testing and inspection of insulation and earth resistance program is established.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The electrical panel boards are not inspected.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already has been completed
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12. 20: Annual inspection report found but not updated 26.08.2021: Annual inspection report found.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cable entry and exit points of the panel boards are not sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure panel boards have no opening and all live internal components are concealed properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Panel board are dust and vermin proof .And also concealed properly 26.08.2021:Panel board are dust and vermin proof .And also concealed properly

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Each circuit is not provided with a dedicated neutral. There is no marking to identify neutral cable for specified circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each circuit.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	27.12.20: Neutral cable size is adequate in required area. But marking are not provided in some panel board 26.08.2021: Neutral cable size is adequate in required area. But marking are not provided in some panel board

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are no means of identification mark for cables.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list..
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	27.12.20: Cables are identified in some panel board but maximum panel board they did not marked properly . No wiring diagram found beside panel board 26.08.2021:No wiring diagram found beside panel board

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cable trench and cable channels are not covered.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate covers on cable trench and cable channel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	27.12.20: Required area cable trench are covered properly. 26.08.2021:Cable trench and cable channels are covered.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stranded conductors below 6mm ² are not provided with sleeve or ferrules and above 6mm ² are not provided with cable sockets.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm ² . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm ² .
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already has been completed
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অণ্ডাখিকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Cable socket are provided on cable termination point or where required . 26.08.2021:Cable socket are provided on cable termination point or where required .

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will separate distribution boards for lighting and power as early as possible.
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অণ্ডাখিকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	27.12.20: Light and power circuit are not properly identify and No wiring diagram found beside panel board to identify that light and power circuit are separated 26.08.2021:Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lightning protection system is not installed on the building.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii) Appropriate numbers of down conductors are installed.iii) Resistance of earth conductor within limit ($<=10\Omega$).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the system is secured against lightning
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রণ্যতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	27.12.20: Accord Aproved design found and Instation done Accordingly 26.08.2021: Accord Aproved design found and Instation done Accordingly