

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	আনাম ক্লথিং লিমিটেড
ঠিকানা	, 0, ( Tongi East, Gazipur, Dhaka )
কারখানার কোড	<b>GZP</b> 396
কালার কোড	

<b>ুল্যায়নের ধর</b> ণ	🟿 अिं भून्यात्रन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -		
. পর্ববেষ্কণ				
পরিদর্শন Signs were not posted appropriately on all evacuation pathways.				
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি				
১.১. কাৰ্যক্ৰম	Ī			
কাৰ্শক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and pathways or provided with overhead signage exit sign should be posted above the exit do time, - Provide directional signs wherever no clearly marked for easy identification.	e fixed at ceiling level. – Illuminated por, – It should be clearly visible at all		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র				
কারখানার কার্যক্রম				
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়			
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	_			
সংশোধিত সময়সীমা	_			
অগ্রগতির অবস্থা				
মন্তব্য				

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	elevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should check alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
্ অগ্রাাধকার চুড়ান্ড সমর্মসীমা	থ্যোগ্য ন্য –
সংশোধিত সমরসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

». পর্ববে <del>ষ্</del> ড	
ا محسح	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Factory had no dedicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্ব	হ্ম
	Ment out to the transfer of
	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with
কার্শক্রম	
	alternate backup power supply.
সুপারিণ	ৰ
ভিখ্যসূত্র	
কার্খীন	ার
<u>কার্যক্রম</u>	
অগ্রাধিব	াৰ প্রযোগ্য ন্য
চুড়ান্ত	
प्रभागि	$\pi$
সংশোধি	
সময়সীঃ	
অগ্রগতি	ৰ
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	
1	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন   The water throw of jet was found 1 m distance. Hose pipe water pressure is lower than				
পর্শবেষ্ফণ the minimum requirement of BNBC guideline.				
ক্যাপ্				
আইটেম্				
ক্যাটাগরি				
৪.১. কাৰ্যক্ৰম				
কাৰ্শজ্জম   Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.				
সুপারিশের				
ভিখ্যসূত্ৰ				
কার্থানার				
কাৰ্যক্ৰম				
<b>অগ্রাধিকার</b> প্রযোগ্য নর				
চুড়ান্ত				
সংশোধিত				
অগ্রগতির				
अवश्व				
মন্তব্য				
of the state of th				
ন্ পর্ববেক্ষণ				

### পরিদর্শন Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically and no পর্যবেষ্কণ relevant documents found. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি ৫.১. কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and কাৰ্যক্ৰম properly tagged. সুপারিশের ভূখ্যসূত্<u>র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য লয় চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency,
পর্ববেষ্কণ	the water capacity found 31000 litters.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ক্যাটাগরি	

### ৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, i.e. Water storage capacity :1900 litters x 75 min=1, 42,500 Litters.[For Each Riser] সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য