



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	এগ বি এগ ক্যাপ্সন ওয়্যার লি:
ঠিকানা	M-19 & M-14, Section # 14
কারখালার কোড	DHK368
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>৩১-০৫-২০২২</b>
---	---------------------------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ventilation and illumination of substation is poor    Separating wall not extended up to the ceiling    Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অংশাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০২৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05-11-2020 1. Ventilation and illumination of substation is good. 2. Separating wall not extended up to the ceiling but separation area declared. 3. Electric cables pass through service shaft or insulated conduits. On 17-08-2021 (CVV), 1. Ventilation and illumination of substation is good. 2. Separating wall not extended up to the ceiling but separation area declared. 3. Electric cables pass through service shaft or insulated conduits. "31-05-2022 (CCVV): i) Adequate ventilation system and illumination are observed in substation room. ii) During the visit, substation room is separated with fire rated construction and opening protection. iii) Electric cables pass through service shaft or insulated conduits (cable tray and cable channel). Also, the factory is used BBT channel."
সংযুক্তসম্মত (৬)	<input checked="" type="checkbox"/>

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ventilation and illumination of substation is poor □ Separating wall not extended up to the ceiling □ Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. □ Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05-11-2020 Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. Install appropriate detectors. On 17-08-2021(CVV), Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. Install appropriate detectors.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ventilation and illumination of substation is poor □ Separating wall not extended up to the ceiling □ Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure ventilation to substation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05-11-2020 Ventilation to substation ensured. On 17-08-2021(CVV), Ventilation to substation ensured.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Panel door not earthed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide earthing to door
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Corrective action has taken.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	05-11-2020 Provided door earthing in every panel and they are using bus-bar in their factory. On 17-08-2021 (CVV), Provided door earthing in every panel and they are using bus-bar in their factory

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide service ducts and insulated conduits for electrical cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৭-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	05-11-2020 Electric cables passed through service shaft/insulated conduits. On 17-08-2021 (CVV), Electric cables passed through service shaft/insulated conduits.