

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	উৰ্মি নীটওখ্যাৰ লিঃ
ঠিকানা	Mouchak, Kaliakair, Gazipur, (Kaliakair, Gazipur, Dhaka)
কারখানার কোড	GZP 483
কালার কোড	

มห(ๆๆ ๆๆ	i: व्यक्षि भूनाग्रन	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
পর্ববেষ্ফণ		
াবিদর্শন G 1র্শবেষ্ডণ fa চ্যাপ মাইটেম চ্যাটাগবি	round floor – Collapsible / Sliding Steel type ctory.	Doors were fitted in all the exit of the
১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ	
কাৰ্শক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation type door, which swing outward and in the a should not constrict the width of the corrido	direction of travel. Swinging of the door
সুপারিশের তথ্যসূত্র		. 3
কার্শ্বীনার কার্যক্রম		
	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	-	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ণণ

भार्यासम्बद्धाः CC	Il doors on egress route – The doors in the (collapsible, Sliding steel) egress route ould not be open easily. Doors can be locked at any time in the direction of vacuation.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
	Demove all lecting device from all express deer. All exit deers should be open, able
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
7707	from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
I	থবোজ্য নয়
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

୭. পর্ববেষ্ষণ
পৰিদৰ্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory has no পৰ্যবেষ্ণন smoke detector.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কার্বজন
Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের ভখ্যসুত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চ্যুড়ান্ত
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য

৪. পর্যবেষ্ণণ

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory did not stalled automatic detection and alarm system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	staned automatic actection and diarm system.
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্যক্রম	
I -	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
. পর্ববেষ্ফণ	

পরি পর্বনে	ৰ্শেন ৰহ্মণ	Document review – Relevant documents were not available on the day of assessment.
ক্যাপ	ſ	
আই		
ক্যাট		
	!	
E.S.	, কার্যণ্ড	্ন স্
	ৰ্শক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly
সূগ	গারিশে	₹
	খ্যসূত্র	
_	র্খানা	त्र
ক	ৰ্শক্ৰম	
অ	গ্রাধিক	ৰ প্ৰযোগ্য নয়
চু	<u> গুরু</u>	
	नय़त्रीघ	
	শোধি	
সঃ	নশ্বসীম	
অ	গ্ৰগতিৰ	
অ	<u>ৰশ্বা</u>	
মূ	য ব্য	

৬. পর্ববেষ্ণণ

শৰ্শবেষ্ষণ de	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Factory had no edicated fire pump or hydrant system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	
3.3. 1114	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

16. (1)(1)(4)(1)
পরিদর্শন Ground floor or roof – The water throw of jet was found 5 m distance. Hose pipe water পর্যবেষ্ণণ pressure is lower than the minimum requirement of BNBC code.
ক্যাপ্
আইটেম
ক্যাটাগরি
৭.১. কার্যক্রম
কাৰ্শজম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের
তিখ্যসূত্ৰ
কার্থানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত্ৰ _
<u> </u>
সংশোধিত
সম্বসীমা
অগ্রগতির
अनुरुष

৮. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Document review – Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked পর্যবেষ্কণ periodically and no relevant documents found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণরি
৮.১. কার্বক্রম
কাৰ্শজ্জম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থনার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নয
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা
সংশো ধি ত্ত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
of the same of the
৯. পর্ববেষ্ জণ
পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – This volume of water capacity was not sufficient for peak demand when in emergency, the water capacity found 1lac litters.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per BNBC guideline. Within 6 Months, Provide dedicated কাৰ্যক্ৰম storage tank for firefighting operation, . i.e. Water storage capacity :1900 litres x 75 min=1, 42,500 Litres.[For Each Riser] সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

১০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

1 1	oduction floors – Combustible materials were found near heat / electrical source uring operational process of factory.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
· ·	
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

((পথ	7	अप्रट	
99.		\ 1	$\neg \nu$	

পরিদর্শন All accessible floors / buildings and sections within the factory area – There was no পর্যবেষ্কণ back–up power supply for alarm system.

ক্যাপ আইটেম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য ন্য
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>শ । খা</u> মন্তব্য	

১২. পর্যবেষ্ফণ

	l accessible floors / buildings and sections within the factory area – Visual alarm stem was not available at generator room. Which was noisy and obstructed.
১২.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm system should install at generator room which area is noisy and obstructed; so that visual alarm may require
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
১৩. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Do	ocument review – No relevant documents found during the day of assessment.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Obtain building approval from issuing authority সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যণানৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অগ্ৰগতিব অবস্থা মন্তব্য

১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Document review – No relevant document found during assessment day.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. / Fire drill should be conducted monthly in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	