



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সমৃদ্ধ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এম আই নিটিওয়ার লি.
ঠিকানা	215/216, Dewandighi, Dewanhat, Chattogram
কারখানার কোড	CHT106
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৪-০৯-২০২২
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	-Location-Office room. - Electrical Single Line Diagram was not available and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about overall electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সমন্বয়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline 11 October 2016 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: Electrical Design was Approved by Electrical Task Force on 6/12/18 on 21st Task Meeting . But Factory does not Start Rectification Work . 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : Electrical Design was Approved by Electrical Task Force on 6/12/18 on 21st Task Meeting . But Factory does not Start Rectification Work . 16.08.2021 (CVV4) :Electrical Design was Approved by Electrical Task Force on 6/12/18 on 21st Task Meeting . But Factory does not Start Rectification Work . 14-09-2022 : Factory have Approved design but didn't not Start Rectification Work .

সংযুক্তিসমূহ (১)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room. -As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline 11 October 2016 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:As built Lay out Found 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) :As built Lay out Found 16.08.2021 (CVV4) ::As built Lay out Found 14-09-2022 : Factory have Electrical Layout Drawing but they can't show us.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor -Unwanted materials were stored inside the Generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Approved Unwanted materials was not found in Generator room. 23.08.20:UnWanted Material Found in Generator room 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : UnWanted Material Found in Generator room 16.08.2021 (CVV4) :UnWanted Material Found in Generator room 14-09-2022 : Unwanted Material Found in Generator room.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All distribution boards. -Rubber mats were not provided in front of distribution board.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:Rubber mat found 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : Rubber mat found 16.08.2021 (CVV4) :Rubber mat found 14-09-2022 : Rubber mat found.

সংযুক্তিসমূহ (১)



৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor -Fire extinguisher was available but smoke detector was not found in generator room.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 11 October 2016 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:Fire fighting equipment Was not found 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : Fire fighting equipment Was not found 16.08.2021 (CVV4) :Fire fighting equipment Was not found 14-09-2022 : Fire fighting equipment were not found.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor -Fire rated wall and fire door was not available in the generator room.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 4 hour fire rated walls all around the generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 2 March 2017 Given Timeline 28 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: Fire rated door And Wall was not found in Generator Room 05.11.20: Same as previous . They have removed the door of the generator room and left it open . 03.06.2021 (CVV3) :Fire rated door And Wall was not found in Generator Room 16.08.2021 (CVV4) :Fire rated door And Wall was not found in Generator Room 14-09-2022 : Fire rated door and wall was not found in Generator Room.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor -Area of the generator room was 7.14m ² , Proper working clearance was maintained around the generator.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 36m ² , or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 2 March 2017 Given Timeline 28 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:Area Of generator Room was not Sufficient . 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : :Area Of generator Room was not Sufficient . 16.08.2021 (CVV4) :Area Of generator Room was not Sufficient . 14-09-2022 : Area of generator room was not Sufficient .

সংযুক্তিসমূহ (২)



৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor -Proper working clearance was not maintained around the generator.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 2 March 2017 Given Timeline 28 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: Proper clearance was not found beside Generator . 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : Proper working clearance was not maintained around the generator. 16.08.2021 (CVV4) :Proper working clearance was not maintained around the generator. 14-09-2022 : Proper working clearance was not maintained around the generator.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor -Generator oil was not stored away from control panel in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Re-locate oil / fuel tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:Generator oil storage was not shifted Away from Control Panel. 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021(CVV3) : Generator oil storage was not shifted Away from Control Panel. 16.08.2021(CVV4) :Generator oil storage was not shifted Away from Control Panel. 14-09-2022 : Generator oil storage was not shifted away from Control Panel.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 1st floor -Ammeter was not in working condition.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide calibrated Ammeters at main distribution board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already completed this issue.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Approved Ammeter was found in working condition 23.08.20:Ammeter was not in Working Condition 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : Ammeter was not in Working Condition 16.08.2021 (CVV4) :Ammeter was not in Working Condition 14-09-2022 : Ammeter was in working condition.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB at 2nd floor -flammable materials found beside Panel board.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Remove all the inflammable materials near distribution board. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:Inflammable materials found beside Panel board. 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021(CVV3) : flammable materials found beside some of the Panel board. 16.08.2021(CVV4) :flammable materials found beside some of the Panel board. 14-09-2022 : Flammable materials found beside some of the Panel board.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 1st floor -Over current protection device was not installed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	অবিলম্বে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Previous Timeline 13 September 2016 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:Over current protection device was not installed in Panel board. 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021(CVV3) : Over current protection device was not installed 16.08.2021(CVV4) : Over current protection device was not installed 14-09-2022 : Over current protection device was installed.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Facility –MCCB was installed on flammable material.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Wooden switchboards should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 2 March 2017 Given Timeline 28 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:A MCCB Installed in wooden board inside Generator room 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : MCCB was installed on flammable material. 16.08.2021 (CVV4) :MCCB was installed on flammable material. 14-09-2022 : MCCB was installed on flammable material.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 1st floor -Cable connection was installed without lug.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at (MDB/DB)'s. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 11 October 2016 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:Cables are terminated from Bus bar and Circuit breaker Without Lugs . 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021(CVV3) : Cable connection was installed without lug. 16.08.2021(CVV4) :Cable connection was installed without lug. 14-09-2022 : Cable connection was installed without lug.

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All distribution boards –MCCB was higher size according to cable
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 11 October 2016 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:Higher rated Circuit Breaker Found 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : MCCB was higher size according to cable 16.08.2021 (CVV4) :MCCB was higher size according to cable 14-09-2022 : MCCB was higher size according to cable.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All distribution boards -Bunch of cable was observed inside the panels.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: Cable bunching was observed inside Panel board . 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : Bunch of cable was observed inside the panels. 16.08.2021 (CVV4) : Bunch of cable was observed inside the panels. 14-09-2022 : Bunch of cable was observed inside the panels.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All distribution boards -Circuit diagram was not available on panel boards.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 11 October 2016 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: Electrical Design was Approved by Electrical Task Force on 6/12/18 on 21st Task Meeting . But Factory does not Start any rectification work. No drawing was available beside panel board 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : Circuit diagram was not available on panel boards but SLD approved. 16.08.2021 (CVV4) :Circuit diagram was not available on panel boards but SLD approved. 14-09-2022 : Circuit diagram was not available on panel boards but SLD approved.

সংযুক্তিসমূহ (২)



১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All distribution boards -Cable entry exit point was not sealed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of (MDB/DB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 2 March 2017 Given Timeline 28 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: Cable entry and exit was not sealed properly. 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021(CVV3) : 03.06.2021(CVV3) : Cable entry exit point was not sealed 16.08.2021(CVV4) :Cable entry exit point was not sealed 14-09-2022 : Cable entry exit point was not sealed

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor -No earthing connection was provided at the generator frame.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:No earthing found in generator . 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021(CVV3) : No earthing found in generator . 16.08.2021(CVV4) : No earthing found in generator . 14-09-2022 : No earthing found in generator.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB at 3rd floor -ECC was not observed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: Earthing condition is too poor in Electrical System . No Proper Earthing Pit And Earthing Found 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : Earthing condition is too poor in Electrical System . No Proper Earthing Pit And Earthing Found 16.08.2021 (CVV4) : Earthing condition is too poor in Electrical System . No Proper Earthing Pit And Earthing Found 14-09-2022 : No Proper Earthing Found for allrequired circuits.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Facility – Separate earthing was not provided on most of the Sewing M/C, socket, cable tray
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline 11 October 2016 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20:Equipments Does not have Proper Earthing . 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : Equipments Does not have Proper Earthing . 16.08.2021 (CVV4) :Equipments Does not have Proper Earthing . 14-09-2022 : Equipments Does not have Proper Earthing.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All distribution boards -Earthing connection was not provided at the panel door
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline (N/A) Factory claimed completed during CAP01 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: Door Earthing was not found 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021(CVV3) :Earthing connection was not provided at the panel door 16.08.2021(CVV4) :Lightning protection system was not installed 14-09-2022 : Earthing connection was not provided at the panel door.

সংযুক্তিসমূহ (১)



২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof top -Lightning protection system was not installed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-১০-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline 2 March 2017 Given Timeline 28 October 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: LPS Was not installed but Design Have been Approved by DIFE 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) :Lightning protection system was not installed 16.08.2021 (CVV4) :Lightning protection system was not installed 14-09-2022 : Lightning protection system was not installed.

সংযুক্তিসমূহ (১)



২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room -The factory didn't conduct planned periodical inspections and testing for insulation, but earth resistance & operation test of all equipments were available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will engage a consultancy firm to complete this issue within given timeline
অগ্রাধিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Previous Timeline 13 September 2016 Given Timeline 28 August 2017 Factory is planning to complete this issue within given timeline 23.08.20: Thermal insulation and Earth test report found but it is not updated. 05.11.20: Same as previous . 03.06.2021 (CVV3) : No such Document found. 16.08.2021 (CVV4) :No such Document found. 14-09-2022 : No such Document found.

সংযুক্তিসমূহ (২)

