



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ব্যান্ডা এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	Plot# -01, House# -01, TuragHousing, Muhammadpur, Dhaka-1229
কারখানার কোড	DHK090
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: Naked lights are found in the storage area. On 16/11/2020: naked light was seen without protective covers in storage during the visit. 14-01-2021 (CVV-03): Naked light was seen without protective covers in storage during the visit. 12-08-2021: lights in storage area are not protected with cover.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্ষবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one-third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: Storage are found with violation of the 1/3 rule which commands to maintain a minimum clearance from the ceiling height in terms of storing items. On 16/11/2020: Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. One third clearance from ceiling to top of the stack is not maintained. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. One third clearance from ceiling to top of the stack is not maintained. 12-08-2021:One third clearance from ceiling to top of the stack is not maintained.

### ৩. পর্ষবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Communication system of all floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install suitable public address system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: Communication system of the floors is not been developed yet for a smooth communication as per requirements. On 16/11/2020: Suitable PA system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors is not installed yet. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Suitable PA system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors is not installed yet. 12-08-2021:No public address system have found .

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure adequate illuminated emergency lighting in floors, exit & staircase.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/10/2020: Emergency lighting system is found as non-standard with inadequacy of illumination as per NTPA guideline. On 16/11/2020: Emergency lights are found inadequate on aisles and stairways 1 & 2. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Emergency lights are found inadequate on aisles. 12-08-2021: Emergency lights are found inadequate on aisles.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No testing plan & record of fire safety equipment is found during the visit. 14-01-2021 ( CVV-03 ): No testing plan & record of fire safety equipment is found during the visit. 12-08-2021:No such documents found.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of smoke detector
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install automatic detection system with proper sitting arrangement.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Factory management could not show any document of fire alarm and detection system design/drawing. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Factory management could not show any document of fire alarm and detection system design/drawing. Factory has not taken any action to install automatic detection system with proper siting arrangement. 12-08-2021: Factory management could not show any document of fire alarm and detection system design/drawing.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install control panel board at required location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Factory management could not show any document of fire alarm and detection system design/drawing. 14-01-2021 (CVV-03):Factory management could not show any document of fire alarm and detection system design/drawing. Factory has not taken any action to install control panel board at required location. 12-08-2021:Factory has not taken any action to install control panel board at required location.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training from BGMEA/Fire service & Civil Defense/Others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হইলি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No documents was available in the factory on previous training/certifications from those specific organizations as per the requirements. On 16/11/2020: Factory management could not provide fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD. 14-01-2021 (CVV-03): Factory management could not provide fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD. 12-08-2021: Factory management could not provide fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 07/10/2020: Handrail on both sides are provided on both of the stairways. 14-01-2021 (CVV-03): Handrail on both sides are provided on both of the stairways. 12-08-2021: Handrail on both sides are provided on both of the stairways.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Factory management could not show any document of fire hydrant system design/drawing. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Factory management could not show any document of fire hydrant system design/drawing. Factory has not taken any action to provide sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900 ltr x 75 min=142500 liters water storage tank. 12-08-2021: Factory management could not show any document of fire hydrant system design/drawing.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire command station facilities with communication to all floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory shall have a command station on the entrance lobby with suitable public address system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Command station with PA system and other necessary features is not available yet. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Command station with PA system and other necessary features is not available yet. 12-08-2021:Command station with PA system and other necessary features is not available yet.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the lockable exit doors need to be replaced by fire rated an opening system so that the doors can be opened easily in the direction of evacuation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Non rated steel type doors are found at all exits heading to the stairs with locking features. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Factory has taken to install fire door in floor. 12-08-2021:They installed fire rated door.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No fire department preplan has been made yet. On 16/11/2020: No pre plan for fire department has been prepared yet. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Factory management could not show any document of fire safety plan. 12-08-2021:No such documents found.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station & chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Generator & Transformer room need to separate by 4hrs rated wall & 2 hr rated opening with the others occupancies. Boiler room need to separate by 4hrs rated wall & 2hr rated opening with the working floor ( Cutting Section ) .
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No progress found regarding this issue. 14-01-2021 ( CVV-03 ): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. Factory has not taken any action to provide this issue. 12-08-2021:No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval.

**১৫. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১৫.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Final exit for stair-2 need be to separated with generator room by 2hrs rated construction & 1.5hrs rated door or repalce the generator room 3m away from the exit access.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: On 16/11/2020: Final exit route of stairways 1&2 is not separated by fire rated construction. 14-01-2021 ( CVV-03 ): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. Factory has not taken any action to provide final exit for stair-2 need be to separated with generator room by 2hrs rated construction & 1.5hrs rated door or repalce the generator room 3m away from the exit access. 12-08-2021:Factory has not taken any action to provide final exit for stair-2 need be to separated with generator room by 2hrs rated construction & 1.5hrs rated door or repalce the generator room 3m away from the exit access.

**১৬. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire door in stair enclosure
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exit leading to stair shall have 2 hr rated enclosure with lobby and 1.5 hr rated opening/Fire door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Non rated Steel door was seen at exit stairways directly open onto a landing on exit stairway. 14-01-2021 (CVV-03): Factory has taken to install fire door in floor. 12-08-2021:Factory has installrd fire door in floor.

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Status of occupancy separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to close the high window of bonded ware house with 2 hr rated construction and 1.5 hrrated opening or All openings in floors shall be Protected by vertical enclosures extending above and below such openings. Walls of such opening enclosure shall have at least 2 hour fire resistance rating.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No progress found regarding this issue. 14-01-2021 ( CVV-03 ) : No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. Factory has not taken any action to provide close the high window of bonded ware house with 2 hr rated construction and 1.5 hrrated opening or All openings in floors shall be Protected by vertical enclosures extending above and below such openings. Walls of such opening enclosure shall have at least 2 hour fire resistance rating. 12-08-2021:They have not taken any action.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection & Arrangement of Vertical shaft
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install fire lift with having minimum capacity of 545 kg & the liftcore should have 2 hr rated enclosure & 1hr rated auto closing fire door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No progress found regarding this issue. 14-01-2021 ( CVV-03 ):Factory has not taken any action to install fire lift. 12-08-2021::Factory has not taken any action to install fire lift.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire Separation of lobby in high rise building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have 2 hr fire separated lobby near exit leading to staircase for 7 storied building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No progress found regarding this issue. 14-01-2021 ( CVV-03 ): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. Factory has not taken any action to provide need to have 2 hr fire separation lobby near exit leading to staircase for 7 storey building. 12-08-2021:

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation & smoke protection in basement area with lobby
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Basement staircase shall be encased and placed near the outer edge of the basement with materials of 2 hour fire resistance. Communication with the basement in case of emergency shall be maintained through a lobby provided with a fire resisting self-closing door of 1 hour fire resistance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/10/2020: Though one non-standard fire door is found in terms on this basement and staircase separation issue, the installation of the door is found inappropriate. 14-01-2021 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 12-08-2021:

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install proper standpipe system having at least 100mm dia of standpipe.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No progress found regarding this issue. 14-01-2021 (CVV-03): Factory has not taken any action to install proper standpipe system having at least 100mm dia of standpipe. 12-08-2021: Factory has not taken any action to install proper standpipe system having at least 100mm dia of standpipe.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Standpipe system including fire pump, water reservoir and siamese connection is not installed yet in the factory. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Standpipe system including fire pump, water reservoir and siamese connection is not installed yet in the factory. 12-08-2021: Standpipe system including fire pump, water reservoir and siamese connection is not installed yet in the factory.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install dedicated fire pump system with backup power system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Standpipe system including fire pump, water reservoir and siamese connection is not installed yet in the factory. 14-01-2021 ( CVV-03 ): Factory has not taken any action to install dedicated fire pump system with backup power system. 12-08-2021:

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Valid fire License was available at the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain fire license with mention area from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	14-01-2021 (CVV-03): Fire License was available in the factory. 12-08-2021: Fire License was available in the factory.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill needs to be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills needs to be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-01-2021 (CVV-03): Fire Drills document is not found according to guideline. 12-08-2021: No such documents found

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্টিত	Boiler license is not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complete within this timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৩-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14-01-2021 ( CVV-03 ):Boiler license is not available during this visit. 12-08-2021::Boiler license is not available during this visit.