

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ব্যান্ডো এ্যাপাৰেলস লিঃ
ঠিকানা	Plot#-01, House#-01, TuragHousing, Muhammadpur, Dhaka-1229
কারখানার কোড	DHK 090
কালার কোড	

নুল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	
(क)।७।१।१।	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Lights in storage area needed to be installe	d with protective covers and conduits
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড সমশ্যসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	
অথ্রগতির অবস্থা	
On 07/10/2020: Naked lights are found in naked light was seen without protective co 2021 (CVV-03): Naked light was seen withe visit. 12-08-2021:lights in storage area	vers in storage during the visit. 14–01– hout protective covers in storage during

পার্দশন প্রব্বেষ্ণ্রণ Management of con	bustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্রগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one-third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	02-02-2010
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰানি
অবস্থা	O카 < 기미
মন্ত ব্য	On 07/10/2020: Storage are found with violation of the 1/3 rule which commands to maintain a minimum clearance from the ceiling height in terms of storing items. On 16/11/2020: Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. One third clearance from ceiling to top of the stack is not maintained. 14-01-2021 (CVV-03): Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. One third clearance from ceiling to top of the stack is not maintained. 12-08-2021:One third clearance from ceiling to top of the stack is not maintained.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Communication system of all floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	r

 কাৰ্যক্ৰম	Install suitable public address system having communication to all floors as well as
কাসক্রম	facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের	
্ত্তথ্য <u>সূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	O 차
	On 07/10/2020: Communication system of the floors is not been developed yet for
	a smooth communication as per requirements. On 16/11/2020: Suitable PA system
ਪਕਤਾ	having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all
মন্তব্য	floors is not installed yet. 14-01-2021 (CVV-03): Suitable PA system having
	communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors
	is not installed yet. 12-08-2021:No public address system have found .
	, ,

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure adequate illuminated emergency lighting in floors, exit & staircase.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	o Ø − o ₽ − 5 o 5 5
<u> সমশ্রসীমা</u>	
<u>অগ্রগতির</u>	চলমাৰ
অবস্থা	041414
	On 07/10/2020: Emergency lighting system is found as non–standard with
	inadequacy of illumination as per NTPA guideline. On 16/11/2020: Emergency
মন্তব্য	lights are found inadequate on aisles and stairways 1 $\&$ 2. 14-01-2021 (CVV-03):
	Emergency lights are found inadequate on aisles. 12–08–2021: Emergency lights
	are found inadequate on aisles.

৫. গাপেকণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Testing and record of fire–fighting equipment	
ক্যাপ আইটেম	
e.১. কাৰ্কস ক্যাভাগাব	

213/2 (1	Eastery pood to have prepar testing plan 9 record of fire cofety equipment
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
সুপারিশের	
ভথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	○ ७ – ○ ৮ – २ ○ २ २
<u>অগ্রগতির</u>	कर राजि
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
	On 07/10/2020: No testing plan & record of fire safety equipment is found during
মন্তব্য	the visit. 14-01-2021 (CVV-03): No testing plan & record of fire safety equipme
• •	is found during the visit. 12–08–2021:No such documents found.

• 11(14)	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	
ক্যাপ	П
<u> </u>	
ক্যাট্রাগরি	

ory
n
v any
nt of
١

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগৰি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্তম Install control panel board at required location. সপারিশের	

191 199	mistali control pariel board at required location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
ভ্রমানুত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o છ− o b− ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Factory management could not show any document of fire alarm and detection system design/drawing. 14-01-2021 (CVV-03):Factory management could not show any document of fire alarm and detection system design/drawing. Factory has not taken any action to install control panel board at required location. 12-08-2021:Factory has not taken any action to install control panel board at required location.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Fire safety training from BGMEA/Fire service & Civil Defense/Others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & worker of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher. সুপানিশেন ভুখ্যসূত্ৰ কান্ত্ৰথানান কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকান ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমন্ত্ৰসীমা সংশোধিত সমন্ত্ৰসীমা ত ৬০০৮-২০২২

অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

শুরু হয়নি

On 07/10/2020: No documents was available in the factory on previous training/certifications from those specific organizations as per the requirements. On 16/11/2020: Factory management could not provide fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD. 14-01-2021 (CVV-03): Factory management could not provide fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD. 12-08-2021: Factory management could not provide fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD.

ı	পর্ববেষ্ফণ	
	পরিদর্শন Handrail on both sides of stairways	
	মাপ শাইটেম মাটাগুরি	

.১. কাৰ্যক্ৰ	T Commence of the commence of
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তখ্যসত্র	, and the second
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o b – o b – २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 07/10/2020: Handrail on both sides are provided on both of the stairways. 14-01-2021 (CVV-03): Handrail on both sides are provided on both of the stairways. 12-08-2021: Handrail on both sides are provided on both of the stairways.

_

গাটাগরি	
০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900ltr x 75min=142500 liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	ob-ob-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Factory management could not show any document of fire hydrant system design/drawing. 14-01-2021 (CVV-03): Factory management could not show any document of fire hydrant system design/drawing. Factory has not taken any action to provide sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least 1900 ltr x 75 min=142500 liters water storage tank 12-08-2021: Factory management could not show any document of fire hydrant system design/drawing.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire command station facilities with communication to all floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory shall have a command station on the entrance lobby with suitable public address system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের	
<u>তি</u> খ্যসত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
অগ্রাধিকার	৬ মঙাং
<i>চুডান্ড</i>	
সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & - o B - 2 o 2 2
অগ্রগতির	
অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Command station with PA system and other necessary features is not available yet. 14-01-2021 (CVV-03): Command station with PA system and other necessary features is not available yet. 12-08-2021:Command station with PA system and other necessary features is not available yet.

১২. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Type of exit doors
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	All the lockable exit doors need to be replaced by fire rated an opening system so that the doors can be opened easily in the direction of evacuation.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> − <i>\$</i> ₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Non rated steel type doors are found at all exits heading to the stairs with locking features. 14-01-2021 (CVV-03): Factory has taken to install fire door in floor. 12-08-2021: They installed fire rated door.

১৩. পর্যবেষ্কণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ Av	vailability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত্র	স
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ % – ₹\$ – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No fire department preplan has been made yet. On 16/11/2020: No pre plan for fire department has been prepared yet. 14-01-2021 (CVV-03): Factory management could not show any document of fire safety plan. 12-08-2021:No such documents found.

78	. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
į	১৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	কাৰ্শক্ৰম	Generator & Transformer room need to separate by 4hrs rated wall & 2 hr rated opening with the others occupancies. Boiler room need to separate by 4hrs rated wall & 2hr rated opening with the working floor (Cutting Section).	
	সুপারিশের তথ্যসূত্র		
	কার্থানার কার্বক্রম		
	অগ্রাধিকার	৬ মাস	
	চুডান্ড সমশ্রসীমা		
	সংশোধিত সময়সীমা	5.67.5.0.5.5	
	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
	মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No progress found regarding this issue. 14-01-2021 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. Factory has not taken any action to provide this issue. 12-08-2021:No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval.	

১৮. পর্শবেষ্ফণ		
প্রিক্রের		
্বাস্পাণ। Fire separation of final exit route		
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাপরি		

সাই ডেপ চ্যাটাগরি	
.৫.১. কাৰ্যজ	ञ्च
কাৰ্যক্ৰম	Final exit for stair-2 need be to separated with generator room by 2hrs rated construction & 1.5hrs rated door or repalce the generator room 3m away from the exit access.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্শক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ & − % ₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 07/10/2020: On 16/11/2020: Final exit route of stairways 1&2 is not separated by fire rated construction. 14-01-2021 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. Factory has not taken any action to provide final exit for stair-2 need be to separated with generator room by 2hrs rated construction & 1.5hrs rated door or repalce the generator room 3m away from the exit access. 12-08-2021:Factory has not taken any action to provide final exit for stair-2 need be to separated with generator room by 2hrs rated construction & 1.5hrs rated door or repalce the generator room 3m away from the exit access.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ	Installation of fire door in stair enclosure
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্রগরি	r l
171011111	<u>'I</u>

কাৰ্বক্ৰম	Exit leading to stair shall have 2 hr rated enclosure with lobby and 1.5 hr rated opening/Fire door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹&-%₹-₹०₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Non rated Steel door was seen at exit stairways directly open onto a landing on exit stairway. 14-01-2021 (CVV-03): Factory has taken to install fire door in floor. 12-08-2021: Factory has installed fire door in floor.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Status of occupancy separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to close the high window of bonded ware house with 2 hr rated construction and 1.5 hrrated opening or All openings in floors shall be Protected by vertical enclosures extending above and below such openings. Walls of such opening enclosure shall have at least 2 hour fire resistance rating.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ <i>\(\Phi\)</i> - \$\(\frac{1}{2}\) = \$\(\frac{1}{2}\)
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No progress found regarding this issue. 14-01-2021 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. Factory has not taken any action to provide close the high window of bonded ware house with 2 hr rated construction and 1.5 hrrated opening or All openings in floors shall be Protected by vertical enclosures extending above and below such openings. Walls of such opening enclosure shall have at least 2 hour fire resistance rating. 12-08-2021:They have not taken any action.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Protection & Arrangement of Vertical shaft
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Ť

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to install fire lift with having minimum capacity of 545 kg & the কাৰ্যক্ৰম liftcore should have 2 hr rated enclosure & 1hr rated auto closing fire door. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 26-25-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No progress found regarding this issue. 14-01-2021 (CVV-03):Factory has not taken মন্তব্য any action to install fire lift. 12-08-2021::Factory has not taken any action to install fire lift.

900 1 1/ 1 7P 1	SW. 11/141	
পরিদর্শন	e Separation of lobby in high rise building	
পর্ববেষ্কণ " ভ	separation or lobby in high rise building	
ক্যাপ		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		

ক্যাটাগরি	
•	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	भ
কাৰ্যক্ৰম	Factory need to have 2 hr fire separated lobby near exit leading to staircase for 7 storied building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্যনি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No progress found regarding this issue. 14-01-2021 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. Factory has not taken any action to provide need to have 2 hr fire separation lobby near exit leading to staircase for 7 storey building. 12-08-2021:

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Fire separation & smoke protection in basement area with lobby
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	1

কাৰ্যক্ৰম	Basement staircase shall be encased and placed near the outer edge of the basement with materials of 2 hour fire resistance. Communication with the basement in case of emergency shall be maintained through a lobby provided with a fire resisting self-closing door of 1 hour fire resistance.
সুপারি(শর	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	₹€-\$₹-₹•₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 07/10/2020: Though one non-standard fire door is found in terms on this basement and staircase separation issue, the installation of the door is found inappropriate. 14-01-2021 (CVV-03): No action has been taken yet to prepare fire separation system drawing and submit to DIFE for approval. 12-08-2021:

২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install proper standpipe system having at least 100mm dia of standpipe.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	_
সম্প্রসীমা	
সংশোধিত	36-73-3033
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যনি
অবস্থা	
	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: No
	progress found regarding this issue. 14-01-2021 (CVV-03): Factory has not taken
মন্তব্য	any action to install proper standpipe system having at least 100mm dia of
	standpipe. 12–08–2021: Factory has not taken any action to install proper
	standpipe system having at least 100mm dia of standpipe.

২২. পর্যবে	ষ্ণ
 পিরিদর্শন	And the billion of Girms and a second of the Green described to
পর্ববেষ্ড	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটার্গা	बे

কাৰ্বক্ৰম	Ensure siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
<u>্র পুর্ব</u> কার্যথানার কার্যক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
হুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 2 – 2 o 2 2
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
ম গুৰ্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Standpipe system including fire pump, water reservoir and siamese connection is not installed yet in the factory. 14-01-2021 (CVV-03): Standpipe system including fire pump, water reservoir and siamese connection is not installed yet in the factory. 12-08-2021: Standpipe system including fire pump, water reservoir and siamese connection is not installed yet in the factory.

২৩. পর্যবেষ	দ্বৰ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power	
ক্যাপ আই্টেম্		
111117	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity & backup power	

৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ञ्स
কাৰ্যক্ৰম	Install dedicated fire pump system with backup power system.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্বসীমা	₹€-\$₹-₹0₹₹
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	On 07/10/2020: No progress found regarding this issue. On 16/11/2020: Standpipe system including fire pump, water reservoir and siamese connection is not installed yet in the factory. 14-01-2021 (CVV-03): Factory has not taken any action to install dedicated fire pump system with backup power system. 12-08-2021:

২৪. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন Valid fire License was available at the factory. পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Obtain fire license with mention area from issuing authority সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-05-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংখ্যোধিত অবস্থা

14-01-2021 (CVV-03): Fire License was available in the factory. 12-08-2021:Fire

License was available in the factory.

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন র্ববেক্ষণ ^{Cc}	onductivity and record of fire drill
্যাপ াইটেম	
गराउप गाँडागित्र	
৫.১. কার্য ন্ত	ম
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill needs to be conducted quarterly (4 times a year) under the Fire Safety Plan. A record of such drills needs to be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সময়সীমা	প্রযোগ্য নয়
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	14-01-2021 (CVV-03): Fire Drills document is not found according to guideline. 12-08-2021:No such documents found

২৬. পর্ববেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Boiler license is not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
,	Initiative action has not taken yet but the factory management agreed to complet within this timeline.
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	20-02-₹02B
সংশো ধ িত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
ম ন্তব্য	14-01-2021 (CVV-03):Boiler license is not available during this visit. 12-08-2021::Boiler license is not available during this visit.