



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কান ক্যাক্টরী লি:
ঠিকানা	Haji Rafiz Uddin Tower, Uniq Bus Stand, Ashulia EPZ Road
কারখানার কোড	DHK218
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door <input type="checkbox"/> No detector in generator room <input type="checkbox"/> No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> The generator room size does not meet the requirement of the guidelines <input type="checkbox"/> No cover on the cable trench <input type="checkbox"/> One point frame earthing of generator instead of two <input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Oil in generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. <input type="checkbox"/> Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. <input type="checkbox"/> Provide two-point earthing for the generator frame. <input type="checkbox"/> Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:No detector in generator room.No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> The generator room size does not meet the requirement of the guidelin.No cover on the cable trench .One point frame earthing of generator instead of two.Oil in generator room No detector in generator room 14-09-2021 No detector in generator room. No firefighting equipment is present in the generator room. The generator room size is small than guidelines. No cover on the cable trench . One point frame earthing of generator.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্বেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door <input type="checkbox"/> No detector in generator room <input type="checkbox"/> No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> The generator room size does not meet the requirement of the guidelines <input type="checkbox"/> No cover on the cable trench <input type="checkbox"/> One point frame earthing of generator instead of two <input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Oil in generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room <input type="checkbox"/> Provide room for generator as per the guidelines <input type="checkbox"/> Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:No detector in generator room 14-09-2021 No detector in generator room. Fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room is not provided.

### ৩. পর্বেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door <input type="checkbox"/> No detector in generator room <input type="checkbox"/> No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> The generator room size does not meet the requirement of the guidelines <input type="checkbox"/> No cover on the cable trench <input type="checkbox"/> One point frame earthing of generator instead of two <input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Oil in generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
<b>৩.১. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide cover on the cable trench <input type="checkbox"/> Remove oil from generator room and keep it clean
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:No cover on the cable trench 21-01-2020 No cover on the cable trench. Oil found in generator room.

## 8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB door not earthed <input type="checkbox"/> No or empty earth bar/neutral bar <input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD <input type="checkbox"/> Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. <input type="checkbox"/> Provide earth bar and neutral bar in MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB. MDB/DB/SDB door not earthed .Connections without lug . MDB does not have duplicate earth leads 14-09-2021 No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB. MDB/DB/SDB door not earthed. Connections without lug . MDB does not have duplicate earth leads.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> MDB/DB/SDB door not earthed <input type="checkbox"/> No or empty earth bar/neutral bar <input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:Connections without lug. 14-09-2021 Connections without lug.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☐ Connections without lug ☐ Undressed messy wiring/cables
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Ensure secured connections with lug ☐ Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation: Connections without lug.Undressed messy wiring/cables 14-09-2021 Connections without lug.Undressed messy wiring/cables.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☐ Provide appropriate Lightning protection system. ☐ Provide air termination network
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:On the factory roof top Lightning protection system is not installed. 14-09-2021 On the factory roof top Lightning protection system is not installed. But design submitted for approval.