



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কাল ক্যান্টোনি লিঃ
ঠিকানা	Haji Rafiz Uddin Tower, Uniq Bus Stand, Ashulia EPZ Road
কারখালার কোড	DHK218
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: —
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door. No detector in generator room. No firefighting equipment is present in the generator room. The generator room size does not meet the requirement of the guidelines. No cover on the cable trench. One point frame earthing of generator instead of two. No earth fault protection provided. Oil in generator room. No detector in generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. Provide two-point earthing for the generator frame. Provide earth fault protection
মুপারিষের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অধার্থকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৭-১৯-২০২৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation: No detector in generator room. No firefighting equipment is present in the generator room. The generator room size does not meet the requirement of the guidelines. No cover on the cable trench. One point frame earthing of generator instead of two. Oil in generator room. No detector in generator room. 14-09-2021 No detector in generator room. No firefighting equipment is present in the generator room. The generator room size is small than guidelines. No cover on the cable trench. One point frame earthing of generator.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door <input type="checkbox"/> No detector in generator room <input type="checkbox"/> No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> The generator room size does not meet the requirement of the guidelines <input type="checkbox"/> No cover on the cable trench <input type="checkbox"/> One point frame earthing of generator instead of two <input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Oil in generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room <input type="checkbox"/> Provide room for generator as per the guidelines <input type="checkbox"/> Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৩-২০১৭
সংশ্লিষ্ট সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation: No detector in generator room 14-09-2021 No detector in generator room. Fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room is not provided.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door <input type="checkbox"/> No detector in generator room <input type="checkbox"/> No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> The generator room size does not meet the requirement of the guidelines <input type="checkbox"/> No cover on the cable trench <input type="checkbox"/> One point frame earthing of generator instead of two <input type="checkbox"/> No earth fault protection provided <input type="checkbox"/> Oil in generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide cover on the cable trench <input type="checkbox"/> Remove oil from generator room and keep it clean
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অধিকারী অধিকারী	ধৰ্মেজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:No cover on the cable trench 21-01-2020 No cover on the cable trench. Oil found in generator room.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB MDB/DB/SDB door not earthed No or empty earth bar/neutral bar Connections without lug MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. Provide earth bar and neutral bar in MDB/DB/SDB Provide duplicate earth leads for MDB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অধ্যাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB. MDB/DB/SDB door not earthed .Connections without lug . MDB does not have duplicate earth leads 14-09-2021 No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB. MDB/DB/SDB door not earthed. Connections without lug . MDB does not have duplicate earth leads.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB MDB/DB/SDB door not earthed No or empty earth bar/neutral bar Connections without lug MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:Connections without lug. 14-09-2021 Connections without lug.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> Undressed messy wiring/cables
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Ensure secured connections with lug <input type="checkbox"/> Replace undressed messy wiring/cables
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has been taken and they have complete this issue
অগ্রাধিকার	৬ মন্ত্রালয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	ক্ষেত্র হ্যাণ্ডি
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation: Connections without lug.Undressed messy wiring/cables 14-09-2021 Connections without lug.Undressed messy wiring/cables.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system. <input type="checkbox"/> Provide air termination network
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken but they have agreed to complete by their consultant
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৫-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	20-10-2020 visit Observation:On the factory roof top Lightning protection system is not installed. 14-09-2021 On the factory roof top Lightning protection system is not installed. But design submitted for approval.