



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যাশন ম্যাকার্স লিঃ
ঠিকানা	Kaowa Purba Khando
কারখানার কোড	GZP118
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Factory owner have been instructed to prepare & submitted a load plan of the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	10.02.2020: As per Task Force on 92th meeting dated 01.01.2019 need to submit Vetted load plan with structural analysis.and there is no pile so do not need PSI test of pile 24.08.2020: Do not prepare & submit Vetted load plan to DIFE. 5th November,2020: Factory concern submitted their as built drawings with permissible load plan to DIFE on 6,12,2018.10.02.2020:As per Task Force on 92th meeting dated 01.01.2019 need to submit Vetted load plan with structural analysis.and there is no pile so do not need PSI test of pile but they did not submit the documents yet. On 12.08.2021: They did not completed their DEA.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Modification of structure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No modification of structural configuration or further construction is to be carried out with out Detailed Engineering Assessment
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.02.2020: No modification observed during CVV. 24.08.2020: No modification observed during inspection 5th November,2020: After priliminary survey to recent time, no modification of structural configuration or further construction had done. On 12.08.2021: No modification observed during inspection

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Owners /factory users should observe the development of any distress particularly in primary structural elements,if any cracks appear,propagate & widen then detail assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24.08.2020: No cracks have been found on primary structural element. But non structural cracks have been found on masonry wall in 3rd floor and wall -column joint in 2nd floor. 5th November,2020: No cracks or distress observed in primary strictural element. Some non structural crack observed in partition walls. On 12.08.2021: No cracks or distress observed in primary strictural element. Some non structural crack observed in partition walls.

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal & vertical extention shall be made without detail investigation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	10.02.2020: No extention found durin g inspection. 24.08.2020: No extention found durin g inspection. 5th November,2020: No horizontal & vertical extention had done during this time. On 12.08.2021: No horizontal & vertical extention had done during this time.

## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	Approved Load Plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Authority should arrange approved load plan for displaying separately at each floor and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	24.08.2020: As per Task Force on 92th meeting dated 01.01.2019 need to submit Vetted load plan with structural analysis.Factory management submitted load plan to DIFE on 06-Dec-2018 but not approved yet. 5th November,2020: Factory concern submitted their S built drawings with permissible load plan to DIFE on 6,12,2018.10.02.2020:As per Task Force on 92th meeting dated 01.01.2019 need to submit Vetted load plan with structural analysis.and there is no pile so do not need PSI test of pile but they did not submit the documents yet. On 12.08.2021: As per Task Force on 92th meeting dated 01.01.2019 need to submit Vetted load plan with structural analysis. Factory management submitted load plan to DIFE on 06-Dec-2018 but not approved yet.

#### ৬. পর্ববেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness has been observed on peripheral walls & the walls beside the toilets.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24.08.2020: Dampness have been found on masonry wall and toilet region in different floor level, 5th November,2020: Dampness observed in partition walls in several places. On 12.08.2021: Previous Dampness have been repaired on masonry wall and toilet region no new dampness has been found.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water logging has been observed on the roof.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Under the guidance of a qualified engineer, roof slope has to be installed and/ or water proofing materials has to be applied on roof.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24.08.2020: Stagnant of water on roof has been found. Water proofing course and proper drainage have not been maintained. 5th November,2020: Water logging observed at roof. On 12.08.2021: Proper sloping are not found on roof during CVV.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Rack has been observed without fixing with floor. Also, plastic water tank on top of roof has been observed without fixing on roof.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Adequately anchor and brace all non-structural elements to resist lateral forces.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24.08.2020 Water tank on roof have found supported laterally but racks have been found unbraced in ground floor. 5th November,2020: Water tank on roof have found supported laterally but racks are not properly anchored. On 12.08.2021: Water tank on roof have found supported laterally