

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	অ্যারেনা কম্পজিট এন্ড স্পিন্নিং ইন্ডাঞ্জিজ লি:
ঠিকানা	West Gomdandi, Boalkhali, Chattogram
কারখানার কোড	CHT016
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধ	রণ: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Temperature differences greater than 40°C were of between component and ambient air temperature connection, over loading, multi cable at single poil improper lug, improper cable joint, improper cable internal problem etc.	s.Probable causes are loose nt, rusted connection, use of
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্যত	<u>ক্</u> ষ	
কাৰ্যক্ৰম	Make sure cables are not overloaded, properly are made proper way, no rusted throughout the no insulation damage, single cable at single po necessary consult with a qualified engineer and	e connection, proper cable bending, int etc. to avoid temperature rise. If
সুপারিশে তথ্যসূত্র	র	
কারখান কার্যক্রম	INVE WILL CHECK THE HOT HOINTS AND HOWING A THEF	mal sacanning soon.
অগ্রাধিক	ার প্রযোগ্য নর	
চুডান্ত সময়সী	02-02-2590	
সংশোধি সময়সী		
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	They already submitted Design drawing at DIFE document found. 01.09.2021:No Such documen	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Electrical panel boards (including panel door) are not properly grounded.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাভাগার	

	le u u u vi u u u u u u u u u u u u u u u
 কাৰ্যক্ৰম	Ensure all panel boards (including panel door) are earthed properly using appropriate type and size of cables and the earthing cables have continuity up to
	main earth.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	Already has been completed
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-09-3033
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
	They already submitted Design drawing at DIFE 11.11.2020CVV3:Electrical panel
মন্তব্য	boards (including panel door) are not properly grounded. 01.09.2021:Electrical
	panel boards (including panel door) are not properly grounded.

৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Un-terminated cables are found inside distribution boards.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

७.३. भारकन	
_	
কাৰ্শক্ৰম	Isolate/make safe all unused cables first and then remove from distribution boards. If necessary make sure cables are properly terminated at its point of termination using appropriate size and type of lug.
সুপারিশে তথ্যসূত্র	4
কার্থানা কার্যক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিক	ৰ ১ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীম	
সংশোধি সমশ্বসীম	5 02-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	Some points we found cable joints are open .but rest of MDB is completed this issue 11.11.2020CVV3:Un-terminated cables are found inside distribution boards. 01.09.2021: :Some points we found cable joints are open .but rest of MDB is completed this issue

পরিদর্শন Circuits are drawn for loads without the incorporation of an overcurrent protection পর্ববেষ্ণন device. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure overcurrent protection device (circuit breaker/fuse) for each
141144	circuit/branch circuit.
সুপারিশের	
ভিথাসত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	১ পর্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	02-09-2022
অগ্রগতির	m-r and
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হৰ্যনি
	11.11.2020CVV3:Without overcurrent protection circuit are found.
<u> মন্তব্য</u>	01.09.2021:Without overcurrent protection circuit are found.
·	

৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Earthing connections are not provided at electrical equipment (Grinding machine).
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure proper earthing connections at all electrical equipment
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Earthing connections are not provided at electrical equipment (Grinding machine). 01.09.2021:Earthing connections are not provided at electrical equipment (Grinding machine).

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	
ক্যাপ আইটেম	
[학/[6]의[최] 	

ر	Isolate the panel boards from the electrical service and clean interior components
কাৰ্যক্ৰম	from dust and debris. Seal all openings within the enclosure to prevent dust and
	debris from entering.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Already has been completed
কাৰ্যক্ৰম	Alleady has been completed
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	[
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Panel boards are not clean. 01.09.2021::Panel boards are not clean

৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	There is no provision for inspection of earthing system.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide provision for inspection of all earthing system and ensure inspection is being completed and documented.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Dravisian will be provided according to the guidling
কাৰ্যক্ৰম	Provision will be provided according to the guidline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে
চুডান্ত	২৭–০৭–২০১৬
<u> </u>	14-04-4020
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	02-02-2040
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	[
ਪਕਤਾ	11.11.2020CVV3:There is no provision for inspection of earthing system.
<u>মন্তব্য</u>	01.09.2021:There is no provision for inspection of earthing system.

পৰিদৰ্শন Safety signage is not posted in the substation room and rubber mats are not provided প্ৰবিষ্ণন at required locations.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Post safety signage in the substation room and ensure graded rubber mats are কাৰ্যক্ৰম provided in front of all panel boards. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কার্থানার Already has been completed **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-06-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 11.11.2020CVV3:Safety signage is not posted in the substation room and rubber mats are not provided at required locations. 01.09.2021:Safety signage is not মন্তব্য

0. 11/14/1		
পরিদর্শন	Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the substation	
পর্ববেষ্ষণ	room.	
ক্যাপ <u> </u>		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		

posted in the substation room and rubber mats are not provided at required

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide Instruction boards for first aid and artificial respiration in the substation room
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide it soon
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	∅ \$−0₽−₹0\$&
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob- <o>></o>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্ত ব্য	11.11.2020CVV3:Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the substation room. 01.09.2021:Instruction boards for first aid and artificial respiration are not located in the substation room.

locations.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	The transformer is leaking and does not have appropriate oil level.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Ensure that wet type transformer is not leaking and have appropriate oil level. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার Already has been completed কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত **गमग्रीमा** সংশোধিত 0&-06-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> সংশোধিত অবস্থা 11.11.2020CVV3:The transformer is leaking solved and appropriate oil level. মন্তব্য 01.09.2021:The transformer is leaking solved and appropriate oil level.

১১. পর্যবেষ্কণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	ne diesel generator is earthed at one point only.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাইপেকি		
ক্যাটাগরি ১১.১. কার্যক্র	N N	I
		_
কাৰ্যক্ৰম	Provide two separate and distinct connections of earthing for each generator.	4
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	We will provide another earthig connection for each generator soon.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	7
চুডান্ড সময়সীমা	©\$−0₽−₹0\$ <u>&</u>	
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 2	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
<u>মন্তব্য</u>	11.11.2020CVV3:The generator is earthed is one point only. 01.09.2021:The generator is earthed is one point only.	

পরিদর্শন Each circuit is not provided with a dedicated earthing. There is no marking to identify পর্যবেষ্ষণ earthing cable for specified circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide dedicated & adequate size of earthing with proper identification for each কাৰ্যক্ৰম circuit and ensure continuous earth path is back to main building intake. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার Deticated & adequate size of earthing will be provided for all circuits. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 95-0F-507*§* সমশ্রসীমা সংশোধিত 06-06-2022 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা 11.11.2020CVV3:Dedicated Earthing was not provided each circuit. মন্তব্য 01.09.2021: Dedicated Earthing was not provided each circuit.

L	29. 11/441		
Γ			
l		Looping of cables at circuit breakers and multiple connections of cables at busbar	
l	পর্ববেষ্ফণ	terminal and circuit breaker terminal are observed within distribution boards.	
l	ক্যাপ		
l	<u>আইটেম</u>		
l	ক্যাটাগরি		

১৩.১. ক	১৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Rewire to i) Ensure each incoming supply to an MCB/ MCCB has a dedicated supply from busbar.ii) Avoid the use of multiple cables on outgoing side of MCB[s/ MCCB[s.		
সুপারিণ তথ্যসূত্র	ার		
কার্থান কার্বক্রম	ৰি Already has been completed		
অগ্রাধিব	স্বাৰ ৬ সপ্তাহ		
চুড়ান্ত সময়সী	η _		
সংশো ^হ সমর্মী	0/2-01-3033		
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ শুৰু হৰ্ষনি		
<u> মন্তব্য</u>	11.11.2020CVV3:Looping and bunching available inside the Distribuition board. 01.09.2021:Looping and bunching available inside the Distribuition board		

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্যজ্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Consult with a qualified electrical engineer and ensure all electrical cables are sized according to capacity of circuit breakers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers. 01.09.2021:Electrical cables are not sized according to capacity of circuit breakers.

9	১৫. শ্রপ্তেশ		
ı			
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Mechanical guards are not provided for electrical equipment and wiring.	
	ক্যাপ আইটেম		
	ক্যাটাগরি		
ı			

e.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate support or mechanical guards for electrical equipment and wiring where necessary.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্য্যানার কার্যক্রম	Already has been completed	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o₽-o₽-5o55	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি	
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Mechanical guards are not provided for electrical equipment and wiring. 01.09.2021:Mechanical guards are not provided for electrical equipment and wiring.	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Cable joints are not made in proper way.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Ensure cable joints are made through porcelain/PVC connectors with PIB tape wound around joint in respect of conductivity, insulation and mechanical strength.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Cable joints are not made in proper way 01.09.2021:Cable joints are not made in proper way

১৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Metal in the building (water pipe, metal rebar in concrete, metal frame of building,
পর্ববেষ্কণ	cable channel, etc.) is not connected to the building earthing system.
ক্যাপ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Connect all metal in the building to the building earthing system such as metal rebar in concrete, metal frame of building, or metal water pipe etc.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will connect earthing to all the metals soon.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	@%-0B-50%&
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Bonding earthing not provided every metal equipment. 01.09.2021:Bonding earthing not provided every metal equipment

১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Lighting fixtures are not properly supported from the structure.
ক্যাপ	
আহডেশ ক্যাটাগরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure Lighting fixtures are supported from the structure properly and if flexible কাৰ্যক্ৰম cords are used to support light fixture then make sure it has enough strength to carry the weight. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We will do as per guideline within the mentioned timeline. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত **७**ऽ−०৮−२०ऽ७ *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 06-08-5055 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা

2	১৯. পর্ববেষ্ণণ	
	পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Temperature differences of 21°C to 40°C were observed based on comparisons between component and ambient air temperatures. Probable causes are loose connection, over loading, multi cable at single point, rusted connection, use of improper lug, improper cable joint, improper cable bending, damage insulation, internal problem etc.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

11.11.2020CVV3:Lighting fixtures are not properly supported from the structure.

01.09.2021:Lighting fixtures are not properly supported from the structure.

	Make cure cables are not averlanded invariantly townshooted using properties ininte
কাৰ্যক্ৰম	Make sure cables are not overloaded, properly terminated using proper lug, joints are made proper way, no rusted throughout the connection, proper cable bending, no insulation damage, single cable at single point etc. to avoid temperature rise. If necessary consult with a qualified engineer and replace cable or equipment.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	Ma will about the bat points and provide a theorems are a coming and
কাৰ্যক্ৰম	We will check the hot points and provide a thermal sacanning soon.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্মসীমা	@\$-0B-30\$B
সংশোধিত	
সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির	mar and
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>মন্তব্য</u>	11.11.2020CVV3:No such document found . 01.09.2021:No such document found .

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Electrical single line diagram and layout drawing are not available for review.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২০.১. কাৰ্যক্ৰম Have a qualified electrical engineer to develop an electrical layout diagram and an কাৰ্যক্ৰম as-built single line diagram detailing key components and capacity of the electrical system. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার Already has been completed কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 26-25-5055 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> চলমান অবস্থা 11.11.2020CVV3:Electrical single line diagram and layout drawing are not available for review. 01.09.2021:Electrical single line diagram and layout drawing are not মন্তব্য

available for review.

২১. পর্ববেষ্কণ	
শ্ব(বক্ষণ	esting and inspection of insulation and earth resistance program is not established.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Establish a periodical Insulation and earth Resistance Measurement Program and record the related testing data. Also ensure that insulation resistance of power cable and earth pit resistance are $>=5$ Mlland $<=1$ respectively.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	We will test insulation and earth resistance soon.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	22-02-2029
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> – % ₹ – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:No such document found . 01.09.2021:No such document found

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	The electrical panel boards are not inspected.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	ı

I-CT <1.9⊾	Inspect electrical panel boards on an annual basis to ensure that the equipment is in good working condition.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
<u> </u>	We will inspect all the electrical switchgear and panel boards on an annual basis
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চূডান্ড সমশ্বসীমা	57-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	₹%-%₹-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:No inspection checklist found . 01.09.2021:No inspection checklist found .

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	The substation room is very near to the production shed but it does not have adequate
পর্ববেষ্ষণ	fire separation.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure the substation room has adequate fire separation from the production area.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	We will take action accordingly
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সমশ্রসীমা	27-07-507d
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹€-\$₹-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:No fire door found in the substation. 01.09.2021:No fire door found in the substation.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Substation room does not have adequate means of security.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	i I

কাৰ্যক্ৰম	Install security measures to ensure access to the substation room is restricted.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will take action accordingly
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	57-07-507d
সংশোধিত সময়সীমা	<i>5</i> € − ? 5 − 5 0 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Substation room does not have adequate means of security. 01.09.2021:Substation room does not have adequate means of security

৫. পর্ববেষ্ষণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	able entry and exit points of the panel boards are not properly sealed.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונירן	
২৫.১. কার্যত্র	চম
	<u> </u>
কাৰ্যক্ৰম	Ensure all boards have no opening and all live internal components are concealed properly.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্যক্রম	We will seal the boards soon
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	57-07-5074
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % ₹ – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
	11.11.2020CVV3:Cable entry and exit points of the panel boards are not properly
<u> মন্তব্য</u>	sealed. 01.09.2021:Cable entry and exit points of the panel boards are not properly sealed.
_	

২৬. পর্ববেষ্কণ

পৰিদৰ্শন Each applicable circuit is not provided with a dedicated neutral. There is no marking to প্ৰবৈষ্ণন identify neutral cable for specified circuit.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide dedicated & adequate size of neutral with proper identification for each circuit.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	We will provide the deticated neutral soon
কাৰ্যক্ৰম	·
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	22-02-2029
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 5 – 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Common neutral observed 01.09.2021:Common neutral observed

২৭. পর্ববেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন List and diagram of the circuits are not available for distribution boards. Also there are পৰ্যবেষ্ণণ no means of identification mark for cables.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Ensure each distribution board is provided with a circuit list indicating current rating of circuit and size of fuse element/ breaker. Also ensure the means of identification (separate color coding, marking tape, tagging, or other approved means) of cable is provided as per circuit list.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	W 11 1 P 1 P 1
কাৰ্যক্ৰম	We will provide list and diagram soon
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্বসীমা	57-07-5074
সংশোধিত সমশ্বসীমা	5. \(- ? \(\cdot \) \(\cdot \) \(\cdot \)
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:SLD submitted to DIFe for approval 01.09.2021:SLD submitted to DIFe for approval

পৰিদৰ্শন Stranded conductors are not provided with proper cable terminator (cable sockets, পর্যবেষ্ণন sleeve ferrules, etc.).
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

	,
কাৰ্যক্ৰম	Provide cable sockets for stranded conductors having a nominal cross-sectional area 6mm ² . or greater or solder together all strands at the exposed ends or are crimped using suitable sleeve or ferrules for stranded conductors having a nominal cross-sectional area less than 6mm ² .
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already has been completed
<u>অগ্রা</u> থিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	56-75-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Cable socket was not provide end of the cable. 01.09.2021:Cable socket was not provide end of the cable

২৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.
ক্যাপ্	
<u> আই্টেম্</u>	
ক্যাভাগার	

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install separate distribution boards for lighting and power circuits.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already has been completed
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit. 01.09.2021:Distribution boards are not marked separately for lighting and power circuit.

৩০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Lightning protection system is not installed on the building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্রাগ্রবি	

17101 11-1	70-1111	
০০.১. কার্যত	০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate risk index, prepare drawing etc. to make sure the building is secured against lightning. Also ensure following as per NTPA based on the building size.i) Air termination network vertical/horizontal conductors are appropriately spaced.ii) Appropriate numbers of down conductors are installed.iii) Resistance of earth conductor within limit (<=10]).	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম	We will consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculaterisk index, prepare drawing etc. to make sure the system is secured against lightning	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	57-07-5074	
সংশোধিত সময়সীমা	5&-?5-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল	
মন্তব্য	11.11.2020CVV3:Lightning protection system is not installed on the building. 01.09.2021:Lightning protection system is not installed on the building.	