



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কান ক্যাক্টরী লিঃ
ঠিকানা	Haji Rafiz Uddin Tower, Uniq Bus Stand, Ashulia EPZ Road
কারখানার কোড	DHK218
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: <b>কার্টামোগত মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	-----------------------

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness at several location of the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Damp at some areas of plasters of the north exterior wall in the 5th floor shall be repaired as soon as possible.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Visit Date 07/06/2020: Some dampness found on some areas & water logging found on roof, the factory management is agreed to solve this issue within 15/08/2020. Visit Date 20/10/2020: Same as previous. Not started anything yet for structural issues. Some dampness found on some areas & water logging found on roof, the factory management is agreed to solve this issue within 20/11/2020. On 14/09/2021: Same as previous. Dampness observed in several areas of the factory building.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Intensity of floor loading
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner is asked to shift all storage of ground floor immediately. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 60 psf ( 3 KN/m <sup>2</sup> ) .
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৭-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On visit date 07/06/2020: Overloading found in some areas on floor, because of this is a shared building & due to Covid-19 situation the structural works are being delayed. The factory management is agreed to start solving these structural issues within 15/08/2020. Visit Date 20/10/2020: Same as previous. Not started anything yet for structural issues. Now the factory management is instructed to solve this issue within 20/11/2020. On 14/09/2021: Over load found in 4th floor of the building.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and vertical extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation and no further construction is to be carried out on this building untill check structural adequacy of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 07/06/2020: No horizontal or vertical extension found on the visiting date. Visit Date 20/10/2020: No horizontal or vertical extension found on the visiting date. On 14/09/2021: No horizontal or vertical extension found on the visiting date.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৭-১০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On visit date 07/06/2020: Not started anything yet regarding this issue. This factory is situated in a shared building & due to Covid-19 situation the structural works are being delayed. The factory management is agreed to start solving these structural issues within 15/08/2020. On visit date 20/10/2020: Same as previous. Not started anything yet regarding this issue. This factory is situated in a shared building where another factory's name is Prime Cap ( BD ) Ltd. Which is also a NI enlisted factory. Now the factory management is instructed to conduct all structural design & drawings in co-operation with the other factory of the building and submit them to DIFE RCC within 20/11/2020. On 14/09/2021: Floor load plan is not found. Not started anything yet for design drawing issue.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in primary structural elements
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On visit date 07/06/2020: No distress found in primary structural elements on the visiting date. On visit date 20/11/2020: No distress found in primary structural elements on the visiting date. On 14/09/2021: No distress found in primary structural elements on the visiting date.