

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ক্যাশনস সাপোৰ্ট লি;
ঠিকানা	Baniarchala (Memberbari), Bhabanipur, Rajendrapur, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 123
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	ন: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন re পর্ববেষ্ষণ ra	No separate room for the transformer Transforesistance Control Panel/Switch room /Switchgested wall from Transformer. No door in Transforetween Switchgears and Transformer Transformer	ears separated by less than 4hr fire rmer room \(\text{No separating wall} \)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ন	
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the from floor to ceiling and an approved fire rated	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	Already we have completed.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7990	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not (CVV-2): Transformer room was separated. fire resistance Control Panel/Switch room /Switch room /Switch rated wall from Transformer. Door was inspecting wall was installed between Switchge was accessible	☐ Transformer room walls was 4hr witchgears was separated by 4hr stalled in Transformer_room ☐

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	No separate room for the transformer Transformer room walls less than 4hr fire resistance Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. No door in Transformer room No separating wall between Switchgears and Transformer Transformer inaccessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated for the Transformer room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যানার কার্যক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): Transformer room was separated. Transformer room walls was 4hr fire resistance Control Panel/Switch room /Switchgears was separated by 4hr fire rated wall from Transformer. Door was installed in Transformer room Separating wall was installed between Switchgears and Transformer Transformer was accessible

৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	No separate room for the transformer Transformer room walls less than 4hr fire resistance Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. No door in Transformer room No separating wall between Switchgears and Transformer Transformer inaccessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

_{৯.১.} কাৰ্যক্ৰ	.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Ensure accessibility, illumination and cross ventilation to Transformer	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Aiready we have completed.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 01–03–2021 (CVV–1): Permission was not given to visit floor. On 06–05–2021 (CVV–2): Transformer room was separated. Transformer room walls was 4hr fire resistance Control Panel/Switch room /Switchgears was separated by 4hr fire rated wall from Transformer. Door was installed in Transformer room Separating wall was installed between Switchgears and Transformer Transformer was accessible	

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door Combustible and junk materials in the generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

CD <1.95 A	ll Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On $01-03-2021$ (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On $06-05-2021$ (CVV-2): $\[]$ The generator room was properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door $\[]$ Combustible and junk materials was not available in the generator room

¢	. পর্ববেষ্ণ	1	
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	☐ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door ☐ Combustible and junk materials in the generator room	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On $01-03-2021$ (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On $06-05-2021$ (CVV-2): $\[\]$ The generator room was properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door $\[\]$ Combustible and junk materials was not available in the generator room

৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পরিদর্শন presence of non Fire-rated Door \(\text{Combustible and junk materials in the generator room} \)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remove combustible materials from generator room
সুপারিশের	<u> </u>
ভ্খ্যসূত্র কার্খানার	Already we have completed.
কার্শক্রম অগ্রাধিকার	थ्र(याजा) नय
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): The generator room was properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door Combustible and junk materials was not available in the generator room

৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন U No clear identification mark on distribution panel U No instruction for first aid to প্র্যবেষ্কন electrical shock and artificial respiration connection without lug ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগনি

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on distribution panel.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On $01-03-2021$ (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On $06-05-2021$ (CVV-2): $\[$ Clear identification mark was available on distribution panel $\[$ Instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration was available. $\[$ Connection was done with lugs

৮. পর্ববেষ্ডণ

পৰিদৰ্শন U No clear identification mark on distribution panel U No instruction for first aid to পর্যবেষ্ণন electrical shock and artificial respiration connection without lug ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগৰি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide cover on the cable trench Ensure cabling with lugs সুপারিশের ভখ্যসুত্র

কার্থানার কার্যক্তম অ্থাধিকার প্রযোজ্য নর

চুড়ান্ত সময়সীমা

সংশোধিত্ত সময়সীমা

অগ্রগতির অবস্থা

সংশোধিত

মন্তব্য

On 01-03-2021 (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2): $\[$ Clear identification mark was available on distribution panel $\[$ Instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration was available. $\[$ Connection was done with lugs

১. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন || No instruction for first aid to electrical shock || Connection without lug || No clear পৰ্যবেষ্ণ্য identification mark on distribution board

ক্যাপ আইটেম

|ক্যাটাগরি|

৯.১. কাৰ্বক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Already we have completed.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-790
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On $01-03-2021$ (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On $06-05-2021$ (CVV-2): Instruction for first aid to electrical shock was available. Connection was done with lugs. Clear identification mark was available on distribution board

১০. পর্যবেষ্ণণ

	☐ No instruction for first aid to electrical shock ☐ Connection without lug ☐ No clear
ମ୍ୟ(বଞ୍ଜମ	identification mark on distribution board
ক্যাপ	
আইটেয়	
اعادروم	
ক্যাভাগার	

০.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock Ensure cabling with lugs	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চূড়ান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On $01-03-2021$ (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On $06-05-2021$ (CVV-2): Instruction for first aid to electrical shock was available. Connection was done with lugs. Clear identification mark was available on distribution board	

9	33. 11(14)		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

পর্যাবক্সন

১.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide service ducts or insulated conduits	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Already we have completed.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On $01-03-2021$ (CVV-1): Permission was not given to visit floor. On $06-05-2021$ (CVV-2): \blacksquare Electric cables were passed through service shaft or insulated conduits	