



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ক্যাশলস সাপোর্ট লি;
ঠিকানা	Baniarchala (Memberbari), Bhabanipur, Rajendrapur, Gazipur
কারখালার কোড	GZP123
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No separate room for the transformer Transformer room walls less than 4hr fire resistance Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. No door in Transformer room No separating wall between Switchgears and Transformer Transformer inaccessible

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Transformer room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Already we have completed.
অধিকারী	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : Transformer room was separated. Transformer room walls was 4hr fire resistance Control Panel/Switch room /Switchgears was separated by 4hr fire rated wall from Transformer. Door was installed in Transformer room Separating wall was installed between Switchgears and Transformer Transformer was accessible

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No separate room for the transformer □ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. □ No door in Transformer room □ No separating wall between Switchgears and Transformer □ Transformer inaccessible
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated for the Transformer room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : □ Transformer room was separated. □ Transformer room walls was 4hr fire resistance □ Control Panel/Switch room /Switchgears was separated by 4hr fire rated wall from Transformer. □ Door was installed in Transformer room □ Separating wall was installed between Switchgears and Transformer □ Transformer was accessible

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No separate room for the transformer □ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ Control Panel/Switch room /Switchgears separated by less than 4hr rated wall from Transformer. □ No door in Transformer room □ No separating wall between Switchgears and Transformer □ Transformer inaccessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure accessibility, illumination and cross ventilation to Transformer
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : □ Transformer room was separated. □ Transformer room walls was 4hr fire resistance □ Control Panel/Switch room /Switchgears was separated by 4hr fire rated wall from Transformer. □ Door was installed in Transformer room □ Separating wall was installed between Switchgears and Transformer □ Transformer was accessible

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door Combustible and junk materials in the generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : The generator room was properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door Combustible and junk materials was not available in the generator room

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door Combustible and junk materials in the generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Already we have completed.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : The generator room was properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door Combustible and junk materials was not available in the generator room

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door Combustible and junk materials in the generator room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove combustible materials from generator room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already we have completed.
অঞ্চাকার	থায়োজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : The generator room was properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door Combustible and junk materials was not available in the generator room

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No clear identification mark on distribution panel No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration connection without lug
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide clear identification mark on distribution panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Already we have completed.
অঞ্চাকার	৬. সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : Clear identification mark was available on distribution panel Instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration was available. Connection was done with lugs

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ connection without lug
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. □ Provide cover on the cable trench □ Ensure cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অংগীকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : □ Clear identification mark was available on distribution panel □ Instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration was available. □ Connection was done with lugs

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No instruction for first aid to electrical shock □ Connection without lug □ No clear identification mark on distribution board
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অংগীকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগীকৃতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : □ Instruction for first aid to electrical shock was available. □ Connection was done with lugs. □ Clear identification mark was available on distribution board

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No instruction for first aid to electrical shock <input type="checkbox"/> Connection without lug <input type="checkbox"/> No clear identification mark on distribution board
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock <input type="checkbox"/> Ensure cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : <input type="checkbox"/> Instruction for first aid to electrical shock was available. <input type="checkbox"/> Connection was done with lugs. <input type="checkbox"/> Clear identification mark was available on distribution board

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide service ducts or insulated conduits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Already we have completed.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 01-03-2021 (CVV-1) : Permission was not given to visit floor. On 06-05-2021 (CVV-2) : <input type="checkbox"/> Electric cables were passed through service shaft or insulated conduits