

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর "সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মীৰাস ক্যাশন লি.
ঠিকানা	Padakhan Road, Beparipara, North Chandgaon, Chattogram
কারখানার কোড	CHT116
কালার কোড	

মুল্যারনের ধরণ: বৈঘুতিক মুল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: 🕒
১. পর্যবেষ্কণ	
	e Line Diagram was not available and the e enough knowledge about overall electrical
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্শজন indicate exact positions of all points of approved by the engineer-in-charge.	existing installation at the factory. 2. SLD to switch boxes and other outlets. 3. SLD to be
সুপারিশের ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম We will provide require requirements a	as per suggestion.
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সময়সীমা ২১-১১-২০১৭	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য 1900-01-29 02:09:36	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Office room. –Updated As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn thave enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

7101 1111	
.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মীমা	59-77-5071
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যানি
<u>মন্তব্য</u>	1900-01-29 02:09:36

৩. পর্ববেষ্ণণ	
পৰ্ববেষ্কণ G ক্যাপ	ocation–Generator room at ground floor –Unwanted materials were stored beside the enerator.
আইটেম ক্যাটাগরি ৩.১. কার্যক্র	21
কার্শক্রম সুপারিশের	All unwanted materials should be removed from Generator room.
ভখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার	we will provide require requirements as per suggestion.
চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত	59-77-507
সম্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
<u>ম</u> ন্তব্য	29.09.20: Unwanted material Stored in generator room 31.08.2021:Unwanted material Stored in generator room

পরিদর্শন Location–DB at ground floor –Rubber mats were not provided in front of distribution পর্শবেষ্ষণ board. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কার্থানার We will provide require requirements as per suggestion. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত 59-22-5029 সমশ্রসীমা সংশোধিত o & - o b - 2 o 2 2 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 1900-01-29 02:09:36

৫. পর্শবেষ্কণপরিদর্শন | Location–Generator room at ground floor –Fire extinguisher & smoke detector was not পর্শবেষ্কণ provided in generator room.

ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম Install smoke detection and provide firefighting equipment in generator room. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We will provide require requirements as per suggestion. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত 59-77-5070 সময়সীমা সংশোধিত o & - o b - 2 o 2 2 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 1900-01-29 02:09:36

পরিদর্শন Location–Generator room at ground floor –Generator was located beside the stair and প্রবেষ্ণন fire rated wall and fire door was not available in generator room.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide 4 hour fire rated walls all around the generator room on ground level. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্থানার We will provide require requirements as per suggestion. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত 59-77-5071 *স*মশ্র<u>শী</u>মা সংশোধিত 36-23-3033 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 29.09.20: Fire rated wall was not installed for separation of generator room. Still located beside Stair. 31.08.2021: Fire rated wall was not installed for separation of মন্তব্য generator room. Still located beside Stair.

	৭. পর্ববেষ্ণণ
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ Location–Exit Area –Exit signage was not illuminated
	ক্যাপ আইটেম
	৭.৯. কাৰ্যক্রম
ı	1600 11 137 1

<u>৭.১. কাশক্রম</u>	
কাৰ্যক্ৰম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের	
<u>ত</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will provide require requirements as per suggestion.
কাৰ্যক্ৰম	we will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	₹%-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	ob-ob-2022
অগ্রগালা অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	শুৰু হুবালি
<u> মন্তব্য</u>	1900-01-29 02:09:36

পৰিদৰ্শন Location-DB at ground floor -Lighting / plug loads / sewing machine load / fan load পৰ্শবেচ্ছন /HVAC was segregated. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling.
	to be placed conveniently. 4. Willing to be fleat, thay and located flear centing.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	Ma will are delegated and a description of the second of t
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	59-22-502d
সংশোধিত সময়সীমা	₹ € - % ₹ - ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্যনি
মন্তব্য	29.09.20: Segregation was not done for Lighting , power and heating system. 31.08.2021:Segregation was not done for Lighting , power and heating system.

৯. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–Facility –Fuse protection was not found for sockets/plugs feeding for 15/20A পর্শবেষ্কণ sockets. ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Individual Fuse protection should be provided to every 15/20 A socket.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-%%-₹°%
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Facility –Emergency power back was not provided for lighting purpose.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / কাৰ্যক্ৰম Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small. সুপারিশের <u>তথ্যসূত্র</u> কারখানার We will provide require requirements as per suggestion. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত 59-77-5079 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 26-25-5055 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 1900-01-29 02:09:36

	•
পরিদর্শন	Location–Production floor. –Inflammable materials was found near electric circuitry
পর্ববেষ্ক	Location—Froduction floor. —Iffilial linable filaterials was found flear electric circuitry
ক্যাপ <u> </u>	
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	[

	1. Remove all the inflammable materials from surrounding of electrical circuitry at
কাৰ্যক্ৰম	DBs. 2. Ensure that all electric circuitry clean of inflammable materials. 3. Conduct periodic maintenance and maintain the records.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	39-22-30
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	29.09.20: Flammable material have been stored beside electrical Panel 31.08.2021:Flammable material have been stored beside electrical Panel

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Dyeing section at ground floor –MCCB was installed near Dyeing machine
ক্যাপ	
আইডেশ ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম Relocate switchboards away from gas stoves / sinks / washing area / laundry (> কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার We will provide require requirements as per suggestion. **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ড 59-77-5071 সময়সীমা সংশোধিত 02-09-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 1900-01-29 02:09:36 মন্তব্য

১৩. প্র(বৃধ্ধণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Facility –Insulated support was not provided for overhead service entries	
ক্যাপ আইটেম		
্বিসভাগার	THE ST	

৩.১. কাৰ্যক্ৰ	৩.১. কার্বক্রম	
	1. Overhead service connections should be covered and meet the requirements mentioned in RMG Guidelines. 2. Provide supports for main service line complete with adequate insulation.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-7?-₹°\$4	
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্বনি	
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36	

পরিদর্শন Location–DB at ground floor –Proper signage of danger/415V was not found on panel পর্যবেষ্কণ board. ক্যাপ আইটেম ক্যাউাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 কাৰ্যক্ৰম Volts $oxed{\mathbb{I}}$ and identified with proper phase marking and danger signage. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার We will provide require requirements as per suggestion. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 59-77-5071 সমশ্রসীমা সংশোধিত 0 & - 0 b - 2 0 2 2 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 1900-01-29 02:09:36

১৫. পর্ববেক্ষণ	
o Corre t I	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ	ocation-DB at ground floor -Over current protection device was not installed.
ক্যাপ্	
আই(উম	
ক্যাটাগরি	
১৫.১. কার্য	ক্সম
J. J. 111	
কাৰ্যক্ৰম	Over current protection devices (Circuit breakers) should be installed at all distribution panels.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্খানা কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকা	ৰ অবিলম্ভে
চুড়ান্ত সময়সীমা	. 22-22-2029
সংশোধিত্ত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হ্বানি
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36

পরিদর্শন Location – DB at ground floor – Proper working clearance was not provided for প্রবিষ্ঠণ maintenance near distribution board.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যত্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of all distribution panels/switchboards.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	59-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>মন্তব্য</u>	1900-01-29 02:09:36

১৭. প্রথ(বঞ্চ	•	
পর্ববেষ্কণ	Location–Dyeing section at ground floor –Cable connection was installed without lug.	
ক্যাপ		
অ৷খ্ডেশ ক্যাটাগরি		
-	,	
১৭.১. কার্	১৭.১. কাৰ্যক্ৰম	

৭.১. কাৰ্যজ	৭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at DB's. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-5074	
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o b - 2 o 2 ?	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি	
<u> মন্তব্য</u>	1900-01-29 02:09:36	

১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location-Dyeing section at ground floor -MCCB was higher size according to cable
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding কাৰ্যক্ৰম permissible current carrying capacity for insulation. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার We will provide require requirements as per suggestion. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 59-77-5071 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 06-05-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 1900-01-29 02:09:36 মন্তব্য

ಿ	20. 17(14g)		
	পরিদর্শন	Location–Dyeing section at ground floor –Bunch of cable was observed inside the	
	পর্ববেষ্ফণ		
	ক্যাপ		
	৺৷খ(৩শ ক্যাটাগরি		

৯.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB and bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্নথানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-5074
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	1900-01-29 02:09:36

২০. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–All distribution boards –Circuit diagram was not available on panel boards.
ক্যাপ আইটেম	
[<u>4) @ </u>	<u> </u>

২০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার We will provide require requirements as per suggestion. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 59-77-5071 সময়সীমা সংশোধিত 0 & - 0 b - 2 0 2 2 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 1900-01-29 02:09:36

২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্বখানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সময়সীমা	59-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	o∂-oP-5o55
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Facility –Fixed machines were wired with flexible cable or cords
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগার	

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Replace all flexible cables/wires with fixed wiring; avoid use of flexible wires/cords for fixed machines. 2. Flexible cords may only be used for the connections of portable equipments.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্থানার	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>কাশ্ৰুম</u>	
অগ্রাাধকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	59-77-507d
সংশোধিত সমশ্বসীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36

২৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–Facility –Electrical wiring was not covered in conduit pipes
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের	
তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	₹%-7?-5°7d
મુખ્યુમાં ખા	<i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹₹</i>
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36

পরিদর্শন Location–Generator room at ground floor –No earthling connection was provided at the পর্যবেষ্ণণ generator frame.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

২৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্খানার	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	১ সপ্তাহ
চূডান্ড সমশ্রসীমা	59-77-5074
সংশোধিত সময়সীমা	02-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36

২৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location-DB at ground floor -ECC was not observed
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাডাগার	il

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	₹%-7?-<07d
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹€</i> − <i>\$₹</i> − <i>₹</i> 0 <i>₹</i> ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36

পৰিদৰ্শন Location-Facility - Separate earthing was not provided on most of the Sewing M/C, পর্শবেষ্কণ socket, cable tray ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্বক্ৰম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	We will provide require requirements as per suggestion.
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা	59-77-507d
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হ্রানি
অবস্থা	[
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36

২৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Roof top –Lightning protection system was not installed
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	₹%-7?-5°7d
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	1900-01-29 02:09:36

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location–Office room –The factory didn t conduct planned periodical inspections and testing for insulation, but earth resistance & operation test of all equipments were available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	২ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মীমা	39-22-30
সংশোধিত সময়সীমা	09-04-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্মনি
<u>মন্তব্য</u>	1900-01-29 02:09:36