

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেষ্ফণের তথ্য

| | মিসাস প্রোষ্টার এ্যাপারেলস লিঃ | |
|---|--|---------------------------------------|
| ঠিকানা | Plot # 74, Block - K, Rupnagar I/A, | Section # 2 |
| কারখানার কোড | DHK471 | |
| কালার কোড | | |
| | | |
| মূল্যারনের ধরণ: অন্নি মূল্যারন পর্ববেষ্ফাণের জারিখ: – | | |
| ১. পর্ববেষ্ষণ | | |
| | temporary structure not conforming nore than 4 storey high | to Type-I construction on Roof-top of |

| ক্যাপ | |
|------------------|---|
| আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ১.১. কার্য | <u>ক্</u> ম |
| | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| সুপারিণ | াব |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কার্যথান | ার |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিব | াৰ ৬ মাস |
| চুডান্ত | |
| সঁময়সীঃ | π $ $ |
| সংশোধি | 8 |
| সমশ্রসীঃ | π < ε - 2 < - 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < |
| <u>অগ্রগতি</u> | त्र |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| l | · |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | adequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation |
|------------------------------|--|
| ক্যাপ | |
| আই(টেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ২.১. কাৰ্যক্ৰম | - |
| কাৰ্শক্ৰম | Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সমর্মীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| | |
| | |
| পর্ববেষ্কণ | |
| | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ | adequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৩.১. কাৰ্যক্ৰ | भ |
| | |

Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas_should be separated with কাৰ্যক্ৰম firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines. সুপারিশের <u>ত</u>্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 36-23-3033 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

| পরিদর্শন 🛘 Protection against propagation of fire through void: পর্যবেষ্কণ equivalent to the fire resistance rating of the wall | s in interior and exterior walls not |
|--|--------------------------------------|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৪.১. কার্যক্রম | |
| কাৰ্যক্ৰম 📙 Retrofitting drawing of internal layout needed as | s per guidelines. |
| সুপারিশের | |
| জ্খ্যসূত্র কার্খানার | |
| কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ | |
| <u> চুডান্ড</u> _ | |
| স্মারসীমা সংশোধিত্ত | |
| <u> अभयभीमा</u> | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| L | |

| ্. পর্ববেষ্ষণ |
|--|
| |
| পরিদর্শন 🛮 Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not |
| পর্শবেষ্ষণ equivalent to the fire resistance rating of the wall |
| ক্যাপ্ |
| আইটেম্ |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ৫.১. কাৰ্যক্ৰম |
| |
| Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through |
| |
| সুপারিশের |
| তখ্যসূত্র |
| কার্খানার |
| কার্যক্রম |
| অগ্রাধিকার ৬ মাস |
| চুডান্ত |
| प्रेमेय्रमीमा |
| সংশোধিত |
| प्रभावतीमा २१ – ४२ – २०२२ |
| অগ্রগতির |
| अंतरहा |
| মন্তব্য |

| ไม่เสดาด re | Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than equired Door do not swing in the direction of travel Corridor and Passageways idth less than minimum |
|---|--|
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| 1 11 11 1 | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৬.১. কাৰ্যক্ৰয় | ম |
| 3737 (111 | · |
| | Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per |
| কাৰ্যক্ৰম | the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways |
| | |
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার | A contract of the contract of |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | 1), 71806 |
| | । ७ १७। ८ |
| চুডান্ড | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির | + |
| 1 1 | |
| <u>অবস্থা</u> | |
| মন্তব্য | |
| | |
| | |
| , | |
| ।. পর্যবেষ্ফণ | |
| | |
| পরিদর্শন | Door width less than minimum (0.9m) [] Others same as above |
| পর্ববেষ্কণ 🖰 | |
| ক্যাপ | |
| আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| 17101 1111 | |
| A | |
| ৭.১. কাৰ্যক্ৰ | 4 |
| | The property of the property o |
| | Doors on all escape routes to open in the direction of travel Ensure adequate |
| কাৰ্যক্ৰম | number of doorways in each floor according to the occupant load as per the |
| 111149-1 | Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and |
| | |
| 1 1 | lexits as per the guidelines |
| সপারিশের | exits as per the guidelines |
| সুপারিশের জ্ঞামের | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| ভিখ্যসূত্র কার্থানার | |
| ভূখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম | |
| ভিখ্যসূত্র কার্থানার | |
| ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার | |
| ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূডান্ড | |
| ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা | ্য ৬ মাস – |
| ভ্ষ্যসূত্র কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ড সমর্মীমা সংশোধিত | ৬ মাস - |
| ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা | ্য ৬ মাস – |
| ভ্ষ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা | ৬ মাস - |
| তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির | ৬ মাস - |
| ভ্ষ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্যসীমা সংশোধিত সমর্যসীমা | ৬ মাস - |

| ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি b.১. কাৰ্যক্ৰম Keep corridors and passageways on escape routes free ofany obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes মুপারিশেন ভিখ্যমূত্র কার্থানার কার্যক্রম |
|---|
| ৮.১. কাৰ্শক্ৰম Keep corridors and passageways on escape routes free of any obstructions to ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways the exits Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes মুপাবিশেৰ ভিখ্যমূত্ৰ কাৰ্শনাৰ কাৰ্শক্ৰম |
| মুপারিশেন ভখ্যসূত্র কার্থানার কার |
| ensure unobstructed path of travel along the aisles, corridors, and passageways to the exits are at least 1.0m wide on all escape routes সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার কার্থজ্ম |
| ভিখ্যসূত্র কার্শনার কার্শক্তম |
| কাৰ্যক্ৰম |
| |
| অগ্রাধিকার প্রযোজ্য ন্য |
| চুড়ান্ত |
| সংশোধিত সময়সীমা |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| মন্তব্য |

| ্ প্রব্বেষ্ণ | 1 |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Electrical cables do notrun through separate Service ducts. Not sealed with noncombustible material at each floor level for electrical services duct |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ৯.১. কাৰ্ | , ক্ৰম |
| কাৰ্শক্ৰম | Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. Provide service duct for electrical cables. |
| সুপারিং তখ্যসূত্র | |
| কার্নখাঁ কার্বক্রম | |
| অগ্রাধিব | চার ৬ মাস |
| চুড়ান্ত সময়সী | মা মা |
| সংশো ^হ সময়সী | |
| অগ্রগতি অবস্থা | ৰ |
| <u> মন্তব্য</u> | |

পরিদর্শন পর

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. Seal the shafts/ducts কাৰ্যক্ৰম with non combustible materials at each floor সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ

Stairway width less than required Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures The ground floor exits not enclosed Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow The ground floor exits not enclosed No Auto door closer Obstruction in Stairway

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

 \sqcup Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into কাৰ্যক্ৰম smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড **म**भग्रमीभा সংশোধিত 02-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Stairway width less than required Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures The ground floor exits not enclosed Handrails height less than required Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow The ground floor exits not enclosed No Auto door closer Obstruction in Stairway |
|-----------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১২.১. কার্যক্রম | |
|-----------------------|---|
| | |
| কাৰ্শক্ৰম | Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. |
| সুপারিশের | τ |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u> | |
| কারখানাৰ | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকা | ৰ ৬ মাস |
| চুড়ান্ত সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত্ত সময়সীমা | ₹€-\$₹-₹0₹₹ |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| l | |

| ৩.১. কাৰ্যক্ৰ | ৩.১. কাৰ্যক্ৰম | |
|------------------------|------------------------------------|--|
| কাৰ্যক্ৰম | Remove obstructions from stairways | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | প্রযোগ্য নয় | |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| <u>মন্তব্য</u> | | |

১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন door) Absence of proper separation using fire rated walls and doors Ceiling height less than required Width of Passageway less than required ক্যাপ আইটেম

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

| কাৰ্যক্ৰম | ☐ Provide fire doors as approved by the Guidelines ☐ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline |
|-----------------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুড়ান্ড সমশ্রসীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ₹ <i>€</i> − <i>\$</i> ₹−₹0₹₹ |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

| | Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Unaked lights in thers same as above except ceiling height | storage 🛚 |
|---------------------|--|-----------|
| <u>সূপ্</u> | | |
| <u>াইটেম</u> | | |
| গাটাগরি | | |
| ৫.১. কাৰ্যত্ৰ | চম | |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide cover for the naked light. | |
| সুপারিশের | | |
| ভখ্যসূত্র | | |
| কার্থানার | | |
| কাৰ্শক্ৰম | | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ শত্তাহ | |
| চুডান্ড সময়সীমা | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |
| | | |

| ৬. পর্যবেষ্ণণ | | |
|-----------------------------|---|------|
| | Clearance from ceiling less than 1/3rd of ceiling height. Naked lights in stora thers same as above except ceiling height | ge 🛚 |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | thers sume as above except coming height | |
| ১৬.১. কাৰ্যত্ৰ | | |
| কাৰ্শক্ৰম | Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কার্থানার কার্বক্রম | | |
| অগ্রাধিকার চুডান্ড | প্র্যোগ্য নয় | |
| সম্প্রসীমা সংশোধিত | 02-07-7900 | |
| সমর্যসীমা অগ্রগতির | 02-02-2040 | |
| অবস্থা মন্তব্য | | |

| পরিদর্শন 🛮 । পর্ববেষ্কণ | No Smoke and Heat Vents | |
|------------------------------------|---|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ১৭.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |] |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide smoke and heat vents as required (e.g. Storage, etc.) | |
| সুপারিশের | | |
| ভখ্যসূত্ <u>র</u> ক্রমুখ্যমূত্র | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | |
| <u>অগ্রাধিকার</u> | ৬ মাস | |
| চুডান্ত সময়সীমা | - | |
| সংশোধিত সময়সীমা | ₹€-\$₹-₹•₹₹ | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| <u> মন্তব্য</u> | | |
| | | 1 |

| পর্ববেষ্কণ | |
|----------------------------|--|
| রিদর্শন শবেষ্ফণ | Fire Lift in building |
| ্যাপ াইটেম গ্যাটাগরি | |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide drawings and plans for installation of Fire Lift as per the specifications provided in the Guidelines. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্থজম | |
| <u>অগ্রাধিকার</u> | ৬ মপ্তাহ |
| চুডান্ত সমর্মীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

| পরিদর্শন N পর্শবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | o Fire Lift in building |
|---|---|
| ১৯.১. কার্য্য | <u>ক্</u> ষ |
| কার্যক্রম সুপারিশের | Provide Fire Lift in building matching the specifications provided in the Guidelines. |
| ভখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সমর্মসীমা | - |
| সংশোধিত সমর্যসীমা অগ্রগতির | <i>2.</i> €-?5-5055 |
| অবস্থা মন্তব্য | |

| ০. পৰ্যবেষ্ক্ৰণ |
|--|
| পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| ২০.১. কাৰ্যক্ৰম |
| কাৰ্যক্ৰম Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelin |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| <u>অ্থাধিকার ৬ মাস</u> চুডান্ড |
| স্ক্রিম্মীমা ন্ সংশোধিত বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ্র |
| <mark>अभग्र</mark> ीमा ^{२६-ऽ२-२०२२} |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |

| পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ | Non-standard Command Station |
|---------------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ২১.১. কাৰ্যক্ৰ | ম |
| কাশক্রম | Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুড়ান্ড | <u>৬ মাস</u> _ |
| সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা | ₹ % – \$2 – ₹0 ₹₹ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| ০ পর্যাবঙ্গান | |

| পরিদর্শন 🛮 Less than 1 time each month 🖟 Training of the Trainers not performe 🖟 Less than 4 |
|---|
| পর্যবেষ্ণণ times a year |
| ক্যাপ |
| <u>আইটেম</u> |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ২২.১. কার্যক্রম |
| |
| \parallel Ensure adequate number of Fire Drills as per the Guidelines \parallel Provide training to |
| কাৰ্যক্ৰম the Trainers 🛘 Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety |
| Management Pl |
| সুপারিশের |
| ভিখ্যসূত্ৰ |
| কারখানার |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় |
| দুডান্ত |
| प्रभवनिमा ⁻ |
| সংশোধিত |
| সম্ব্রসীমা ১/-১/১৭০ |
| অগ্রগতিব |
| अनुस् |
| মন্তব্য |
| |

২৩. পর্ববেষ্ফণ

| | Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly |
|--------------------|--|
| প্ৰথবেষ্ষণ 🖒 | linder expired/faulty |
| कगृष् | |
| <u>আই্টেম</u> | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ২৩.১. কাৰ্যত্ৰ | ন্ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. |
| সুপারিশের | |
| ত্থ্যসূত্র | |
| কার্থানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | |
| সমশ্রসীমা | 0?-0?-??do |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |
| | |

| ২৪. পর্যবে ষ্ফণ |
|---|
| পরিদর্শন 🛘 Non-standard Cylinder color 🖟 Validation certificate not monitored regularly 🖟 পর্শবেষ্ষণ Cylinder expired/faulty |
| कग्रंथ |
| আইটেম্ |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ২৪.১. কার্যক্রম |
| কাৰ্যক্ৰম Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels |
| সুপারিশের |
| ভিশ্যসূত্র |
| কার্থানার |
| কাৰ্যজ্জ্ম |
| অগ্রাধিকার প্রয়োগ্য লয় |
| চুড়ান্ত সমশ্বসীমা |
| সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{১১–১১} ১৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |

| পর্ববেষ্কণ nc | on Standpipe $\&$ Hose system \square Supply of water required for interior fire protection is adequate \square Pressure in the standpipe is less than required |
|-----------------------------|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |
| ২৫.১. কাৰ্যত্ৰ | ম |
| | |
| কাৰ্শক্ৰম | ☐ Provide standard Standpipe Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size (diameter) of the standpipe |
| সুপারিশের | |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ₹ <i>€</i> −\$₹−₹•₹₹ |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| ৬. পর্ববেষ্ফণ |
|---|
| |
| পরিদর্শন Non standard (no proper certification) fire pump present |
| ক্যাপ |
| আইটেম |
| ক্যাটাগরি |
| |
| ২৬.১. কার্যক্রম |
| কাৰ্শজ্জম Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements |
| प्राप्ति । |
| ্রিশ্যসূত্র |
| কার্থানার |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অগ্রাধিকার ৬ মাস |
| চূড়ান্ত _ |
| प्रेमेन्द्रभीमा ⁻ |
| त्राधिक रह-४२-२०२२ |
| সমরসীমা বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ |
| অবিষ্ |
| মন্তব্য |
| |

| পরিদর্শন Insufficient water filled bucket | |
|---|----------|
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগৰি | |
| ২৭.১. কার্যক্রম | |
| কাৰ্শক্ৰম Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ | \dashv |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | |
| সংশো শিত ১–০১–১১৭০ সময়সীমা | |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |
| ৮. পর্ববেক্ষণ | |

| পরিদর্শন 🎚 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No fire rated পর্যবেষ্ষ্যব composite door at the boiler entrance | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | | | |
| ২৮.১. কাৰ্যক্ৰম | | | | |
| | | | | |
| া Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room. I Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. | | | | |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র | | | | |
| কার্থানার কার্যক্রম | | | | |
| অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ | | | | |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | | | | |
| সংশো ধি ত ১–০১–১১৭০ সময়সীমা | | | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | | | |
| মন্ভব্য | | | | |

পরিদর্শন 🛮 Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy 🖟 No fire rated প্ৰব্ৰহ্মণ composite door at the boiler entrance ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৯.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-কাৰ্যক্ৰম closing swing door for the boiler room. I Install appropriate detectors সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 26-22-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| <u>୭০. পৃথ(বৃং</u> | ቀባ |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ | Control Panel/Switch room /Switchgears not separated by less than 4hr fire rated wall from Transformer. No separate room forthe transformer Silica gel is in poor condition. Horn Gap not properly aligned or not provided Transformer room size does not meet the requirement of the guidelines. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ୭০.১. কার্শক্রম | | |
|----------------------|---|--|
| | | |
| কাৰ্যক্ৰম | ☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Transformer room. ☐ Provide adequate separation between switchgears/switch room/control panel and the Transformer room ☐ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. ☐ Provide aligned Horn Gap ☐ Replace the silica gel | |
| সুপারিশের | | |
| ভিখ্যসূত্র | | |
| কারখানার | | |
| কাৰ্যক্ৰম | | |
| <u>অগ্রা</u> খিকার | ৬ সপ্তাহ | |
| চুডান্ড সমশ্রসীমা | - | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7940 | |
| <u>অগ্রগতির</u> | | |
| অবস্থা | | |
| মন্তব্য | | |
| | | |

Control Panel/Switch room /Switchgears not separated by less than 4hr fire rated পরিদর্শন | wall from Transformer. | No separate room forthe transformer | Silica gel is in poor পৰ্যবেষ্ণ | condition. | Horn Gap not properly aligned or not provided | Transformer room size does not meet the requirement of the guidelines. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated কাৰ্যক্ৰম selfclosing door for the Transformer room.

Install appropriate detector সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 26-22-3033 সময়সীমা

৩২. পর্ববেষ্কণ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ

☐ The generator room smaller than the required size ☐ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door ☐ No detector in generator room ☐ No firefighting equipment is present in the generator room ☐ One point frame earthing of generator instead of two ☐ No over current or earth fault protection provided ☐ No cover on the cable trench

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩২.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাশক্রম | Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Generator room |
|-----------------|---|
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| <u> চুডান্ড</u> | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | <i>₹€</i> − <i>\$</i> 2 − <i>\$</i> 0 <i>\$</i> 2 |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ | o automatic fire detection and alarm system | |
|-----------------------------|---|---|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | |
| ৩৩.১. কার্যত | <u>ম</u> | |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan. | |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ |] |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | _ | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 07-07-7910 | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| <u>মন্তব্য</u> | | |

| ৪. পর্ববেষ্কণ | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No | automatic fire detection and alarm system |
| ক্যাপ আইটেম | |
| ক্যাটাগরি | |
| ৩৪.১. কার্যত্র | চম্ |
| কাৰ্যক্ৰম | Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings). |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| <u> অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড সময়সীমা | |
| সংশোধিত সময়সীমা | <i>> ← - > > > > > > > > > ></i> |
| অগ্রগতির অবস্থা | |
| মন্তব্য | |