



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কুলপুর লিট এন্ড গার্ভেন্টস লি:
ঠিকানা	1/1 Sataish, Tilargati Road, Tongi, Gazipur
কারখালার কোড	GZP133
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No separate room for the transformer Silica gel is in poor condition. Horn Gap not properly aligned or not provided Loose earthing of transformer body No detector in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Ensure proper earthing of transformer body Ensure secured wiring with lug
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room □ Combustible/junk materials inside generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room □ Provide over current and earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ No detector in generator room □ No firefighting equipment is present in the generator room □ Combustible/junk materials inside generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove Combustible materials from generator room. □ Ensure accessibility and ventilation to generator □ Ensure double earthing of generator frame □ Provide cover on the cable trench
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Ventilation of substation is poor □ Separating wall not extended up to the ceiling □ Substation room used for storage of combustible material/junk □ No SLD/clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Temporary connection in the substation □ Loose cabling/connection without lug/uncovered cable trench □ Non-conductive mat not provided □ No earthing at all required electrical points □ Water/oil/lint/dirt in substation □ No detector in substation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. □ Provide easy access to the substation or substation equipment □ Provide clear identification mark on distribution panel and relevant SLD □ Ensure earthing for all required electrical points
মুপারিশের তথ্যমূল্য	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Ventilation of substation is poor □ Separating wall not extended up to the ceiling □ Substation room used for storage of combustible material/junk □ No SLD/clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Temporary connection in the substation □ Loose cabling/connection without lug/uncovered cable trench □ Non-conductive mat not provided □ No earthing at all required electrical points □ Water/oil/lint/dirt in substation □ No detector in substation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. □ Provide indicating lamps in the panel □ Remove all temporary connections □ Install appropriate detectors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Ventilation of substation is poor □ Separating wall not extended up to the ceiling □ Substation room used for storage of combustible material/junk □ No SLD/clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Temporary connection in the substation □ Loose cabling/connection without lug/uncovered cable trench □ Non-conductive mat not provided □ No earthing at all required electrical points □ Water/oil/lint/dirt in substation □ No detector in substation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure accessibility, illumination and ventilation to substation and substation equipment □ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. □ Provide cover on the cable trench and sufficient rubber mat in front of the panel □ Ensure all connections with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তথ্যমূদ্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> Access obstructed/barred <input type="checkbox"/> Visible burn marks <input type="checkbox"/> Panel door damaged <input type="checkbox"/> DB body and door not earthed <input type="checkbox"/> No or empty earth bar <input type="checkbox"/> Motor body not earthed <input type="checkbox"/> Undressed messy wire inside <input type="checkbox"/> Connections without lug <input type="checkbox"/> Loose or broken socket <input type="checkbox"/> MDB does not have duplicate earth leads
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD <input type="checkbox"/> Find cause of burning inside DBs and take appropriate actions <input type="checkbox"/> Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. <input type="checkbox"/> Provide earth bar in MDB/DB/SDB <input type="checkbox"/> Provide earthing to motor body. <input type="checkbox"/> Install/repair panel door as appropriate. <input type="checkbox"/> Repair broken/loose socket <input type="checkbox"/> Provide duplicate earth leads for MDB.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Undressed and messy wiring/cables
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Replace undressed messy wiring/cables
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available <input type="checkbox"/> Air terminals absent <input type="checkbox"/> Earthing/lightning pits are not identified
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system. <input type="checkbox"/> Provide air termination network
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	