

গণপ্রছাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	কাজী আবেদিন টেক্স লি:
ঠিকানা	Shovapur, Rajfulbaria, Savar, Dhaka
কারখানার কোড	DHK474
কালার কোড	

ুল্যায়নের ধরণ: অন্নি মূল্যায়ন প্র্যবেষ্ক্রণের জারিখ: ०৬–০২–২০২৩		
১. পর্ববেষ্ণণ	The test of the te	TREPARTO
ไม่สุดปูย ไม่สุดปูย	ocation– All exit doors on egress r umber of floor exit doors in the eg ot open in the direction of the trav	route The total number of 08 floor exit among 18 gress route are sliding & shutter type doors and do yel.
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্শক্ৰম	type door, which swing outward	n evacuation routes, exit doors with side hinged and in the direction of travel. Swinging of the door the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented	
	ৰ ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য		ors are properly replaced with fire doors. 06-02-
সংযুক্তি <u>×</u>	সমূহ (১)	

পরিদর্শন Location– All exit doors on egress route The egress doors are sliding & shutter type পর্যবেষ্ণণ and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
কাৰ্যক্ৰম	from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	Implemented
কাৰ্যক্ৰম	implemented
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	o /b − o 1 − 5 o 5 5
সমশ্রসীমা	08-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
	On 08/03/21: All the locking device are removed from the exit doors.
মন্তব্য	23/08/2022: All locking devices are removed from exit doors. 06-02-2023:
	Completed.
70206-	XIE ())

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – Basement Factory has a single Basement level where emergency exit is not appropriately fire separated with an entry lobby, fire walls or fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan for fire separated entry lobby, 4 hours fire walls and 2 hours fire rated self-closing doors in basement level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & - o b - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 08/03/21: All the design & drawings were available on site and its approved from ACCORD but the design & drawings are not submitted to DIFE for approval. 23/08/2022:This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety as per given ACCORD CAP list But Separation drawing not available on site & also drawings are not submitted to DIFE for approval. 06-02-2023: This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety as per given ACCORD CAP list But Separation drawing not available on site & also drawings are not submitted to DIFE for approval yet.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Location – Basement Factory has a single Basement level where emergency exit is not appropriately fire separated with an entry lobby, fire walls or fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	·
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Implement the plan for fire separation 4 hours fire walls and 2 hours fire rated self-closing doors in basement level.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	Implemented
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড সমর্মসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	5&-75-5055
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/21: This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety as per given ACCORD CAP list 23/08/2022: Exit doors are properly replaced with fire doors. 06-02-2023: Completed.

পরিদর্শন Location – Basement A large storage area located at basement in the same production প্রবেষ্ট্রণ building which is not appropriately fire separated from others operational area.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o % - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/21: All the design & drawings were available on site and its approved from ACCORD but the design & drawings are not submitted to DIFE for approval. 23/08/2022: All the design & drawings were available on site and its approved from ACCORD & exit doors are properly replaced with fire doors. 06-02-2023: Completed.
সংযুক্তি ×	সমূহ (२)

পরিদর্শন	Location – Basement A large storage area located at basement in the same production
পর্ববেষ্ণ	building which is not appropriately fire separated from others operational area.
ক্যাপ	
আইটেম্	
ক্যাটাগর্নি	

.১. কাৰ্শক্ৰু	১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার	Implemented		
অগ্রাধিকার	৬ মাস		
চুডান্ড সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>€</i> – \$ ₹ – ₹ 0 ₹ ₹		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	On 08/03/21: This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety as per given ACCORD CAP list 23/08/2022: Provided fire rated barrier with fire rated door for storage area. 06–02–2023: Completed.		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – Basement A large storage area (warehouse) located at basement in the same production building where required smoke & heat vents which is not available at basement, however factory management has installed some exhaust fan which is not also sufficient
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম	.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide smoke and heat vents on the roof / ceiling / wall at godown section.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob-<0 </td	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	On 08/03/21: They have provided smoke and heat vents on the ceiling at godown section. 23/08/2022:They have provided smoke and heat vents on the ceiling at go-down section. 06-02-2023: Completed.	
সংযুক্তি ×	নমূহ (১)	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – Production floors Aisles mark is missing at production floor few areas (2nd floor 50% area of sewing section, 3rd floor 20% area of cutting section, ground floor 15% area of finishing section), however aisles marking process is ongoing. Exit signage is not provided at production floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্বক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated
কাৰ্শক্ৰম	exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্ <u>থক্র</u> ম	Implemented
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
	On 08/03/21: Aisles mark is provided properly at all production floors.
মন্তব্য	23/08/2022: Aisles mark is provided properly at all production floors. 06-02-2023: Completed.

	Location – All evacuation pathways Emergency lighting is not provided for evacuation
প্ৰবেঞ্চণ	pathway. However their installation process is ongoing.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back–up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Implemented
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o&-ob-2022
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/21: Emergency lighting is provided for evacuation pathway as per the guidelines. 23/08/2022: Emergency lighting is provided for evacuation pathway. 06-02-2023: Completed.
সংযক্তি	(c) @GK

পরিদর্শন	Location – Stairways Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
পর্ববেষ্ষণ	However their installation process is ongoing.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
17191 11 1	

,	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up
কাৰ্শক্ৰম	supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
<u>সু</u> পারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্ শা নার	Implemented
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মপ্তাহ
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশ <u>ো</u> ধিত	o № − o ₽ − ₹ o ₹ ₹
সমশ্রসীমা	
অগ্র গতির	সংশোধিত
<u>অবস্থা</u>	
	On 08/03/21: Evacuation stairways are provided with proper emergency lighting
মন্ত ব্য	23/08/2022: Evacuation stairways are provided with proper emergency lighting.
	06-02-2023: Completed .

าแสนาย	Location – Production floors Automatic detection system with addressable fire alarm installation process is mostly completed during assessment day it was not functional because till now connection is not given with control panel
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্বক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o b - o b - 2 o 2 ?
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/21: All the design & drawings were available on site and its approved from ACCORD but the design & drawings are not submitted to DIFE for approval. 23/08/2022: All the design & drawings were available on site and its approved from ACCORD/RSC. 06-02-2023: Completed.

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ Location – Production floors Automatic detection system with addressable fire alarm installation process is mostly completed during assessment day it was not functional because till now connection is not given with control panel আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার Implemented কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 26-22-2022 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 08/03/21: automatic detection system with automatic fire alarm is installed properly 23/08/2022:Installation of automatic fire alarm system in factory মন্তব্য completed properly. 06-02-2023: Completed. সংশুক্তিসমূহ (২)

১৩. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন | Location - Production floors An automatic alarm systems installation is under process, পর্যবেষ্ণণ during assessment it was not functional due to their work is on going. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

×

১৩.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Implemented
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o & - o b - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/21: Automatic alarm system is provided properly. 23/08/2022:Installation of automatic fire alarm system in factory completed and approved by RSC/ACCORD. 06-02-2023: Completed.
সংযুক্তি × ×	ममूर (२)

১৪. পর্ববেক্ষণ	
পার্ধশন প্রাক্ষেণ্ড The factory has no provision to periodically checking fire alarm and call point system.	
श्री(न्युक्त)	
ক্যাপ	
অাইটেম	
कार्बिश्रह्म	
TOTAL IN	

৪.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য লয়
চুড়ান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/21: This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety as per given ACCORD CAP list 23/08/2022:Factory management periodically checks alarm call points, alarms and detection systems and maintains proper records. 06-02-2023: Completed.

পরিদর্শন The factory has no provision to periodically checking hydrant system. However factory পর্শবেষ্ষণ has taken initiative for checking ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগৰি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Periodically check fire pumps. Maintain record properly সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্থানার Implemented **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 08/03/21: This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety as per given ACCORD CAP list মন্তব্য 23/08/2022: Fire Pump maintenance/ performance were checked periodically and properly. 06-02-2023: Completed. সংখুক্তিসমূহ (১)

পরিদর্শন	Location – Factory building The diameter of hose is 1inch which is less than
পর্ববেষ্ফণ	requirement.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Implemented
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o છ − o b − ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/21: This is an ACCORD listed factory and they have been working unde ACCORD for remediation completion for Fire safety as per given ACCORD CAP list 23/08/2022:Replaced existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe. 06-02-2023: Completed.

পরিদর্শন There is no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is প্রব্যেক্ষণ functional or not and it is tagged properly.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and কাৰ্যক্ৰম properly tagged. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্থানার Implemented কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্বসীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 08/03/21: This is an ACCORD listed factory and they have been working under ACCORD for remediation completion for Fire safety as per given ACCORD CAP list মন্তব্য 23/08/2022: Hose pipe and standpipe performance were checked periodically and properly tagged. 06-02-2023: Completed. সংখুক্তিসমূহ (২)

পরিদর্শন পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ চuckets are not provided at the exit location, however factory has starting process for setup additional fire fighting at exit location.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৮.১. কার্যক্রম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার Implemented কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য নয় চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির সংশোধিত অবস্থা On 08/03/21: additional fire fighting equipment like sand & water buckets near মন্তব্য exit is provided. 23/08/2022: Additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit is provided. 06-02-2023: Completed. সংখুক্তিসমূহ (১)

১১. পৰ্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন The factory has implemented alarm call point & automatic fire alarm system without পর্যবেষ্কণ any backup system. However backup system work is under process.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৯.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Power backup supply should be provided for fire alarm system. সুপারি(শর ভখ্যসূত্র কারখানার Implemented কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সংশোধিত 06-04-5055 সময়সীমা অগ্রগতির সংখ্যোধিত অবস্থা On 08/03/21: Power backup supply is provided for fire alarm system. মন্তব্য 23/08/2022: Additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit is provided. 06-02-2023: Completed. সংশুক্তিসমূহ (১)

২০. পর্যবেক্ষণ		
পরিদর্শন The factory is not conducted any fire drill regularly.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

কাশক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্ত ব্য	On 08/03/21: No documents found during visit. 23/08/2022:The factory showed documents during the inspection. 06-02-2023: Completed.