



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কাজী আবেদিন টক্সি লি:
ঠিকানা	Shovapur, Rajfulbaria, Savar, Dhaka
কারখালার কোড	DHK474
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৩-০৮-২০২২
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room -Electrical Single Line Diagram was not available but the factory maintenance person have enough knowledge about overall electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অংশাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/2021: Electrical as built Single Line Diagram is available in the factory. The design drawings are done under ACCORD. 23-08-2022 : Electrical as built Single Line Diagram is available in the factory. The design drawings are done under ACCORD.
সংযুক্তিমূল্য (১)	<input checked="" type="checkbox"/>

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Factory premises –Emergency power backup was not provided.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting / AC / Equipment / Services. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/2021: Factory has two standby generators- 700KVA and 30 KVA. 23-08-2022 : Emergency power backup was provided. Factory has three standby generators- 700KVA, 550KVA and 30 KVA.

সংযুক্তিসমূহ (২)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Factory premises –Standby generator was not provided for the lift to operate automatically.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide standby power for lifts by a self contained generator set to be operated automatically.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/2021: A battery backup is being used for the lift machine which makes the lift stop on the nearest floor and open in case of load-shedding. Also the 700KVA standby generator is used as backup for the lift. 23-08-2022 : A battery backup is being used for the lift machine which makes the lift stop on the nearest floor and open in case of load-shedding. Also Factory has three standby generator.
সংযুক্তিসমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All distribution boards. –Wiring diagram/ circuit list was not available on all distribution board.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	—
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/2021: Wiring diagram is available on all the distribution boards. 23-08-2022 : Wiring diagram is available on all the distribution boards.

সংযুক্তিমূহ (১)



৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—Most of the distribution boards. –Cable entry-exit point to the panel was not properly sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of (LT/MDB/DB/SDB)'s with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ চাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	—
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/2021: Cable entry and exit points are properly sealed. 23-08-2022 : Cable entry and exit points are properly sealed.

সংযুক্তিমূহ (১)



৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room -Only one earthing connection was provided to the generator frame. .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08/03/2021: Earthing connection is provided at two separate and distinct points of the both generators. 23-08-2022 : Earthing connection is provided at two separate and distinct points of the three generators.

সংযুক্তিমূলক (৪)

