



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আর.এম. ক্যাপলস লি:
ঠিকানা	1, West Hajipara (4Th-5Th Floor), DIT Road, Rampura, Dhaka
কারখালার কোড	DHK477
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পদ্ধতি	High overstress have been found in corner column I/1 and moderate overstress has been found in edge column E/1.
কার্য আইটেম কার্যক্রম	
১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Area near the corner column should not be used for storage. Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সুন্দরীন	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অধ্যাধিকার	দ্বিবার্গ লব
চূড়ান্ত সম্বর্ধনা	০১-০১-১৯৭০
সংশ্লিষ্ট	০১-০১-১৯৭০
সম্বর্ধনা	
অধ্যাধিকার	
অবস্থা	
মন্তব্য	[Remarks from DIFE about the process]
১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুন্দরীন	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সম্বর্ধনা	
সংশ্লিষ্ট	
সম্বর্ধনা	
অধ্যাধিকার	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope.
সুন্দরীন	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সম্বর্ধনা	
সংশ্লিষ্ট	
সম্বর্ধনা	
অধ্যাধিকার	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১.৪. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুন্দরীন	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সম্বর্ধনা	
সংশ্লিষ্ট	
সম্বর্ধনা	০১-০১-১৯৭০
অধ্যাধিকার	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১.৫. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সুন্দরীন	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সম্বর্ধনা	
সংশ্লিষ্ট	
সম্বর্ধনা	
অধ্যাধিকার	
অবস্থা	
মন্তব্য	
১.৬. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Continue to implement load plan.
সুন্দরীন	
তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	
কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	
চূড়ান্ত	-
সম্বর্ধনা	
সংশ্লিষ্ট	
সম্বর্ধনা	০১-০১-১৯৭০
অধ্যাধিকার	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water ponding has been observed on roof top due to lack of proper sloping. Source of water was leakage of water pipe.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অংগাধিকার	৬ মণ্ডাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Adequate slope to be ensured for proper drainage on roof.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অংগাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অংগগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	For both durability and serviceability, waterproofing on the roof surface should be applied.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অংগাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অংগগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২.৪. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Roof drainage system to be improved if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অংগাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অংগগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Partial Structural design drawing and partial approval drawing are available. Structural drawing for ground floor to 4th floor is available, however, structural drawing of 5th and 6th floor is not found. Approval drawing for 5th and 6th floor is only available. Architectural drawing, soil test report, as built drawing, material test report and floor load plan have not been found. Existing column dimensions do not match with approval drawing and as constructed structure. Central column found 12x12 instead of 15x15 as drawing shows.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to update the as-constructed drawings to reflect the actual site dimensions and column locations as part of the Detail Engineering Assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Prepare/update calculations showing the structural adequacy of the building structure taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	
মন্তব্য	