

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স লাইম গার্মেন্টস লিঃ
ঠিকানা	185, Baizid Bostami Road Nasirabad I/A
কারখানার কোড	CHT124
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ডণের তারিখ: 🗕		
১. পর্যবেষ্ষণ		
্বার্থণান্ধ servng more than 5		width of aisle size is 1.01 meter where ce the minimum requirement of width of umber of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
	ear width of the pathway sh	nould be 0.9 meter
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম We have comple	ted the issue.	
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর		
চুডান্ত সময়সীমা		
সংশোধিত সময়সীমা		
অগ্রগতির অবস্থা শুরু হুর্ননি		
<mark>মন্তব্য On</mark> 31.08.21: Pro	vided clear width of the pat	thway 0.9 meter.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location-1st floor, 2 storey building Direct route of access to required exit is provided through continuous passage ways and aisles, which are permanent obstacles by column.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১. কার্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.	
সুপারিশের		
ভ খ্যসূত্র		
	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given	
	timeline.	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য ন্য	
চুডান্ত সময়সীমা	₹\$-0B-₹0\$9	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	On 31.08.21: Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding thi issue but factory agreed to complete the issue within timeline.	

৩. প্রবেঞ্চ	৪. প্রথবেঞ্চল		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – All exit doors on egress route (Whole factory building and shed) All of the exit doors in the egress route are sliding / collapsible doors and do not open in the direction of the travel.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			

৩.১. কাৰ্যক্ৰ	৩.১. কার্ <u>ব</u> ক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
1 1	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সময়সীমা	₹\$-0₽-₹0\$q		
সংশোধিত সময়সীমা	o છ − o b − ₹ o ₹ ₹		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি		
মন্তব্য	On 31.08.21: Previous timeline : NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–All exit doors on egress route (Whole factory building and shed) All of the egress doors are sliding/collapsible type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাশক্রু	১. কার্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্ন্থানার কার্বক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.		
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ত সময়সীমা	₹%-0₽-₹0 % 9		
সংশোধিত সময়সীমা	o <i>⋈</i> −o <i>∀</i> −₹o₹₹		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি		
মন্তব্য	On 31.08.21: Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding thi issue but factory agreed to complete the issue within timeline.		

٤.	পর্ববেষ্কণ		
- 1	পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্ফণ st	ocation-Whole factory building and shed No handrails are provided in both side of the aircase	
ŀ	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
	e.১. কাৰ্য <u>্</u> ৰজ্	F	1
	কাৰ্শক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.	
	সুপারিশের তখ্যসূত্র		
	د ا	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.	

কাশক্রণ	lumenne.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	২৯-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	o & - o & - 2 o 2 2
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুব্ৰনি
মন্তব্য	On 31.08.21: Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAPO1) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

•	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location-2 storey building at ground floor Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at electrical substation, which is located adjacent to final exit.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	১. কাশ্ৰজ্ম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor electrical substation, which located at the adjacent to final evacuation route.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.		
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সমশ্সীমা	₹%-0₽-₹0%9		
সংশোধিত সময়সীমা	o⊌-ob-₹o₹		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি		
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: 11/10/2016 Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.		

٩,	ন. পর্যবেষ্ট্রণ		
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location-2 storey building at ground floor Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at electrical substation, which is located adjacent to final exit.	
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor electrical substation, which located at the adjacent to final evacuation route.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
,	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.	
<u> অগ্রাধিকার</u>	৬ মাস	
চুডান্ত সময়সীমা	59-77-5079	
সংশোধিত সময়সীমা	<i>5</i> € − ? 5 − 5 0 5 5	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: 02/03/2017 Final Timeline: 29/11/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.	

৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location-2 storey building at ground floor Collapsible door is installed between finished প্রবিষ্ণা goods store and cutting section for separation, which is not fire rated.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide 1.5 hours fire rated door at finished goods store for separation for other operational area.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
1 1	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0₽-₹0%9
সংশোধিত সময়সীমা	o ⋈ − o ษ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On 31.08.21: Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

৯. পর্যবেষ্ণণ

প্ৰিদৰ্শন |Location-2 storey building at 1st floor Exit signages are provide on exit doors but not পূৰ্যবেষ্ণণ provided on aisles.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

- Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation কাৰ্যক্ৰম

pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, -Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. -Signage should be uniform.

সুপারিশের ভখ্যসূত্র

কাৰ্থানাৰ We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given কাৰ্যক্ৰম timeline.

অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয় চুডান্ড

সমশ্বসীমা সংশোধিত 22-07-5029

সময়সীমা অগ্রগতির

07-07-2290

অবস্থা মন্তব্য চলমান

On 31.08.21: Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAPO1) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

১০. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–Whole factory building and shed Emergency lighting is not sufficient for পর্যবেষ্কণ evacuation pathway as per RMG guideline.
ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back–up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
1 1	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	₹\$-0B-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	o ₽ − o ₽ − 5 o 5 5
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–All stairs Emergency lighting is not sufficient for stairways as per RMG পর্ববেষ্কণ guideline.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given
কাৰ্যক্ৰম	timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
क्रायात	₹ % -0₽-₹0 \$ 9
সংশোধিত সময়সীমা	o ⋈ − o ษ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

১২. পর্ববেষ্কণ

পৰিদৰ্শন Location–Whole factory building and shed Automatic detectors and fire alarm are not পৰ্শবেষ্ক্ৰণ provided in the factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কাৰখানাৰ We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given কাৰ্যক্ৰম timeline. **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড 22-07-5071 সময়সীমা সংশোধিত 06-06-2022 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা On 31.08.21: Previous timeline: 11/10/2016 Final Timeline: 29/08/2017 Not taken মন্তব্য any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

1	~~.	প্রিদর্শন Location–Whole factory building and shed Automatic detectors and fire alarm are not	
I			_
l	পরিদর্শন	Location–Whole factory building and shed Automatic detectors and fire alarm are not	
l	পর্ববেষ্ণণ	provided in the factory.	ı
l	ক্যাপ		1
l	<u>আইটেম</u>		
١	ক্যাটাগরি		

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.	
সুপারিশের তথ্যসত্র		
د ا	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-%%-₹°%9	
সংশোধিত সময়সীমা	<i>₹</i>	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি	
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: 02/03/2017 Final Timeline: 29/11/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.	

পৰিদৰ্শন Location-Whole factory building and shed Smoke detectors are provided, however the প্ৰ্যবেষ্ণ্যণ quantities of detectors are found inadequate in ground & 1st floor and shed building ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

<u>৪.১. কাশণ্র</u>	৪.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0₽-₹0%9		
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o b - o b - 2 o 2 ?		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি		
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding thissue but factory agreed to complete the issue within timeline.		

26. 11/1-4-1		
l		
	পরিদর্শন	Location-2 storey building at ground floor At ground floor 10 nos of extingushers are
	পর্ববেষ্ণণ	provided which floor area is 1322 sft.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	
1		

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Provide fire extinguisher at 2 storey building–ground floor and to keep the record for re filling & properly tagged.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কাৰ্যক্ৰম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	₹%-0B-₹0%9	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যত্ৰ	৬.১. কার্বক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0B-₹0\$9		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	o <i>₽</i> −o₽−5o55		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি		
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: 11/10/2016 Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.		

১৭. শ্বৰ্থি		
ৰিদৰ্শন শিবেষ্ণন		
ন্যাপ গাইটেম ন্যাটাগরি		

৭.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সময়সীমা	59-27-502d
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – \$ 2 – ₹ 0 ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: 02/03/2017 Final Timeline: 29/11/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

পরিদর্শন	Location–Whole factory building and shed Factory has implement 01 nos 38mm dia
পর্ববেষ্ণণ	hose pipe without nozzle for full building.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as
সুপারিশের	per RMG guideline.
পুশাানশেন তথ্যসূত্র	
কার্খানার	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	59-22-502d
সংশো ধ িত সময়সীমা	₹ <i>\(\Chi\)</i> = - \(\chi\) = - \(\chi\) = \(\chi\)
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুম্মনি
মন্ত ব্য	On 31.08.21:Previous timeline: 02/03/2017 Final Timeline: 29/11/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

20.	50. 17(1 / 4)		
পরি	দিৰ্শন	Location–Ground floor The trhrow of jet is only 2 ft at ground floor. Hose pipe water	
পর্য	বেষ্ষণ	pressure is lower than the required pressure of RMG guideline.	
निग	প		
আ	ই(উম		
क्रा	টাগরি		
'			

১৯.১. কাৰ্যত্ৰ	১৯.১. কার্বজন		
কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.		
সুপারিশের তখ্যসত্র			
কার্থানার	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস		
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-5074		
সংশোধিত সময়সীমা	₹ % – % 5 – 5 o 5 5		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি		
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: 02/03/2017 Final Timeline: 29/11/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.		

	There is no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is
পর্ববেষ্ণণ	functional or not and it is tagged properly.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

০.১. কাৰ্যজ	ম
কাৰ্যক্ৰম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
ا ر ا	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	₹\$-0B-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

২১. পর্ববেছ	5 9
	The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২১.১. কাৰ্যক্ৰ	১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্শক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	₹\$-0B-₹0\$9	
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – 5 o 5 5	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বানি	
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline : 11/10/2016 Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.	

পরিদর্শন The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during প্রবিষ্কণ peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যজ্ঞ	২.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-7?-₹°\$9	
সংশোধিত সময়সীমা	₹6-25-305	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি	
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/11/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.	

	√○: 1 (1 ♥ 1		
পৰি	ন Location–Shed building–1 Combustible materials are found near heat/ electrical source		
পর্বা	বি due to operational store of factory.		
क्रा			
আই	[]		
क्रा	बि		

	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the
কাৰ্যক্ৰম	lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	₹\$-0B-₹0\$9
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হুৰ্যনি
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: NA, during CAP explanation (CAP01) factory claimed completed Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding thi issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

পরিদর্শন | Location–Generator room Visual alarm is not placed at high noise area (i.e. Generator পর্যবেষ্কন room).
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0₽-₹0%9
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: 11/10/2016 Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.

VC 1 (1 V 1		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Fire license available for 23264 sft but total area of the building is 25386 sft	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যালাগার		

৫.১. কাৰ্যক্ৰ	১.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Cover all units / floors in a valid fire license		
সুপারিশের তখ্যসূত্র			
কার্খানার	We have not taken any action but agreed to complete the issue within the given timeline.		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ		
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-0₽-₹0%9		
সংশোধিত সময়সীমা	o <i>B</i> −o <i>P</i> −5o55		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি		
মন্তব্য	On 31.08.21:Previous timeline: 11/10/2016 Final Timeline: 29/08/2017 Not taken any action regarding this issue but factory agreed to complete the issue within timeline.		