



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	হা-চিন এ্যাপার্যারেলস লিমিটেড।
ঠিকানা	262/1, Ibrahimpur, Cantonment, Dhaka,.
কারখালার কোড	DHK244
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গীকৃত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	দ্রব্যাচ্যু লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : At basement floor, no naked light is found at storage room. At ground floor, lights are found without protective covers at bonded warehouse. 19-08-2021 (CVV-03) : At basement floor, no naked light was found at storage room.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : At storage room of basement floor, materials stack is managed with good housekeeping. But in bonded warehouse of ground floor, storage materials are found without proper housekeeping. 19-08-2021 (CVV-03) : At storage room of basement floor, materials stack is managed with good housekeeping.

৩. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Availability of As built drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have as built drawing with proper dimensions showing all the means of escape
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVW-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : No document has been found regarding the as-built drawing with machine layout and escape route for this factory. 19-08-2021 (CVV-03) : All design drawing approved in 92th taskforce.

৪. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Validity and full area coverage of fire license
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have a valid fire license with covering full occupied area & clearly mention the coverage area in the license
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : During the visit, fire license is not found in the factory. 19-08-2021 (CVV-03) : Validity and full area coverage of fire license was found during this visit.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable fire rated doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Factory has installed side swinging, un-lockable fire rated doors at all floors but steel type sliding door is found at roof and collapsible gates are found at final exits-1, 2 & 3. 19-08-2021 (CVV-03) : Factory has installed side swinging, un-lockable fire rated doors at all floors

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধিকারী	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Factory has provided both side handrails at stair-1 & 2 except at stair-3 (external stair). The hand rail height is measured 0.84m at stair-2 which is less than the minimum (0.9m) requirement as per standard. 19-08-2021 (CVV-03) : Factory has provided both side handrails .

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Sealing status of penetration and openings in rated walls and slab
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Propagation of fire, smoke, gas or fume through the opening of fire resistive floors and walls need to be restricted by sealing such opening with an approved material which needs to have a minimum 2 hours fire resistance rating of the walls.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : At all floors and stairs, unsealed penetration and openings are found at walls and slab which are not fire resistive by approved materials. 19-08-2021 (CVV-03) : At all floors and stairs, sealed penetration and openings are found at walls and slab.

৮. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency light in floors, exits & stairs. (Escape route)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : At all floors, exits & stairs (escape route), factory has provided emergency lights which are found insufficient at several places. Adequate illumination level are not found on aisles, exits and lobby. At 4th floor, illumination level of aisles is measured 2.1lux which does not fulfill the minimum standard. 19-08-2021 (CVV-03) : At all floors, exits & stairs (escape route), factory has provided emergency lights which are found insufficient at several places. Adequate illumination level are not found on aisles, exits and lobby. At 4th floor, illumination level of aisles is measured 2.1lux which does not fulfill the minimum standard.

৯. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : At ground floor, factory has provided emergency backup power for signage and emergency lighting to all floors except fire alarm & detection system. As factory has not installed automatic fire detection and alarm system yet. 19-08-2021 (CVV-03) : At ground floor, factory has provided emergency backup power for signage and emergency lighting to all floors except fire alarm & detection system. As factory has not installed automatic fire detection and alarm system yet.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Non-standard call points and alarms are installed at several places near exit stairs. 19-08-2021 (CVV-03) : Automatic fire detection and alarm system is not installed yet. Non-standard call points and alarms are installed at several places near exit stairs.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Communication system of all floors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install suitable public address system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Factory has installed public address system to communicate with all floors but the facility of receiving message from floor is not found in the factory. 19-08-2021 (CVV-03) : Factory has installed public address system to communicate with all floors but the facility of receiving message from floor is not found in the factory.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Fire department pre-plan is not available in the factory. 19-08-2021 (CVV-03) : Fire department pre-plan is not available in the factory.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	At stair-2 to final exit -2, and stair-3 to final exit-3 escape routes need to protect from ground floor area to provide protected paths of travel (4 hours fire rated construction with 2 hours fire rated opening) till to reach safe refuse area.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : There are three final exits, none of the final exit is fire protected from other occupancy (commercial area) at ground floor. 19-08-2021 (CVV-03) : There are three final exits, none of the final exit is fire protected from other occupancy (commercial area) at ground floor.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Proper fire separation of child care within safe location
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Childcare needs to be separated from other occupancies (CT pack section, also office room) with 3 hours rated construction and 2 hours rated opening or door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Childcare is located at 1st floor adjacent to CT PAD section and office room, which is found without having proper fire separation. 19-08-2021 (CVV-03) : Childcare is located at 1st floor adjacent to CT PAD section and office room, which is found without having proper fire separation.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Bonded warehouse is located at ground floor where fire rated door has been installed. At basement floor, factory has installed fire rated door to separate store room from exit discharge and the path is found obstructed due to a collapsible gate. Another exit of this store is not accessible due to retrofit work. No credible document is found regarding fire door. 19-08-2021 (CVV-03) : Bonded warehouse is located at ground floor where fire rated door has been installed.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Generator room needs to be fire separated with 4hr fire rated enclosure and 2hrs rated opening having direct access from outside. Boiler room needs to be separated with 4 hours fire rated enclosure and 2hours rated door/opening.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Utility room (generator, transformer and boiler) is located at different shed which is backside of the building. But egress way from the final discharge of exterior stair-3 is found through inside the utility room. So it is recommended to relocate the utility room from the egress way from stair-3 discharge or create another egress path from stair-3 which is free from obstruction and have proper fire rated separation. 19-08-2021(CVV-03) : Utility room (generator, transformer and boiler) is located at different shed which is backside of the building.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The entire exits connecting to the staircases (3 numbers staircase) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening (4 hour rated enclosure and 2 hour rated door) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : There are three exit stairs in this factory, at all floors, all exits connecting to all stairs are found fire separated by fire rated doors except at final exits-1, 2 & 3 at ground floor. No credible document is found regarding fire doors. 19-08-2021 (CVV-03) : There are three exit stairs in this factory, at all floors, all exits connecting to all stairs are found fire separated by fire rated doors

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Status of occupancy separation
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Office area needs to be fire protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : At 1st floor, office area is found adjacent to CT pad section which is found without having proper fire separation. 19-08-2021 (CVV-03) : At 1st floor, office area is found adjacent to CT pad section which is found without having proper fire separation.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separated lobby in staircase
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have 4 hours rating for walls (enclosure) and 2 hours for door openings fire separated & smoke proof lobby in the both of the staircase.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রণীতি অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Fire rated doors are installed at all exits connecting to all stairs. But all of three exit stairs are not found properly fire separated due to retrofit works. No credible document is found regarding to fire doors. 19-08-2021 (CVV-03) : Fire rated doors are installed at all exits connecting to all stairs.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্লাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet. Design drawing of centralized fire detection and alarm system has been submitted to DIFE on 20-Dec-2018 for getting approval. 19-08-2021 (CVV-03) : Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system yet.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic fire detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system including control panel yet. 19-08-2021 (CVV-03) : Factory has not installed the standard centralized fire detection and alarm system including control panel yet.

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The Size of Standpipe should be 100 mm for standpipe and hose system for below 10 stories or building height below 33 m in accordance with the table 3.2 of NTPA guideline or BNBC 2006, Article No. 4.2.3, Page 1043.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্লাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Factory has not installed standard standpipe system yet. Design drawing of automatic sprinkler system incorporated with standpipe system has been submitted to DIFE dated on 16-Oct-2019 for getting approval. 19-08-2021 (CVV-03) : Factory has not installed standard standpipe system yet. Design drawing of automatic sprinkler system incorporated with standpipe system has been submitted to DIFE dated on 16-Oct-2019 for getting approval.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequate number of hoses
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install 1 riser per 1000 m ² of floor area & 38 mm diameter of hoses with variable nozzle.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রণীতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24-12-2019 (CV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Factory has not installed standard standpipe system including sufficient numbers of hose connection yet. Design drawing of automatic sprinkler system incorporated with standpipe system has been submitted to DIFE dated on 16-Oct-2019 for getting approval. 19-08-2021 (CVV-03) : Factory has not installed standard standpipe system yet. Design drawing of automatic sprinkler system incorporated with standpipe system has been submitted to DIFE dated on 16-Oct-2019 for getting approval.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 kPa and standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 kPa.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : As the factory has not installed automatic sprinkler system incorporated with standpipe system yet so the water throwing pressure could not be checked at remote point. 19-08-2021 (CVV-03) : As the factory has not installed automatic sprinkler system incorporated with standpipe system yet so the water throwing pressure could not be checked at remote point.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install Siamese connection after installation of stand pipe system, hose system and fire pump.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Factory has not installed siamese connection for fire department. 19-08-2021 (CVV-03) : Factory has not installed siamese connection for fire department.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVV-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : No dedicated fire pump is installed yet for firefighting. 19-08-2021 (CVV-03) : No dedicated fire pump is installed yet for firefighting.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire command station facilities with communication to all floors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Need to have fire command station to communicate with all floors at the entrance of lobby.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	24-12-2019 (CVW-01) : Factory is found in operation, but they are not informed about the visit schedule. Factory's concerned persons are facing their another sister concerned factory audit by Accord. So they wanted another day instead of 24-12-2019 to conduct the audit. 28-09-2020 (CVV-02) : Factory has not installed fire command station facilities with communication to all floors. 19-08-2021 (CVV-03) : Factory has not installed fire command station facilities with communication to all floors.