



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আড়টকিট ড্রেনেস লিঃ
ঠিকানা	52/B (3rd Floor), Nasirabad I/A, Baizid, Chattogram
কারখালার কোড	CHT134
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with steel sliding type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on. 9.9.2020: Steel sliding door isn't remove yet on 15.12.2020: Steel sliding door isn't remove yet 11.08.2021: Steel sliding door isn't remove yet.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with steel sliding type doors installed with locking arrangement at egress route and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	on.9.9.2020: Locking device still shown up during inspection on 15.12.2020: Locking device still shown up during inspection 11.08.2021: Locking device still shown up during inspection

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Stair-2 Only one side handrail was provided at stair-2.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	on 9.9.2020 : Handrail found during inspection on 15.12.2020 : Handrail found during inspection 11.08.2021 Handrail found during inspection

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All Stairways Steel sliding type doors were found at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs required fire rated self-closing doors.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	on 9.9.2020 : Steel sliding doors found in 2 staircase of factory building on 15.12.2020 : Steel sliding doors found in 2 staircase of factory building 11.08.2021 : Steel sliding doors found in 2 staircase of factory building

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator Shed, Ground floor Final evacuation route of building was not protected with fire rated construction at ground floor generator shed, which is adjacent to final exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator shed, which located at the adjacent to final evacuation route.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	on 9.9.2020: Although they are new management, they didn't contact with any registered firm to prepare design and drawing on 15.12.2020::Factory doesn't make any contact with any consultancy firm 11.08.2021::Factory doesn't make any contact with any consultancy firm

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator Shed, Ground floor Final evacuation route of building was not protected with fire rated construction at ground floor generator shed, which is adjacent to final exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator shed, which located at the adjacent to final evacuation route.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No initiative taken yet on 15.12.2020: No initiative taken yet 11.08.2021: No initiative taken yet

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Boiler Room,3rd Floor Boiler was installed adjacent to the operational area at 3rd floor without fire rated barrier & fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 3rd floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: Although they are new management,they didn't contact with any registerd firm to prepare design and drawing on 15.12.2020::Factory doesn't make any contact with any consultancy firm 11.08.2021::Factory doesn't make any contact with any consultancy firm

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Boiler Room,3rd Floor Boiler was installed adjacent to the operational area at 3rd floor without fire rated barrier & fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at 3rd floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No initiative taken yet on 15.12.2020: No initiative taken yet 11.08.2021: No initiative taken yet

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd & 4th Floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: Although they are new management,they didn't contact with any registerd firm to prepare design and drawing on 15.12.2020::Factory doesn't make any contact with any consultancy firm 11.08.2021:Factory doesn't make any contact with any consultancy firm

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd & 4th Floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No initiative taken yet on 15.12.2020: No initiative taken yet 11.08.2021: No initiative taken yet

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3rd & 4th Floor Only one manual activation point was installed at each floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No initiative taken yet on 15.12.2020: No initiative taken yet 11.08.2021 : No initiative taken yet

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There was no periodic checking of alarm call point, alarm & detection system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No initiative taken yet on 15.12.2020: No initiative taken yet 11.08.2021: No initiative taken yet

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: Although they are new management, they didn't contact with any registered firm to prepare design and drawing on 15.12.2020::Factory doesn't make any contact with any consultancy firm 11.08.2021::Factory doesn't make any contact with any consultancy firm

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No initiative taken yet on 15.12.2020: No initiative taken yet 11.08.2021: No initiative taken yet

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The first aid hose and standpipe performance was not checked periodically and tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	পর্যাজ্য নয়
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No initiative taken yet on 15.12.2020: No initiative taken yet 11.08.2021 : No initiative taken yet

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity (01 no.O.H.W.T capacity 50000 liter for fire & other uses ; U.R.W.T capacity = 50000 liter (approx.) for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	on 9.9.2020: Although they are new management, they didn't contact with any registered firm to prepare design and drawing on 15.12.2020:: Factory doesn't make any contact with any consultancy firm 11.08.2021:: Factory doesn't make any contact with any consultancy firm

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity (01 no.O.H.W.T capacity 50000 liter for fire & other uses ; U.R.W.T capacity = 50000 liter (approx.) for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No initiative taken yet on 15.12.2020:: No initiative taken yet 11.08.2021:: No initiative taken yet

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Stair-2 Exit Additional fire fighting equipment like sand & water buckets were not provided near exit way at stair-2 exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: NO additional fire fighting equipment found during inspection. on 15.12.2020::No additional fire fighting equipment found 11.08.2021::No additional fire fighting equipment found

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Shed Visual alarm system was not available at generator shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No visual alarm found in generator room during inspection on 15.12.2020:: NO visual alarm installed on generator room 11.08.2021:: NO visual alarm installed on generator room

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire License was updated upto 30.06.12.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain fire license / permit from issuing authority
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No Fire licence found during inspection on 15.12.2020:: Fire licence is not renewed 11.08.2021: Fire licence is not renewed

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-4th Floor Fire license was not available for 4th floor.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Cover all units / floors in a valid fire license
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No Fire licence found during inspection on 15.12.2020: Fire licence not renewed 11.08.2021 : Fire licence not renewed

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No single fire safety management system was available at the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No single fire safety management developed on 15.12.2020:: No single safety management implemented 11.08.2021 :: No single safety management implemented

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler license was not available which capacity was 100 KG.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: Boiler licence is not found during inspection on 15.12.2020:Boiler licence not found during inspection 11.08.2021:Boiler licence not found during inspection

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Boiler operator license was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: Factory has contain a 500 kg boiler,no boiler operator appointed yet on 15.12.2020::No boiler operator appointed 11.08.2021:Boiler licence not found during inspection

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire drill was conducted regularly but record was not maintained properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	on 9.9.2020: No fire drill conducted yet on 15.12.2020: No fire drill conducted yet 11.08.2021: No fire drill conducted yet