



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আটকিট ডেনেস লিঃ
ঠিকানা	52/B (3rd Floor), Nasirabad I/A, Baizid, Chattogram
কারখালার কোড	CHT134
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">-</a>
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room. -Updated [As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Not done agreement with any consulting firm. 11.08.2021: Not started anything. . Ownership have changed . They Have no idea About remediation Work .

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator shed -Ventilation in Generator room was inadequate
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide adequate ventilation arrangements for indoor substation.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Ventillation of generator room is not adequate. 11.08.2021: Ventillation of generator room is not adequate.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator shed -Illumination in Generator room was inadequate
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide adequate illumination for substation.
মুপ্পারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Implemented
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Generatoor room illumination is not enough. 11.08.2021: Generatoor room illumination is not enough.

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator shed -Combustible materials were found inside DG room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Implemented
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Combustible materials were found inside DG room. 11.08.2021: Combustible materials were found inside DG room.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor -Rubber mat was not provided in front of distribution panels.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Implemented
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Rubbermat was not found. 11.08.2021: Rubbermat was not found.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room at ground floor -Smoke detector was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Smoke detector not available. 11.08.2021: Smoke detector not available.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator shed -Fire rated wall and fire door was not available for generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Fire separation not installed in Generator room. 11.08.2021: Fire separation not installed in Generator room.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator shed -Area of the generator room was 12.98m <sup>2</sup> , and there was/ was no provision to increase the room size.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 36m <sup>2</sup> , or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Generator room has no provision to increase. 11.08.2021: Generator room has no provision to increase.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor -Cable socket was not provided at the cable end.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. All stranded conductors > 6mm <sup>2</sup> to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm <sup>2</sup> , at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-১১-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: cable socket was not provided in cable end. 11.08.2021: cable socket was not provided in cable end.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor -Exposed wire was noticed at electrical operational extent.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-৯০-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Exposed wire found. 11.08.2021: Exposed wire found.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Facility -Energy meter was not installed at convenient height to note meter reading.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Energy meters should be installed at convenient height ( At least 1.5 m above ground ) with proper protection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Energy meter is in same place till now. 11.08.2021: Energy meter is in same place till now.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor -Cross-circuiting ( Bunching at MCCB/MCB ) was observed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-১১-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Bunching observed during visit. 11.08.2021: Bunching observed during visit.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor -Wiring diagram & circuit list was not available on distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-১১-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Waring diagram not available. 11.08.2021: Wiring diagram not available.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Facility -Cable penetrations from wall was not sealed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable penetrations through walls adequately with fire resistive elements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অংগীকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-৯৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অংগীকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Cable penetration from wall not sealed. 11.08.2021: Cable penetration from wall not sealed.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor -Common neutrals were observed for more than one circuits.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral ( use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted ).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অংগীকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অংগীকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Common neutral observed. 11.08.2021: Common neutral observed.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor -Entry-exit point to the panel was not sealed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Seal the cable entry-exit points of MDB's with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that HT / LT panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Entry and exit point not sealed. 11.08.2021: Entry and exit point not sealed.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator shed - Only one earthing connection was provided to the generator frame.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-১১-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Only one earth connection found. 11.08.2021: Only one earth connection found.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor -ECC was not observed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অণ্ডাখিকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: ECC not observed 11.08.2021: ECC not observed

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-MDB at 3rd floor -Earthing was not provided for distribution panel's door.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to MDB. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অণ্ডাখিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৬-১১-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অণ্ডাখিকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Door earthing not found. 11.08.2021: Door earthing not found.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Roof top –Lightning protection system was not installed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: LPS not installed till now. 11.08.2021: LPS not installed till now.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- –The factory didn't conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing ( insulation, earth resistance, operation test ) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has not been taken yet but agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	৩১-১০-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 09.09.2020: Not started anything. At 15.12.2020: Periodic inspection not done. 11.08.2021: No inspection report found .