



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	হা-সিম এ্যাপারেলস লিমিটেড।
ঠিকানা	262/1, Ibrahimpur, Cantonment, Dhaka, .
কারখানার কোড	DHK244
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কাঠামোগত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Over stress has been found in edge, central and corner column.
কাপ আইটেম কাটামানি	

<b>১.১. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Area of overstress should not to be used for storage so that the loading of the column must be reduced at 20 psf.
সূচনামের উপস্থাপন	
কামপানাম কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অন্যনিকান	প্রণোদা বর
দ্রুত সমসংসীমা	০১-০১-১১১৭০
সংলোচিত সমসংসীমা	০১-০১-১১১৭০
অন্যনিকান অন্যন	চকগাল
অন্যন	CWV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CWV2: 28-Sep-2020 No overloading has been found during visit. On 6/12/2020:Overlodng has beed found at 1st floor & rooftop. 08.06.21 Visit observation: Overlodng has beed found at 1st floor & rooftop. On 19.08.2021: No overloading has been found during visit.

<b>১.২. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সূচনামের উপস্থাপন	
কামপানাম কার্যক্রম	
অন্যনিকান	
দ্রুত সমসংসীমা	-
সংলোচিত সমসংসীমা	০১-০১-১১১৭০
অন্যনিকান অন্যন	চকগাল
অন্যন	CWV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CWV2: 28-Sep-2020 Approved DEA has been found on site. Retrofitting work of the columns has been found ongoing. On 6/12/2020:Approved DEA,As built drawings,retrofitting drawing,floorload plan were available during visit.Retrofitting work has been found ongoing. 08.06.21 Visit observation:Approved DEA,As built drawings,retrofitting drawing,floorload plan were available during visit.Retrofitting work has been found ongoing. On 19.08.2021: Approved DEA,As built drawings,retrofitting drawing,floorload plan were available during visit.Retrofitting work has been found ongoing.

<b>১.৩. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সূচনামের উপস্থাপন	
কামপানাম কার্যক্রম	
অন্যনিকান	
দ্রুত সমসংসীমা	-
সংলোচিত সমসংসীমা	০১-০১-১১১৭০
অন্যনিকান অন্যন	সংলোচিত
অন্যন	CWV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CWV2: 28-Sep-2020 Core test has been done. On 6/12/2020:Core test has been done Approved DEA,As built drawings,retrofitting drawing were available during visit. 08.06.21 Visit observation:Core test has been done,Approved DEA,As built drawings,retrofitting drawing were available during visit. On 19.08.2021: Core test has been done,Approved DEA,As built drawings,retrofitting drawing were available during visit.

<b>১.৪. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope
সূচনামের উপস্থাপন	
কামপানাম কার্যক্রম	
অন্যনিকান	
দ্রুত সমসংসীমা	-
সংলোচিত সমসংসীমা	০১-০১-১১১৭০
অন্যনিকান অন্যন	চকগাল
অন্যন	CWV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CWV2: 28-Sep-2020 Approved DEA has been found on site. Retrofitting work of the columns has been found ongoing. On 6/12/2020:Approved DEA were available during visit.Retrofitting work has been found ongoing. 08.06.21 Visit observation: On 19.08.2021: Approved DEA were available during visit.Retrofitting work has been found ongoing.

<b>১.৫. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সূচনামের উপস্থাপন	
কামপানাম কার্যক্রম	
অন্যনিকান	
দ্রুত সমসংসীমা	-
সংলোচিত সমসংসীমা	০১-০১-১১১৭০
অন্যনিকান অন্যন	চকগাল
অন্যন	CWV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CWV2: 28-Sep-2020 Load plan has been found on site for before retrofitting and after retrofitting work. Floor load has been found within limit. On 6/12/2020: Floor load were available during visit.Overlodng has beed found at 1st floor & rooftop. 08.06.21 Visit observation:Floor load were available during visit.Overlodng has beed found at 1st floor & rooftop. On 19.08.2021:Floor load were available during visit.Overlodng has beed found at 1st floor & rooftop.

<b>১.৬. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed
সূচনামের উপস্থাপন	
কামপানাম কার্যক্রম	
অন্যনিকান	
দ্রুত সমসংসীমা	-
সংলোচিত সমসংসীমা	০১-০১-১১১৭০
অন্যনিকান অন্যন	চকগাল
অন্যন	CWV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CWV2: 28-Sep-2020 Approved DEA has been found on site. Retrofitting work of the columns has been found ongoing. On 6/12/2020:Approved DEA were available during visit.Retrofitting work has been found ongoing. 08.06.21 Visit observation:Approved DEA were available during visit.Retrofitting work has been found ongoing. On 19.08.2021:Approved DEA were available during visit.Retrofitting work has been found ongoing.

<b>১.৭. কার্যক্রম</b>	
কার্যক্রম	Continue to implement load plan
সূচনামের উপস্থাপন	
কামপানাম কার্যক্রম	
অন্যনিকান	
দ্রুত সমসংসীমা	-
সংলোচিত সমসংসীমা	০১-০১-১১১৭০
অন্যনিকান অন্যন	চকগাল
অন্যন	CWV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CWV2: 28-Sep-2020 Load plan has been found on site for before retrofitting and after retrofitting work. Floor load has been found within limit. On 6/12/2020: Floor load were available during visit.Overlodng has beed found at 1st floor & rooftop. 08.06.21 Visit observation:Floor load were available during visit.Overlodng has beed found at 1st floor & rooftop. On 19.08.2021:Floor load were available during visit.Overlodng has beed found at 1st floor & rooftop.



পরিদর্শন পূর্ববক্ষণ	Over loading found in 1st floor 60 psf and top roof RCC water tank 200 psf.
ক্যাম আইটেম কাটাগনি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Over loading must be reduced to 20 psf and RCC water tank should be emptied until DEA is completed.
সুপারিশের উপাসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজা নব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CVV2: 28-Sep-2020 Floor load has been found within limit. RCC water tank has been found on roof which need to be demolished as per DEA. On 6/12/2020:RCC water tank has been found on roof which need to be demolished as per DEA. 08.06.21 Visit observation:RCC water tank has been found on roof which need to be demolished as per DEA. On 19.08.2021: RCC water tank has been found on roof which need to be demolished as per DEA.

#### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের উপাসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CVV2: 28-Sep-2020 Load plan has been found on site for before retrofitting and after retrofitting work. Floor load has been found within limit. On 6/12/2020: Floor load were available during visit.Overloading has been found at 1st floor & rooftop. 08.06.21 Visit observation:Floor load were available during visit.Overloading has been found at 1st floor & rooftop. On 19.08.2021: Floor load were available during visit.Overloading has been found at 1st floor & rooftop.

#### ২.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Extent of roof loading , including RCC water tank and water tank support structure, to be surveyed and capacity of roof slab to be assessed to confirm that the roof slab is designed to carry these loads.
সুপারিশের উপাসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CVV2: 28-Sep-2020 RCC water tank has been found on roof which need to be demolished as per DEA. On 6/12/2020:RCC water tank has been found on roof which need to be demolished as per DEA. 08.06.21 Visit observation:RCC water tank has been found on roof which need to be demolished as per DEA. On 19.08.2021: RCC water tank has been found on roof which need to be demolished as per DEA.

#### ২.৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to implement load plan and manage floor loading.
সুপারিশের উপাসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CVV2: 28-Sep-2020 Load plan has been found on site for before retrofitting and after retrofitting work. Floor load has been found within limit. On 6/12/2020: Floor load were available during visit.Overloading has been found at 1st floor & rooftop. 08.06.21 Visit observation:Floor load were available during visit.Overloading has been found at 1st floor & rooftop. On 19.08.2021: Floor load were available during visit.Overloading has been found at 1st floor & rooftop.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	An undocumented non-engineered shed was vertically extended over RCC column and round steel column.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review the adequacy of the steel roof structure and to ensure that it is designed to resist code specified live and wind loads.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CVV2: 28-Sep-2020 Undocumented non-engineered shed has been found on roof which need to be demolished as per DEA. On 6/12/2020: Undocumented non-engineered shed has been found on roof which need to be demolished as per DEA. 08.06.21 Visit observation:Undocumented non-engineered shed has been found on roof which need to be demolished as per DEA. On 19.08.2021: Undocumented non-engineered shed has been found on roof which need to be demolished as per DEA.

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check the capacity and stability of the shed and make any necessary alterations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 24-Dec-2019 Factory requested reschedule of audit. CVV2: 28-Sep-2020 Undocumented non-engineered shed has been found on roof which need to be demolished as per DEA. On 6/12/2020: Undocumented non-engineered shed has been found on roof which need to be demolished as per DEA. 08.06.21 Visit observation:Undocumented non-engineered shed has been found on roof which need to be demolished as per DEA. On 19.08.2021: Undocumented non-engineered shed has been found on roof which need to be demolished as per DEA.