



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বেডিয়েল জিল্লা লিগিটেড
ঠিকানা	Ashulia,
কারখানার কোড	DHK480
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৪-০২-২০২৩
--------------------------------------	--------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> Generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door One point frame earthing of generator instead of two No over current or earth fault protection provided No cover on the cable trench No fixed temperature detector present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. Provide over current and earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already work done as per guide line.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 08-03-2021 (CVV), 1. Generator room were enclosed properly for fire propagation and fire rated swing door found 2. Over current or earth fault protection provided 3. Generator frame earthing (grounding) is provided at two separate points 17-08-2022 : No cover on the cable trench. 14-02-2023: Found one point frame earthing instead of two of 1030 KW Generator. This factory is under RSC. They have approval drawing from ACCORD.
সংযুক্তিমূহ (৭)	<input checked="" type="checkbox"/>

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> □ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door □ One point frame earthing of generator instead of two □ No over current or earth fault protection provided □ No cover on the cable trench □ No fixed temperature detector present
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> □ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room □ Install appropriate detector
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already work done as per guide line.
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচ্চাল
মন্তব্য	On 08-03-2021(CVV), 1. Generator room were enclosed properly for fire propagation and fire rated swing door found 2. Appropriate detectors installed for generator room 3. Cable trenches are properly covered. 17-08-2022 : । No cover on the cable trench
সংযুক্তিমূহ (২)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No SLD inside MDB/DB/SDB Access obstructed/barred MDB/DB/SDB body and door not earthed Connections without lug Improper wiring/cabling on the floor
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide SLD inside MDB/DB/SDB Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. Remove improper wiring/cabling from the floor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	# We have already Asbuilt SLD Submitted the Accord for approval purpose.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০২-১৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08-03-2021(CVV), 1. Electrical single line diagram (SLD) are available at site. 2. All distribution boards are properly grounded (earthed). 3. Cables wirings were found well dressed in all distribution boards 17-08-2022 : 1. No SLD inside MDB/DB/SDB 2. All distribution boards are properly grounded (earthed). 3. Cables wirings were found well dressed in all distribution boards. 14-02-2023: Completed.
সংযুক্তিমূহ (৪)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No SLD inside MDB/DB/SDB □ Access obstructed/barred □ MDB/DB/SDB body and door not earthed □ Connections without lug □ Improper wiring/cabling on the floor
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCCB/SB □ Ensure all connection with lugs and proper cable dressing
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already adequate used cable lux required location.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08-03-2021 (CVV), 1. Cables were connected with proper sized lugs 2. MDB/DB/SDB/MCB/MCCB/SB were found easily accessible 17-08-2022 : 1. No SLD inside MDB/DB/SDB 2. All distribution boards are properly grounded (earthed). 3. Cables wirings were found well dressed in all distribution boards 14-02-2023: Completed.
সংযুক্তসময় (৮)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available <input type="checkbox"/> Lightning pits are not identified
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate earthing and lightning protection system. <input type="checkbox"/> Take necessary measures for identifiable lightning pits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	We will install the Lightning protection system (LPS) soon.
অধ্যাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-০৯-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রণীর অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 08-03-2021 (CVV), Lightning protection system is installed on the building rooftop 17-08-2022 : Lightning protection system is installed on the building rooftop. 14-02-2023: Completed.

সংযুক্তিমূহ (১)

