

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

1	বেবেকা ফ্যাশনম লিঃ
ঠিকানা	Rebecca Tower, House # 3, Road # 2, Section # 7
কারখানার কোড	DHK484
কালার কোড	

নুল্যার্যনের ধরণ: বৈঘুতিক মূল্যা্রন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
১. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন 🛘 No firefighting equipment is present in the gene পর্যবেষ্ণন fault protection provided ক্যাপ	rator room No over current or earth
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Provide firefighting equipment as required by current and earth fault protection	the Guidelines. Provide over
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ	
ু চুড়ান্ড সম্বয়সীমা	
সংশোধিত সমশ্সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ২. পর্ববেষ্ণণ

Ina	Combustible materials inside generator room Access to generator not easy.  adequate ventilation of the generator room One point frame earthing of generator stead of two No cable trench with cover
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
S. Alfest	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove Combustible materials from generator room. Ensure accessibility and ventilation to generator Ensure double earthing of generator frame Provide cable trench with cover
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য নয়
চুড়ান্ড সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন   । Body & door not earthed    No clear identification mark on distribution board	
প্ৰব্যাভ্ৰমণ MDB/SDB/SB or MCB installed on the wooden board	
काा <u>थ</u>	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
THE THE	
৩.১. কার্বক্রম	
া Provide earthing to body & door. □ Provide clear identification mark on	
विशेषक   distribution board.   Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board.	
সুপারিশের	$\neg$
ভিখ্যসূত্র	
कात्रथानात्र	
কাৰ্যক্ৰম	
	-
্ <mark>অগ্রাধিকার</mark> ৬ সপ্তাহ	
বুড়ান্ত	
স্মৃত্যুসীমা   <sup>-</sup>	
সংশোধিত	
[मभः समिन   👸 📆 📆 🐧 🐧	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
	$\longrightarrow$
্বিত্তব্য	

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No instruction for first aid to electrical shock Access obstructed/barred Undressed messy wire inside. Connection without lug Live parts of machine or equipment exposed ক্যাপ আইটেম
পাইজেপ   ক্যাট্টাগরি
[माण्याम्
৪.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock   Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box   Ensure well-dressed cabling with lugs   Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তথ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকার প্রযোগ্য নর  চূড়ান্ত  সময়সীমা
সংশো <del>ধিত্ত</del> সমর্মীমা <sup>০১–০১–১১৭০</sup>
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য
<ul><li>৫. পর্ববেষ্কণ</li></ul>
পরিদর্শন Without lug 🖟 Undressed messy wiring/cables 🖟 Cable ends not properly soldered or crimped
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৫.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যক্তম Provide service ducts or insulated conduits Ensure secured connections with lug Replace undressed messy wiring/cables Properly solder cable ends

# 

### ৬. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Lightning protection system not available $lacksquare$ Air termination network absent
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	त्र
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system. Provide air termination network
সুপারিশের   তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রা <del>থি</del> কার	৬ মাস
চুডান্ড   সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	