



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুঁঠকা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	লাকী স্টোর এয়াপারেলস লিঃ
ঠিকানা	141/142, Lalasarat / 71/1 West Khapara Road, Tongi, 234/4, Kachukhet
কারখালার কোড	GZP205
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৬-০১-২০২৩
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Ensure accessibility, illumination and cross ventilation to Transformer
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	We have implemented the issue
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	2022-06-25 00:00:00
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১১-০৭-২০২২
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05.10.2020: Accessibility is made sure by fire door, illumination is fine , ventilation is made by windows instead of exhaust and the room size is smaller than required as per NTPA. 25.01.2021 (CVV 2) : Accessibility, illumination and ventilation are all good but room size is smaller than the required. 03.06.2021: Accessibility, illumination and ventilation are all good but room size is smaller than the required. 01-08-2022 : Accessibility , illumination and ventilation are all good. 26-01-2023: Completed.
মংযুক্তিমূহ (৮)	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☒ The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door ☒ No detector in generator room ☒ Combustible materials inside generator room ☒ One point frame earthing of generator instead of two
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☒ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Generator room. ☒ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action but we will take action and complete within this timeline.
অধিকারী অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১১-০৭-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05.10.2020: The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated door. No detector in generator room. No Combustible materials found inside generator room . Two point frame earthing of generator found. 25.01.2021 (CVV2) : Two point frame earthing of generator found. No Combustible materials found inside generator room . generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated door. 03.06.2021: Two point frame earthing of generator found. No Combustible materials found inside generator room . generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated door. 01-08-2022 : Two point frame earthing of generator found. No Combustible materials found inside generator room . 26-01-2023: Completed.

মংযুক্তিমূহ (৮)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Illumination of substation is poor □ No clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Connection without lug □ No cover on cable trench. □ Access limited or barred to panel boards
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide easy access to the substation equipments. □ Provide clear identification mark on distribution panel.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already started work on this issue and supposed to be complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১১-০৭-২০২৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05.10.2020: Illumination of substation is good, No clear identification mark on distribution panel, first aid artificial respiration was available. No cable connected without proper cable lux. Some cover on cable trench not found. DB has good access. 25.01.2021 (CVV2) : lighting in substation is good ,No clear identification mark on distribution panel, first aid artificial respiration was available. No cable connected without proper cable lux. Some cover on cable trench not found. DB has good access. 03.06.2021: Cables are connected with cable lug & cable trench are covered. 01-08-2022 :Illumination of substation is good. Found clear identification mark on distribution panel and instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration. 26-01-2023: Completed.
সংযুক্তিমূহ (৯)	<input checked="" type="checkbox"/>

৪. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Access obstructed/barred to MDB <input type="checkbox"/> No clear identification mark on distribution board <input type="checkbox"/> Combustible materials near DB
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide clear identification mark on distribution board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have implemented the issue
অঞ্চলিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05.10.2020: No access obstruction found to MDB, Distribution boards do not have clear and permanent identification marking and no Combustible materials near DB were found. 25.01.2021 (CVV2) : No access obstruction found to MDB, Distribution boards do not have clear and permanent identification marking and no Combustible materials near DB were found. 03.06.2021: No access obstruction found to MDB, Distribution boards do not have clear and permanent identification marking and no Combustible materials near DB were found. 01-08-2022 :No access obstruction found to MDB, Distribution boards do not have clear and permanent identification marking and no Combustible materials near DB were found. 26-01-2023: Completed.
সংযুক্তসম্মত (৮)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lightning Protection System is not installed.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	/ Need to design and install LPS in the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have implemented the issue
অধিকার	পর্যাজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	05.10.2020: LPS is installed as per approved drawing and design. 25.01.2021 (CVV2): Lightning protection System is installed as per approved drawing and design. 03.06.2021: LPS has been installed. 01-08-2022: LPS has been installed. 26-01-2023: Completed.

সংযুক্তিমূহ (২)

