



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	আরএনএল সোয়েটারস লি:
ঠিকানা	Nagarchar, Rajpoolbaria,
কারখালার কোড	DHK493
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: —
---------------------------------------------	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Poor illumination in transformer room Silica gel is in poor condition. Horn Gap not properly aligned or not provided Lint/dirt in transformer room No detector in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Ensure illumination in the transformer room Maintain quality silica gel Maintain aligned Horn Gap Remove lint/dirt from transformer room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	—
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঙ্গতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Combustible/junk materials inside generator room One point frame earthing of generator instead of two No earth fault protection provided lint/dirt in generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide two-point earthing for the generator frame. Provide earth fault protection
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Combustible/junk materials inside generator room One point frame earthing of generator instead of two No earth fault protection provided lint/dirt in generator room No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove combustible/junk materials from generator room and keep it clean.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ধ্রয়োজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Access to substation/ substation equipment not easy □ Separating wall not extended up to the ceiling □ No SLD/clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Non-conductive mat not provided/ insufficient □ No earthing at all required electrical points □ Lint/dirt in substation □ No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide easy access to the substation or substation equipment □ Provide clear identification mark on distribution panel and relevant SLD □ Ensure earthing for all required electrical points
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Access to substation/ substation equipment not easy □ Separating wall not extended up to the ceiling □ No SLD/clear identification mark on distribution panel □ No instruction for first aid to electrical shock and artificial respiration □ Non-conductive mat not provided/ insufficient □ No earthing at all required electrical points □ Lint/dirt in substation □ No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure illumination in the substation □ Keep the substation clean □ Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. □ Provide sufficient rubber mat in front of the panel
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB Access obstructed/barred MDB/DB/SDB body and door not earthed No or empty earth bar/neutral bar MDB/DB/SDB installed at inaccessible height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB. Provide earth bar and neutral bar in MDB/DB/SDB Relocate MDB/DB/SDB at accessible height
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অঞ্গগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB Access obstructed/barred MDB/DB/SDB body and door not earthed No or empty earth bar/neutral bar MDB/DB/SDB installed at inaccessible height
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove obstruction to ensure access to MDB/DB/SDB/MCB/MCCB/SB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	প্রযোজ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্গগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Lightning protection system not available
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide appropriate Lightning protection system
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ গ্রাম
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	
মন্তব্য	