



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	কল্পা এ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	380/1-3, Tv Avenue, East Rampura
কারখালার কোড	DHK500
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>—</b>
---	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"><li>The generator room smaller than the required size</li><li>The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door</li><li>No detector in generator room</li><li>No firefighting equipment is present in the generator room</li><li>Combustible materials inside generator room</li><li>No cover on the cable trench</li></ul>
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"><li>Remove Combustible materials from generator room.</li><li>Provide cover on the cable trench</li></ul>
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	—
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	· No earth bar/neutral bar · No instruction for first aid to electrical shock · Access obstructed/barred · Body & door not earthed · No clear identification mark on distribution board · MDB/SDB installed on the wooden board with non-standard enclosing door. · Combustible materials near DB · MCCB installed without enclosure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	· Provide earthing to body & door. · Provide earth bar/neutral bar · Provide clear identification mark on distribution board. · Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board. · Enclose installed MCCB
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	· No earth bar/neutral bar · No instruction for first aid to electrical shock · Access obstructed/barred · Body & door not earthed · No clear identification mark on distribution board · MDB/SDB installed on the wooden board with non-standard enclosing door. · Combustible materials near DB · MCCB installed without enclosure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	· Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock · Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box · Remove combustible materials from DB's nearest zone.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	· Lightning protection system not available
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	· Provide appropriate Lightning protection system.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	
মন্তব্য	