



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	সাংগু টেক্স লিমিটেড- ২
ঠিকানা	Dushaid, Ashulia
কারখালার কোড	DHK530
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ১৯-১০-২০২২
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate factor of safety in columns
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Due to concerns of high stress of interiors column and crack at one edge column, a Detail Engineering Assessment (DEA) is required to be commenced immediately and completed with in six months from issue date of this report. A minimum of four numbers of 4 inch diameter cores shall be taken to assess the concrete strength of column. Besides, scaning of all columns shall be conducted to verify the number of rebars in the columns at ground floor location within six months.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	At 19-10-22: Drawing & Design has received approval from ACCORD But DEA report was not found. Drawing & Design has received approval from ACCORD. DEA Report was not found during inspection date. But Core Test report was found.
সংযুক্তিমূহ (১)	
<input checked="" type="checkbox"/>	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and vertical extension
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	No horizontal and vertical extension shall be made with out Detail Engineering Assessment and no further construction is to be carried out on this building untill check structural adequacy.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 19-10-22: No horizontal or vertical extension was found during the inspection date

মাংযুক্তিমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	At 19-10-22: DEA Report was not found during inspection date. Load plan was found posted on the floor.

মাংযুক্তিমূহ (১)



৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	As-built Drawings and soil test report
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built Architectural and structural drawings of the different structural elements, foundation details and soil test report to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction. (Part of DEA).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 19-10-22: As-built Drawings and soil test report were found during the inspection date.

মংযুক্তিসমূহ (২)



৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Distress in primary structural elements
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অণ্ডগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	At 19-10-22: No distress were found in any primary structural elements during the inspection date.
সংযুক্তিসমূহ (১)	
<input checked="" type="checkbox"/>	