



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---|
| কারখালার নাম | এলিটেক্স লিমিটেড |
| ঠিকানা | Plot no: 1260, Baonia, Turag, Uttara, Dhaka |
| কারখালার কোড | DHK015 |
| কালার কোড | |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|----------------------------------|-----------------------|

| ১. পর্যবেক্ষণ | |
|-----------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- 1st & 2nd floor At 1st & 2nd floor, minimum width of pathways was found 0.62 m & 0.58 m respectively, which were not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ১.১. কার্যক্রম | |
|---------------------|--|
| কার্যক্রম | The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখালার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১২-১১-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: During inspection, evacuation pathways of all floors were found obstructed by pile of combustible material, table, sewing machine and yarn. (Location: 2nd floor sewing, 1st floor iron and packing section, ground floor cutting section.) |

| ২. পর্যবেক্ষণ | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- All floors At All floors of the building, the passageways were found temporarily blocked by garments table, machine & materials. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ২.১. কার্যক্রম | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চলিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ১২-১১-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Aisles, corridors and passageways to the exits are obstructed by combustible materials, working benches & machine. |

| ৩. পর্যবেক্ষণ | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All exit doors at egress route All exit doors were provided with collapsible security gate, steel sliding types and wooden swinging types gates, which did not open in the direction of the travel. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

| ৩.১. কার্যক্রম | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চলিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১২-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not interested to do any remediation work. During the visit, Factory management provided an agreement paper for fire safety related design/drawing which was signed on 11/07/2018 with Capella consulting services. From then no progress has been made yet. Some action should be taken against factory as they are avoiding remediation & safety issues. |

| ৪. পর্যবেক্ষণ | |
|---------------|--|
| | |

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location—All exit doors at egress route All exit doors were provided with collapsible security gate, steel sliding & swinging, and wooden swinging types gates installed with locking arrangement at egress route and there is a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not interested to do any remediation work. During the visit, Factory management provided an agreement paper for fire safety related design/drawing which was signed on 11/07/2018 with Capella consulting services. From then no progress has been made yet. Stern action should be taken against factory as they are avoiding remediation & safety issues. |

৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Stair-1 There were 2 nos stairs in the factory building .Among them stair-1 was not provided both side handrails. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Both side handrails are not provided yet at the staircase -1. (Location: east side) |

৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- All stairs Collapsible security gate, steel sliding types gates and wooden swinging types gates were installed at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing doors. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not interested to do any remediation work. During the visit, Factory management provided an agreement paper for fire safety related design/drawing which was signed on 11/07/2018 with Capella consulting services. From then no progress has been made yet. Stern action should be taken against factory as they are avoiding remediation & safety issues. |

৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Exterior stairs (north east corner side) At exterior exit stairs of building (north east corner side), there was found unprotected windows opening within 10 ft. range. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide 2 hour fire rated construction at unprotected opening window, which is adjacent to external staircase. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not interested to do any remediation work. unprotected window opening was seen within 10ft range of exterior stair. (Location: north east side) |

৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF (Final evacuation route of Stair-1 at east side) At ground floor, Final evacuation route of Stair-1 at east side meeting a unprotected passageway due to production floor openings, to finished near to the final exit. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire rating separated corridor with 1.5 hour fire rated door at ground floor. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not interested to do any remediation work. During the visit, Factory management provided an agreement paper for fire safety related design/drawing which was signed on 11/07/2018 with Capella consulting services. From then no progress has been made yet. Stern action should be taken against factory as they are avoiding remediation & safety issues. |

৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF (Final evacuation route of Stair-1 at east side) At ground floor, Final evacuation route of Stair-1 at east side meeting a unprotected passageway due to production floor openings, to finished near to the final exit. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hour fire rated door at ground floor for fire separated corridor. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-৯২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | Previous timeline: 4/29/2017 Final Timeline: 31/12/2017. They will complete this issue within the timeline. |

১০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF (Final evacuation route of stair-1 and stair-2) At GF of the building, the final evacuation route of stair-1 (east side) and stair-2 (north east corner) were not protected due to adjacent to high risk generator room. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final evacuation route of stair-1 and stair-2. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not willing to do perform remediation work. |

১১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF (Final evacuation route of stair-1 and stair-2) At GF of the building, the final evacuation route of stair-1 (east side) and stair-2 (north east corner) were not protected due to adjacent to high risk generator room. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to final evacuation route of stair-1 and stair-2. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৫-৯২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | Previous timeline: 4/29/2017 Final Timeline: 31/12/2017. They will complete this issue within the timeline. |

১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Ground floor (Fabric store) At ground floor (Fabric store), the designated storage area was not separated with fire rated barrier from the rest of the operational areas, |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not willing to do perform remediation work. |

১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- Ground floor (Fabric store) At ground floor (Fabric store), the designated storage area was not separated with fire rated barrier from the rest of the operational areas, |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-০৮-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ২৬-৯২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | Previous timeline: 4/29/2017 Final Timeline: 31/12/2017. They will complete this issue within the timeline. |

১৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Ground floor & 1st floor At ground floor & 1st floor, the boiler room was located in the production floor, which required separation from rest of the operational areas. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor & 1st floor boiler room, which located at the adjacent to rest of the operational areas. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার অবস্থা | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১২-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবার |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not willing to do perform remediation work. |

১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Ground floor & 1st floor At ground floor & 1st floor, the boiler room was located in the production floor, which required separation from rest of the operational areas. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at ground floor & 1st floor boiler room, which located at the adjacent to rest of the operational areas. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার অবস্থা | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-০৮-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবার |
| মন্তব্য | Previous timeline: 4/29/2017 Final Timeline: 31/12/2017. They will complete this issue within the timeline. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location – All floors Aisle mark & exit signage was not provided at all floors operational area as well as exit doors. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধ্যাধিকার | প্রযোজ্য নথি |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | ১২-১১-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Aisle mark was seen wiped out. No aisle mark was seen at ground floor cutting section, 1st floor Iron and packing section, 2nd floor sewing section. Exit sign was seen not operational (Location: 1st floor exit-1) No exit sign has been installed on exit-2. No Bangla or English signs for stairs. Emergency directional signs are not also available. |

১৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All floors Emergency lighting was not provided for evacuation pathway. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Emergency lights are not available on aisles and staircase -1. Install emergency lighting for all paths of egress and staircase. Illumination needs to be a minimum of 10 lux for all corridors, exit doors and stairways. Illumination for aisles needs to be a minimum of 2.5 lux |

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All stairs Evacuation stairways were not provided emergency lighting. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not willing to do perform remediation work. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not willing to do perform remediation work. |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-০৮-২০১৭ |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ২৫-৯২-২০২২ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Previous timeline: 4/29/2017 Final Timeline: 31/12/2017. They will complete this issue within the timeline. |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF, 1st & 3rd floor The manual activation point was not available near all exits at GF, 1st & 3rd floor. It only provided in 2nd floor. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Install Manual activation call point at all exit routes |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not willing to do perform remediation work. |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF, 1st & 3rd floor The mmanual fire alarm system was not available in GF, 1st & 3rd floor of the factory building. It only provided in 2nd floor. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Automatic fire detection and alarm system is not installed yet in the factory. |

২৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- All Floor Insufficient number of standalone smoke detectors were provided all floors of the factory building. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চাক্তির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not willing to do perform remediation work. |

২৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | There had no practice of periodic checking of alarm call point, alarm & detection system to ensure whether it is functional or not and it is recorded by maintaining proper register. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকার | পর্যাজ্য নথি |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১২-৯৯-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চাক্তির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: No periodic checklist and record has been found for alarm call point, alarm & detection system. |

২৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location- 1st & 3rd Floor At 1st floor (2 nos. of CO2 type, 1nos. of ABC type extinguishers) and At 3rd floor (1nos. of ABC type extinguishers) were provided in the factory building, which was not adequate of the factory building. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide fire extinguisher at 1st & 3rd Floor and to keep the record for re filling & properly tagged. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১২-৯৯-২০৯৬ |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অঞ্চাকিকির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: During the visit, fire extinguishers were not seen at any of the floor. |

২৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০৯৬ |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চাকিকির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021:Design drawing is not visible. |

২৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চলিকার | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-০৮-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | Previous timeline: 4/29/2017 Final Timeline: 31/12/2017. They will complete this issue within the timeline. |

২৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location--GF & 3rd floor There was 1 nos of hose connection available at each floor of 1st & 2nd floor of the factory building, but no hose connection was available at GF & 3rd floor, which was not adequate fulfill the requirement with respect to area and travel distance as per RMG guideline. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চলিকার | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-০৮-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ২৫-১২-২০২২ |
| অঞ্চলিক অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | Previous timeline: 4/29/2017 Final Timeline: 31/12/2017. They will complete this issue within the timeline. |

২৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF At the most remote point, the water throw of jet was measured 20 ft distance which did not meet the minimum requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধিকারী | ৬ গ্যাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-০৮-২০১৭ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ২৫-৯২-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | Previous timeline: 4/29/2017 Final Timeline: 31/12/2017. They will complete this issue within the timeline. |

৩০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | There was not practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধিকারী | ধর্মাজ্ঞ নব্য |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১২-৯৯-২০৯৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়েছি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: No periodic checklist and record of hose performance has been found. |

৩১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Roof Factory has approximate 2,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not interested to do any remediation work. |

৩২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Roof Factory has approximate 2,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অঞ্চাকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ২৯-০৮-২০১৭ |
| সংশ্লাপিত সময়সীমা | ২৫-৯২-২০২২ |
| অঞ্চাকার অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | Previous timeline: 4/29/2017 Final Timeline: 31/12/2017. They will complete this issue within the timeline. |

৩৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All floors There were 2 nos exits in each floor. Fire-fighting additional equipment's were provided near at Stair-1 exit location of 2nd floor which was not compliant. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১২-১১-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অঞ্গগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Only sand & water buckets were seen at 2nd floor exit-1 stairway which is empty. Additional firefighting equipment has not been found in exit -2 stairway and exit-1 ground and 2nd floor stairway. |

৩৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-1st floor (finishing section) 1st floor (finishing section), combustible materials was found near heat/ electrical source. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in finishing section must have protecting covers and wiring must be in conduits. |
| মুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১২-১১-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অঞ্গগতির অবস্থা | শুরু হবলি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Electric boiler was seen beside Iron and finishing section without fire rated protective construction and fire rated opening protection. Lights were found without protective cover. (Location: 1st floor north west side) |

৩৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-2nd floor No Back-up power supply was provided for manual fire alarm system of the factory. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Power backup supply should be provided for fire alarm system. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১২-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management is not interested to do any remediation work. |

৩৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF (Generator area) Visual alarm system was not available at high noise generator area at ground floor. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Visual alarm should be placed at the generator room. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখনার কার্যক্রম | We have not taken action |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১২-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Visual alarm system/fire alarm sounder flasher is not installed yet at ground floor generator room. |

৩৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | An invalid Fire license was available for the factory which was expired on 30 je 2014. However, area was not mentioned on that. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Update fire license / permit from issuing authority. -Cover all units / floors in a valid fire license |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management could not provide fire license during the visit. |

৩৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The factory has no boiler license for 1 no/s gas boiler. (capacity 150 liter) |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Obtain the boiler license from the proper issuing authority. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-৯২-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবানি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management could not provide boiler license during the visit. |

৩৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The factory has no boiler operator license. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধার্থিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১০-১২-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৬-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management could not provide boiler license during the visit. |

৪০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Factory had not conducted fire drill regular basis and documentation record. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কার্যক্রম কার্যক্রম | We have not taken action |
| অধার্থিকার | ধর্মাজ্ঞা নথি |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১২-১৯-২০১৬ |
| সংশ্লাধিত সময়সীমা | ০৯-০৯-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হবাণি |
| মন্তব্য | On 09/08/2021: Factory management could not provide fire drill record during the visit. |