



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ইন্ট্রাকো ক্যাশল লিঃ
ঠিকানা	Musafir Bhaban (2Nd, 3Rd & 4Th Floor), Kasai Bari, Sakander Market
কারখালার কোড	DHK271
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ধ্রোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing with safe evacuation plan.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Inadequate horizontal separation <input type="checkbox"/> Inadequate vertical separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under <input type="checkbox"/> Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. <input type="checkbox"/> Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	থ্রোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Compressor & Boiler (occupancy-J) was seen with Ground floor packing area (occupancy-G2) without fire rated construction and opening was seen without fire rated protection (Location: ground floor). Medical room (occupancy-D) was seen with packing area (occupancy-G2) and substation room (occupancy-j) without any free rated construction. (Location: ground floor).

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকিকার	থ্রোজ্য লয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing with safe evacuation plan.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not equivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through staircases and grills on the interior walls
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্রাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Production area is not separated from staircases due to non-rated opening protection. So that smoke and fire can easily propagate through the staircases. Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated collapsible gates, steel doors, sliding steel doors at each floor of the whole factory building.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Door width less than minimum (1.0m) □ Sum of the widths of doors less than required □ Door do not swing outward □ Corridor and Passageways width less than minimum Door width less than minimum (0.9m) □ Others same as above
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel □ Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. □ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Collapsible gate (Location: 5th floor floor exit-1), sliding steel doors (Location: 4th floor, 3rd floor, 2nd floor, 1st floor exit -1), Steel doors directly open onto a landing on exit-2 stairways (Ground floor to 5th floor) are found at all exits of the floor with locking features.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor occupancy more than allowed □ Space per occupant less than required
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Ensure appropriate workspace for the occupant load of each floor as per the Guidelines □ Change layout of workstations to ensure allowable occupancy load as per the guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action on this issue.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Electrical cables do not run through separate Service ducts
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals and fire dampers in shafts and ducts at floor separations.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Vertical shaft (e.g. electrical cables) was seen at working floor without fire rated ceiling material which run through ground floor to 5th floor.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Riser & Trade tolerance not within limit □ Handrails non-conformant □ Stairway door not Fire Door □ Obstruction Stairway exit
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing with safe evacuation plan.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures □ Open grills in walls between staircase and floor spaces. □ The ground floor exits not enclosed □ Riser & Trade tolerance not within limit □ Handrails non-conformant □ Stairway door not Fire Door □ Obstruction Stairway exit
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. □ The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. □ Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. □ Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. □ Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors.
মুপারিশের তথ্যমূদ্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্লাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাষ্ট সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতিৰ অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Collapsible gate (Location: 5th floor floor exit-1), sliding steel doors (Location: 4th floor, 3rd floor, 2nd floor, 1st floor exit -1), Steel doors directly open onto a landing on exit-2 stairways (Ground floor to 5th floor) are found at all exits of the floor with locking features. The ground floor exit -1 & 2 are open with other mixed occupancies (Generator room) which does not ensure safe pathway for escape from the premises. Continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit is not provided.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Fire Door □ Absence of proper separation using fire rated walls and doors □ Width of Passageway less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ধ্যায়াজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing with safe evacuation plan.

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Clearance from ceiling less than 1/3 rd of ceiling height □ Naked lights in storage □ No Fire Door □ Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire doors as approved by the Guidelines □ Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	ধ্যায়াজ্য লব
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	On 17/08/2021: non rated sliding Steel grill door was seen at bonded ware house without fire rated construction . (Location: basement floor) . Lights were found without protective cover and electrical wiring was seen at store room. (Location: Bonded ware house basement floor) Management of storage materials at bonded ware house are found as per standard.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Clearance from ceiling less than 1/3 rd of ceiling height □ Naked lights in storage □ No Fire Door □ Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	পর্যবেক্ষণ লিখ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 17/08/2021: One third clearance from ceiling to top the stack was found during inspection

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ No Bangla signs for lifts and stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting (Non-standard
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. □ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	পর্যবেক্ষণ লিখ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	গুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: During the visit, exit sign was found not functional. No Bangla and English Exit instructions were provided at exit stairway-1 &2.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ No Bangla and English Exit instructions in case of emergency □ No Bangla signs for lifts and stairs □ Means of Escape lack Emergency Lighting (Non-standard)
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Emergency lights are not available on aisles. During the visit, non-functional fog light was seen at exit stairway-1 with manual on/off switch & wire was seen to charge from electrical AC power source which is not appropriate as per guideline.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Training of the Trainers not performed
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide training to the Trainers □ Include Fire Drill and Training of the Trainers in Fire Safety Management Plan
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory management could not show Fire safety training certificate of workers from BGMEA or Fire service & Civil Defense.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Non-standard Cylinder color
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 17/08/2021: During the visit, Fire extinguishers were found expired.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No sand filled bucket <input type="checkbox"/> No water filled bucket
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Water filled bucket & sand bucket was placed at exit stairway-1 but found empty. gloves, masks, helmet was seen only in exit-1 stairway. Additional firefighting equipment has not been found in exit -2 stairway.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy <input type="checkbox"/> No fire resistant composite door at the boiler entrance
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the boiler room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing including boiler room.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Boiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy <input type="checkbox"/> No fire resistant composite door at the boiler entrance
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self- closing swing door for the boiler room
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Boiler was seen with Ground floor packing area without fire rated construction and opening was seen without fire rated protection (Location: ground floor).

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ Door having fire resistance rating less than 2hr □ No separating wall between Switchgears and Transformer □ No separate room for the transformer □ No detector in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Transformer room. □ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing including substation room.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	□ Transformer room walls less than 4hr fire resistance □ Door having fire resistance rating less than 2hr □ No separating wall between Switchgears and Transformer □ No separate room for the transformer □ No detector in transformer room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	□ Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated selfclosing swing door for the Transformer room. □ Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Steel door was seen at sub-station room adjacent with packing area & medical room. No fire rated protective construction and fire rated opening protection was seen at sub-station room. Standalone type detector was seen at substation room (Location: Ground floor).

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide firefighting equipment as required by the Guidelines.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing including generator room.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No firefighting equipment is present in the generator room <input type="checkbox"/> No detector in generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Install appropriate detectors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 17/08/2021: No detector was seen at generator room (Location: ground floor near final exit-1 & 2).

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☒ Basement staircase is not encased with materials of 2 hours fire resistance. ☒ Stair to the basement is not separated from the basement by smoke proof enclosure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☒ Provide design showing the smoke proof enclosure for the basement to ensure the protection of smoke propagation to other floor and stair
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing including basement staircases.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	☒ Basement staircase is not encased with materials of 2 hours fire resistance. ☒ Stair to the basement is not separated from the basement by smoke proof enclosure
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	☒ Enclose Basement stairs with a fire-rated construction with smoke proof enclosure from roof to ceiling with vestibule separation from basement or by other provisions provided in the Guidelines. ☒ Install fire-rated self-closing swing doors to the smoke proof enclosure to prevent the spread of smoke and heat into the stairs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 17/08/2021: No fire rated separation has been done yet at basement staircase.

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No guards or handrails on either sides of ramps having slope steeper than 1 in 15
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide drawings and plan to separate Ramp to prevent passage of fire and smoke into stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire protection construction design & drawing including basement staircases.

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> Ramp not separated by smoke proof door preventing passage of smoke into stairways or upper floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide adequate separation to prevent passage of fire and smoke into stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যালাব কার্যক্রম	
অধাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 17/08/2021: No fire rated separation has been done yet at basement ramp.

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No detector in substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install appropriate detectors
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Standalone type detector was seen at substation room (Location: Ground floor).

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Provide design drawings for the automatic fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অঞ্চলিকার	৬ স্ট্রাই
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 17/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire alarm & detection system design/drawing.

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	<input type="checkbox"/> No automatic fire detection and alarm system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	<input type="checkbox"/> Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ গ্লাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 17/08/2021: During inspection, standalone type smoke detectors were seen at production area which is not appropriate as per the standard guideline.