



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	বেঙ্গলবো এ্যাটোয়ার লিঃ
ঠিকানা	10, Pranhari Das Road, South Kattoly, Chattogram
কারখালার কোড	CHT144
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room. – Electrical Single Line Diagram was not available and the factory maintenance person didn't have enough knowledge about overall electrical system.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated SLD matching the existing installation at the factory. 2. SLD to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধিকারী	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: They not done any agreement with any consulting firm 23.08.2021:They not done any agreement with any consulting firm.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room -Updated [As built Electrical Layout Drawings] wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn't have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer-in-charge.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাসাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: They not done any agreement with any consulting firm 23.08.2021:They not done any agreement with any consulting firm.

৩. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room -Ventilation of Generator rooms were not adequate.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Provide adequate ventilation arrangements for indoor substation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Ventilation not adequate. 23.08.2021:Ventilation not adequate.

৪. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room -Illumination of Generator room was not adequate.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate illumination for substation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Illumination not adequate. 23.08.2021: Illumination not adequate.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room -Unwanted materials was observed inside Generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All unwanted materials should be removed from Generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Action has been taken.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Unwanted materials found in DG room 23.08.2021:Unwanted materials was observed inside Generator room.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–All panels –Electrical Graded Electrical Rubber mats was not provided in front of all distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide graded rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Rubbermat not found in front of DBs. 23.08.2021: Electrical Graded Electrical Rubber mats was not provided in front of all distribution boards.

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location– Generator room –Fire protection were not provided (Heat detector and smoke detector) in Generator rooms.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install smoke detection in the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 15.09.2020: No detector found. 23.08.2021:Fire protection were not provided (Heat detector and smoke detector) in Generator rooms.

৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator room -Fire rated doors was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020:Fire rated door not installed. 23.08.2021:Fire rated doors was not available.

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Panels – There adequate signage of electrical danger / caution was not provided at substation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Adequate number of caution boards should be kept in the substation/ transformer room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Electrical caution and Denger sin not found. 23.08.2021:There adequate signage of electrical danger was not provided at substation

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room – The generator room area was 13 m2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 60 m2, or relocate the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Room area same as before. 23.08.2021: The generator room area was 13 m2

১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room – Proper working clearance was not maintained around the generator.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Working clearance not found beside generator. Some unwanted materials and Boilar is in generator room. 23.08.2021: Proper working clearance was not maintained around the generator.

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room -Generator oil was observed in generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Re-locate oil tanks away from control panels in generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken.
অগ্রাধিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Generator oil is in generator room. 23.08.2021:-Generator oil was observed in generator room.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Facility -Dedicated circuits and fuse protection were not found for sockets/plugs feeding for 15A sockets.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Individual Fuse protection should be provided to every 15/20 A socket.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Dedicated Circuit not provided. 23.08.2021:Dedicated circuits and fuse protection were not found for sockets/plugs feeding for 15A sockets.

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All panels -Cable sockets at cable end was not provided to stranded cables with cable size area $\geq 6\text{mm}^2$.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. All stranded conductors $> 6\text{mm}^2$ to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors $< 6\text{mm}^2$, at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Cable socket not provided. 23.08.2021:Cable socket not provided.

১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All panel -Open live wire was found in Distribution Boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All strands cables at exposed ends should be properly soldered / crimped and insulated.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken.
অধার্থিকার	১ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০২-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Open cable found in DB. 23.08.2021:Open live wire was found in Distribution Boards.

১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Panels –Proper signage of Danger / 415 V was not provided on electrical panels
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with [Danger 415 Volts] and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Proper signage not found. 23.08.2021: Proper signage of Danger / 415 V was not provided on electrical panels.

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-DB at ground Floor –Proper working clearance was provided near distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of distribution board.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Initiative has been taken & agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Infront of Db is not clear. 23.08.2021:–Proper working clearance was provided near distribution boards.

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All panels -Electrical connections was not properly secured with lugs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at MDB and DBs. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Lug not installed. 23.08.2021:Electrical connections was not properly secured with lugs.

১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All panels -Bunch of cables was observed at MCCB/MCB terminal and bus bar terminal.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাপিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Bunch cable observed. 23.08.2021:Bunch of cables was observed.

২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All panels -Wiring diagram or circuit list with proper current ratings was not available on every distribution boards.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Waring diagram and circuit list is not with proper current rating. 23.08.2021:Wiring diagram or circuit list with proper current ratings was not available on every distribution boards.

২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Panels -Common neutrals were observed for more than one circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than one circuit shall not be permitted).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হ্যালি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Common neutral observed. 23.08.2021:Common neutrals were observed for more than one circuit

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Generator room -One point earthing was provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৮-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: No earth connection found. 23.08.2021:One point earthing was provided.

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All panels -Earth Continuity Conductor (ECC) was not provided adequately & dedicated to circuit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipment provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০৯-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: ECC wasn't adequate. 23.08.2021: ECC wasn't adequate.

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All Panel Boards –Earthing was not provided to all distribution board for its body & door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Action has been taken.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Door and body earth not provided. 23.08.2021:Earthing was not provided to all distribution board for its body & door.

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Office room – The factory did not conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	No action has been taken but they have agreed to complete within timeline.
অধার্থিকার	চলছে
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৬-০৮-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	At 15.09.2020: Periodic inspection not done. 23.08.2021:No such document found.