



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন  
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	জেকে ক্যাশনস লিমিটেড।
ঠিকানা	771-776, Shewrapara, Begum RokeyaSharani, Mirpur, Dhaka
কারখানার কোড	DHK276
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Minimum width of marked aisles
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Factory needs to have marked aisles in all working floor according to 0.9m for one side seat and 1.0m for both side seat.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide sufficient number & width (0.9 m) of marked aisles.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Aisles, passageways and corridors toward exit access are found obstructed by combustible materials, packaging boxes, cutting materials, working benches & machine. Aisle mark was seen less than 1.0m at 5th floor finishing section. On 22/08/2021: Aisles, passageways and corridors toward exit access are found obstructed by combustible materials, packaging boxes, cutting materials, working benches & machine. Aisle mark was seen less than 1.0m at 5th floor finishing section.

**২. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lighting arrangement with wiring protected in conduits and covers to light fittings of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Lights in storage area needed to be installed with protective covers and conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will protect all lighting arrangements in storage areas
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Lights were found without protective cover and electrical wiring was seen at store room ( Location: Rooftop finished goods store, 6th floor substore or warehouse, Ground floor accessories and fabrics store ). On 22/08/2021: Lights were found without protective cover and electrical wiring was seen at store room ( Location: Rooftop finished goods store, 6th floor substore or warehouse, Ground floor accessories and fabrics store ).

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we are maintaining good management of combustibles.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. One third clearance from ceiling to top the stack is not maintained at Rooftop finished goods store, 6th floor substore or warehouse, Ground floor accessories and fabrics store. On 22/08/2021: Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. One third clearance from ceiling to top the stack is not maintained at Rooftop finished goods store, 6th floor substore or warehouse, Ground floor accessories and fabrics store.

### 8. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide enough exit sign according to NI Action Plan
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২০-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: No exit sign was seen on exit-1&2 of 7th floor, exit-1 6th floor, exit-1 5th floor, exit-1&2 2nd floor, exit -2 1st floor, ground floor generator & substation room. Emergency directional signs are not also available. On 22/08/2021: No exit sign was seen on exit-1&2 of 7th floor, exit-1 6th floor, exit-1 5th floor, exit-1&2 2nd floor, exit -2 1st floor, ground floor generator & substation room. Emergency directional signs are not also available.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of As Built Drawing with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to prepare as built drawing with floor machine layout showing means of escape with proper dimension.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will built as built drawings
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Factory management could not show As built drawing with machine layout & escape route approved from DIFE. On 22/08/2021: Factory management could not show As built drawing with machine layout & escape route approved from DIFE.

**৬. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**৬.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that un-lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we are going to replace all exit doors with side swinging un-lockable doors
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Factory has not taken any action to prepare fire separation construction design/drawing with safe evacuation plan. On 22/08/2021: Factory has not taken any action to prepare fire separation construction design/drawing with safe evacuation plan.

**৭. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**৭.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	Factory needs to provide handrail on both sides of all the stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide handrails on both side very soon.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Both side handrails are not installed yet at the staircases -1&2. On 22/08/2021: Both side handrails are not installed yet at the staircases -1&2.

**৮. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in floors, exits & stairs. (Escape route).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide illuminated emergency lights in all floors, exits and staircases
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১৮-০১-১৯০০
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Adequate no of Emergency lights are not available on evacuation stairways -1 &2. No emergency lighting system was found on aisles, paths of egress & escape route. On 22/08/2021: Adequate no of Emergency lights are not available on evacuation stairways -1 &2. No emergency lighting system was found on aisles, paths of egress & escape route.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Communication system of all floors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install suitable public address system having communication to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will built PA system with two way communication.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: PA system is not installed yet by the factory. On 22/08/2021: PA system is not installed yet by the factory.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire department pre-plan needs to be developed.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will built a fire department pre-plan.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Fire department pre-plan has not prepared yet. On 22/08/2021: Fire department pre-plan has not prepared yet.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit route-1 (Stair-1 route) of building-2 (B-2) needs to be protected by 4 hours rated construction with 2 hours fire rated door/opening at each floor level entrance including ground floor and need to be protected from generator room at ground floor by 4 hours rated construction with 2 hours rated door/opening, also need to have the protected escape route till to reach safe refuse area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will make final exit routes safe.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: The ground floor final exit of stairway -1 ( Location: Building -2 ) are open with other mixed occupancies ( Generator & substation room, compressor room ) which does not ensure safe pathway for escape from the premises. On 22/08/2021: The ground floor final exit of stairway -1 ( Location: Building -2 ) are open with other mixed occupancies ( Generator & substation room, compressor room ) which does not ensure safe pathway for escape from the premises.

## ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Proper fire separation of child care within safe location
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Child care room is needed to be separated from other occupancies with 3 hours fire rated construction with 3 hours fire rated door.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will separate childcare in safe location
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: No childcare room was seen at Building-2. Factory has already left Building -1. During the visit, management informed that child care and medical room was in building -1. On 22/08/2021: No childcare room was seen at Building-2. Factory has already left Building -1. During the visit, management informed that child care and medical room was in building -1.

## ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	In six storied building (B-1): (a) Fabrics store and finished goods store located at 1st floor of building-1 needs to be fire separated from child care with 3 hours fire rated construction with 3 hours fire rated door. In eight storied building (B-2): (a) Fabrics storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors from the embroidery room, (b) Finished goods store area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors from the finishing section located at 5th floor, (c) Warehouse area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors from the production area located at 6th floor, (d) Finished goods store area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors from the dining area located at roof top in building-2.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will separate storage area
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হইলি
মন্তব্য	On 23/11/2020: During inspection, accessories and fabrics store was seen with Generator & substation room, compressor and embroidery section without fire rated construction. Sliding steel door & collapsible gate was seen at accessories and fabrics store exit -1 & 2. (Location : ground floor Building-2). Sub-store or warehouse was seen with cutting section without fire rated separation. collapsible gate was seen at warehouse exit -1 & 2 (Location: 6th floor). Finished goods store is not separated at rooftop dining area by fire rated opening protection and construction. Sliding steel door was seen at Finished goods store. (Location: rooftop). On 22/08/2021: During inspection, accessories and fabrics store was seen with Generator & substation room, compressor and embroidery section without fire rated construction. Sliding steel door & collapsible gate was seen at accessories and fabrics store exit -1 & 2. (Location : ground floor Building-2). Sub-store or warehouse was seen with cutting section without fire rated separation. collapsible gate was seen at warehouse exit -1 & 2 (Location: 6th floor). Finished goods store is not separated at rooftop dining area by fire rated opening protection and construction. Sliding steel door was seen at Finished goods store. (Location: rooftop).

### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Generator & substation room needs to be fire separated from final exit route-1 of building-2 (B-2) with 4 hours fire rated enclosure and 2 hour rated opening having direct access from outside. Boiler room need to be protected by 4 hours rated construction with 2 hours rated opening / door from finishing section located at 2nd floor of building-1 (B-1) and at 5th floor of building-2 (B-2).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Boiler room is in safe location. Generator room needs to be protected According to NI Action Plan
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Electric Boiler room is not separated from finishing section by fire rated construction and opening protection (Location: 5th floor). Generator & substation room is not separated from accessories and fabrics store & final exit of stairway-1 by fire rated construction and opening protection (Location: Ground floor). Gas boiler room is not separated from embroidery section by rated construction (Location: ground floor). On 22/08/2021: Electric Boiler room is not separated from finishing section by fire rated construction and opening protection (Location: 5th floor). Generator & substation room is not separated from accessories and fabrics store & final exit of stairway-1 by fire rated construction and opening protection (Location: Ground floor). Gas boiler room is not separated from embroidery section by rated construction (Location: ground floor).

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the staircases of building-1 ( six storied building ) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening ( 2 hours rated enclosure and 1.5 hour rated door ) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits. All the staircases of building-2 ( eight storied building ) need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening ( 4 hours rated enclosure with lobby and 2 hour rated door ) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will separate staircase from fire and smoke.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Production area is not separated from staircases due to non-rated opening protection. So that smoke and fire can easily propagate through the staircases. Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated collapsible gates at each floor of the whole factory building with locking feature. On 22/08/2021: Production area is not separated from staircases due to non-rated opening protection. So that smoke and fire can easily propagate through the staircases. Both stairways are not fire separated from production areas and having non-rated collapsible gates at each floor of the whole factory building with locking feature.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separated lobby in staircase
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The minimum fire resistance rating of the walls separating the smoke proof enclosure by providing lobby or ventilated vestibule from the area of incidence needs to be 4 hours with no openings other than those required for fire doors for exit. The fire rating of the fire doors for exit needs 2 hours.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide fire separated lobby in staircase.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Fire rated smoke proof lobby for safe evacuation from exit leading to staircase has not provided yet. On 22/08/2021: Fire rated smoke proof lobby for safe evacuation from exit leading to staircase has not provided yet.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will provide enough fire detector and build the system centralized.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. Some standalone type detectors are found during the visit. On 22/08/2021: Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. Some standalone type detectors are found during the visit.

**১৮. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

**১৮.১. কার্যক্রম**

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will install fire alarm system and call point.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Manual fire alarm system was found which is activated by push button but not standard as per the guideline. No uninterruptible power supply (Ups/battery) has been provided for fire alarm. On 22/08/2021: Manual fire alarm system was found which is activated by push button but not standard as per the guideline. No uninterruptible power supply (Ups/battery) has been provided for fire alarm.

**১৯. পর্যবেক্ষণ**

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will install control panel for automatic fire detection and alarm system
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Fire alarm control panel is not available in the factory during the visit. Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. On 22/08/2021: Fire alarm control panel is not available in the factory during the visit. Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 100 mm dia of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will ensure proper standpipe system.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory. On 22/08/2021: Standard standpipe and hose system is not installed yet by the factory.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will ensure proper standpipe system for enough hose pressure.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Standpipe system including fire pump, water reservoir and Siamese connection is not installed yet in the factory. On 22/08/2021: Standpipe system including fire pump, water reservoir and Siamese connection is not installed yet in the factory.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will ensure Siamese connection for to the standpipe system
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Standpipe system including fire pump, water reservoir and Siamese connection is not installed yet in the factory. On 22/08/2021: Standpipe system including fire pump, water reservoir and Siamese connection is not installed yet in the factory.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will install dedicated fire pump.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Standpipe system including fire pump, water reservoir and Siamese connection is not installed yet in the factory. On 22/08/2021: Standpipe system including fire pump, water reservoir and Siamese connection is not installed yet in the factory.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least $1900 \times 75 = 142500$ liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will ensure sufficient water water capacity.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Standpipe system including fire pump, water reservoir and Siamese connection is not installed yet in the factory. On 22/08/2021: Standpipe system including fire pump, water reservoir and Siamese connection is not installed yet in the factory.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire command station facilities with communication to all floors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to establish command station on the entrance lobby and equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. It needs to be manned with properly trained personnel having responsibility of maintenance and operating firefighting facilities within the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will establish fire command station in entrance lobby.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৬-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 23/11/2020: Fire command station facilities have not provided yet. On 22/08/2021: Fire command station facilities have not provided yet.