

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ফেয়ার অ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	A-28-29, Bscic,Fatulla, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY081
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধর	াণঃ অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ E ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Access road too narrow for Fire Engine Vertical clearance not adequate for Fire Engine
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Prepare plans to provide adequate access to Fire Engine
<u>সুপারিশের</u>	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	-
কার্থালার কার্যক্রম	अ We will try to wide access road
<u>অগ্রা</u> খিকার	ৰ ৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সম্বশ্নসীমা	20-20-5028
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	12–10–20: Providing adequate access to Fire Engine is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন	Access road too narrow for Fire Engine Vertical clearance not adequate for Fire
পর্ববেষ্ফণ	Engine
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম Remove overhead obstacles from access road. Ensure adequate access to Fire কাৰ্যক্ৰম Engine সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার We will try to wide access road **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 59-07-7900 সমশ্রসীমা সংশোধিত 07-07-2990 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 12-10-20: Removing overhead obstacles from access road to ensure adequate মন্তব্য access to Fire Engine is in progress. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04) : Same as before

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন ব্যবেষ্কণ	Inadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ন্যাপ াাইটেম ন্যাটাগরি	
).১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Provide design drawings to demonstrate how designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with fire-rated walls and doors according to the Guideline occupancy separation will be achieved. Retrofitting of internal layout needed with appropriate drawings following guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যানার কার্যক্রম	We will make all type of design drawings
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	59-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
ম গুব্য	12-10-20: Providing design drawing on how separation should be achieved; Retrofitting of internal layout; Separation of work areas with firerated walls and doors is in progress. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04): Same as before

পরিদ পর্ববে	াৰ্শন 🛮 । ৰক্ষণ	nadequate horizontal separation [] Inadequate vertical separation
ক্যাপ আই্ট্		
ক্যাভা	াগাৰ	
8.5.	কাৰ্যক্ৰম	1
কা	ৰ্শক্ৰম	Mixed use buildings and Buildings housing RMGs, use some floors that fall under Mixed Occupancy (e.g. Storage, Office, Work areas, etc.). The designated storage areas, assembly areas, offices and work areas should be separated with firerated walls and doors according to the Guidelines. Different occupancy in different floors should be separated with fire-rated construction according to the Guidelines.
সুপ তথ	ারিশের থাসত্র	
কা	<u>্রুন্</u> রখানার ব্জুম	
1 1	<u> </u>	৬ মাস
চুড় সম	ান্ত াশ্বসীমা	-

. পর্ববেষ্ফণ	
	Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not juivalent to the fire resistance rating of the wall
ক্যাপ	<u> </u>
আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
<i>৫.১.</i> কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Retrofitting drawing of internal layout needed as per guidelines.
সুপারিশের	Treatonicing drawing of internal layout needed as per galacines.
তথ্যসূত্র	
কার্থানার	We will make all type of design drawings
কাৰ্যক্ৰম	21 2
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ মঙাং
চুডান্ড সমশ্রসীমা	20-20-2036
সংশোধিত	01-01-1290
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্র</u> গতির	চলমান
<u>অবস্থা</u>	12. 10. 20. Detrefitting drawing of internal layout is in progress. Observation from
মন্তব্য	12–10–20: Retrofitting drawing of internal layout is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before
100 1)	visit date 09-08-2021 (CVV-04) : Same as before

৬. পর্ববেষ্ণণ

সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা

মন্তব্য

02-02-2290

চলমান

পৰিদৰ্শন Protection against propagation of fire through voids in interior and exterior walls not প্ৰব্ৰেষ্ণ্য equivalent to the fire resistance rating of the wall ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম ☐ Provide fire-rated separation to prevent smoke and fire propagation through কাৰ্যক্ৰম staircases and grills on the interior walls সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কার্থানার We will seal all the penetrations. **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 59-07-7900 সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্বসীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 12–10–20: Providing fire–rated separation to prevent smoke and fire propagation মন্তব্য through staircases and grills on the interior walls is in progress. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04) : Same as before

4. 17(72	יי
পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than required Door do not swing in the direction of flow Corridor and Passageways width less than minimum Door width less than minimum (0.9m) Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্গা	वें

.১. কাৰ্যক্ৰম	
· 9· 41 144	
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange adequate number of doorways at each floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাশক্রম	we will change all the faulty exit door.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	20-20-203 <i>\text{\tince{\text{\tint{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\tin}\\\ \tittileft{\text{\tin}}\exititt{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\tex{\texi}\til\text{\text{\texi}\tilitht{\tilit{\texi}\tilitht{\tex{\texi}\text{\text{\texi{\texi{\texi{\texi}\tint{\text{\tii}}\tit</i>
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	12–10–20: Providing drawings to arrange adequate number of doorways at each floor is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV-04): Same as before

৮. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Door width less than minimum (1.0m) Sum of the widths of doors less than required Door do not swing in the direction of flow Corridor and Passageways width less than minimum Door width less than minimum (0.9m) Others same as above
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

্.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	☐ Doors on all escape routes to open in the direction of travel ☐ Ensure adequate number of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. ☐ Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	We will change all the faulty exit door.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	59-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	12–10–20: Ensuring doors on all escape routes to open in the direction of travel; Adequate number of doorways in each floor; Internal retrofitting to create safe passage, in corridors and exits is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

১. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন ভিচ্ন বিষয় বিষয়

কাশক্রম	Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will provide adequate aisles marking
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	20-20-202 <i>&</i>
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
ম ন্তব্য	12–10–20: The initiative of relocating work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0m wide on all escape routes is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

০. পর্ববেষ্ণণ	
14(420)	Floor occupancy more than allowed [] Space per occupant less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১০.১. কার্যত	<u>ম</u>
কাৰ্যক্ৰম	Provide floor plans with equipment, worker and work space arrangements to ensure appropriate occupancy load as per the Guidelines
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will reduce the occupancy.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	20-20-2020
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	D लमान
মন্তব্য	12–10–20: The initiative of providing floor plans with equipment, worker and work space arrangements to ensure appropriate occupancy load is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	☐ Floor occupancy more than allowed ☐ Space per occupant less than required
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম Ensure appropriate workspace for the occupant load of each floor as per the কাৰ্যক্ৰম Guidelines [] Change layout of workstations to ensure allowable occupancy load as per the guidelines. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার We will reduce occupant load. কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত 22-02-2200 *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> চলমান অবস্থা

<u>১২. </u>	bq
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Electrical cables do not run through separate Service ducts . Not sealed with non-combustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04) : Same as before

12-10-20: Ensuring appropriate workspace for the occupant load of each floor;

Changing layout of workstations to ensure allowable occupancy load is in progress.

কাৰ্যক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations. Provide electrical service shaft as per guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will seal all the penetrations.
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	39-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	12-10-20: Ensuring prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures; Providing electrical service shaft is in progress. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04): Same as before

মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating Electrical cables do not run through separate Service ducts . Not sealed with non-combustible material at each floor level for electrical services duct
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Seal the shafts/ducts in the floors when it is not needed. Seal the shafts/ducts with non combustible materials at each floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will seal all the penetrations.
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	% o − % o − ₹ o % \&
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	12-10-20: The initiative of sealing the shafts/ducts with non combustible materials at each floor is in progress. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04): Same as before

১৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser Trade tolerance of a flight not within limit Max number of steps in a single flight more than 15 Handrails height less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow No Auto door closer Obstruction in Stairway Same as above except Riser & Trade tolerance of a flight
 ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into smoke-proof enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্য্থানার কার্যক্রম	We will protect staircase from fire and smoke.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12-10-20: The initiative of protecting staircase from fire and smoke by producing design drawing is in progress. Observation from visit date $09-08-2021$ (CVV-04): Same as before

১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন

Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures I Open grills in walls between staircase and floor spaces. I The ground floor exits not enclosed Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser & Trade tolerance of a flight পাৰদৰ্শন not within limit \(\text{Image} \) Max number of steps in a single flight more than 15 \(\text{Image} \) Handrails height less than required \(\text{Image} \) Stairway door not Fire Door \(\text{Image} \) Exit access door not swing in the direction of flow No Auto door closer Obstruction in Stairway Same as above except Riser & Trade tolerance of a flight

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৫ ১ কার্যক্রম

<u> ১৫.১. কাশ্র</u>	૯.১. क्षेत्रिक्ष	
কাৰ্শক্ৰম	Convert all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম	We will protect staircase from fire and smoke.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	59-07-7900	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্তব্য	12–10–20: The initiative of converting all interior stairways into smokeproof enclosures equipped with Fire–rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor; ensuring safe pathway for escape from the premises; Providing continuous smoke–proof fire protected pathway along all the stairways; Providing stairways of adequate dimensions and of appropriate specifications; Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors; Removing sliding doors from all final exitsis in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before	

পরি পর্ব	রিদর্শন বৈষ্কণ	Interior staircase not protected through smoke-proof enclosures Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Max number of steps in a single flight more than 15 Handrails height less than required Stairway door not Fire Door Exit access door not swing in the direction of flow No Auto door closer Obstruction in Stairway Same as above except Riser & Trade tolerance of a flight
ক্য আ: ক্য	াপ ইটেম াটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	☐ Remove obstructions from stairways
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will protect staircase from fire and smoke.
<u> অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চড়োল্ক	20-20-5020
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
শগ্রগতির শবস্থা	চলমান
	12–10–20: The initiative of removing obstructions from stairways is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

১৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	No Fire Door No/Improperly illuminated exit sign Tortuous and obstructed travel path Absence of proper separation using fire rated walls and doors Width of Passageway less than required Clearance from ceiling less than 1/3 rd of ceiling height. Naked lights in storage
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্য্যানার কার্যক্রম	We will install fire doors.
অগ্রাধিকার	্ ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	20-20-2028
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	12-10-20: Providing easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction; Providing clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area is in progress. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04): Same as before

১৮. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No Fire Door No/Improperly illuminated exit sign Tortuous and obstructed travel path Absence of proper separation using fire rated walls and doors Width of Passageway less than required Clearance from ceiling less than 1/3 rd of ceiling height. Naked lights in storage
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ন.১. কাৰ্যক্ৰম	
ጥ ጓኋጓ	Provide fire doors as approved by the Guidelines Provide fire-rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation of the storage area from others or maintaining proper storage size and distance between stored items as per the Guideline	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will maintain good housekeeping and protected conduit in storage area.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস	
চুডান্ড সময়সীমা	39-07-7900	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	12–10–20: Providing fire doors as approved by the Guidelines; Providing fire–rated solid walls from floor to ceiling to ensure fire separation is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before	

১১. পর্ববেছ	দুৰ্গ <u>ক্ৰিন্ত ক্ৰিন্ত কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব কৰিব</u>
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	No Fire Door No/Improperly illuminated exit sign Tortuous and obstructed travel path Absence of proper separation using fire rated walls and doors Width of Passageway less than required Clearance from ceiling less than 1/3 rd of ceiling height. Naked lights in storage
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Rearrange storage items to ensure proper clearance from ceiling
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	50-50-5056
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
	12-10-20: Rearranging storage items to ensure proper clearance from ceiling is in progress. Observation from visit date $09-08-2021$ (CVV-04) : Same as before

০. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন 🛮 No Fire Lift in building	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম Provide drawings and plans for installation of Fire Li provided in the Guidelines.	ft as per the specifications
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চূড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	
12-10-20: Drawings and plans for installation of Fire provided in the Guidelines was not available. Observa 2021 (CVV-04): Same as before	

२১. পর্যবে ষ্ডণ	
প্রিদর্শন প্রবেষ্ফণ	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্ঞম 📙 Provide Fire Lift in building সুপারিশের ভখ্যসূত্র	g matching the specifications provided in the Guidelines
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমরসীমা ২৯–০১–১৯০০	
সংশোধিত সম্বাসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা 12-10-20: Fire Lift in buildi	ng matching the specifications provided in the
	e. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04):

২২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Exit signs not clearly visible Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency No Bangla signs for stairs Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	☐ Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. ☐ Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. ☐ Post directional signs at appropriate locations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide enough proper exit signs.
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	% o − % o − ₹ o % €
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	12–10–20: Providing adequate number and type of illuminated exit signs; Providing English and Bangla Exit instructions where necessary; Posting directional signs at appropriate locations is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

२७. ४५(५	ቃላ
পার্পশ্ব পর্যারেক্সন	Exit signs not clearly visible Directional signs missing No Bangla and English Exit instructions in case of emergency No Bangla signs for stairs Means of Escape lack Emergency Lighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

୭.১. কাৰ্যত্ৰ	
কাশক্রম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install emergency lights.
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	39-07-7900
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	12–10–20: Providing new Emergency Lighting system that meets the specified requirements is in progress. Observation from visit date $09-08-2021$ (CVV- 04) : Same as before

ļ	२८. १र्यत्वक्षन	
	পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্য	
	ক্যাপ আইটেম	
	ক্যাটাগরি	
l	২৪.১. কাৰ্যক্ৰম	

কাৰ্যক্ৰম	☐ Equip Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will install command station.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	39-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্ত ব্য	12–10–20: Equipping Command Station with all facilities required to meet the Guidelines requirements is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

२६. পর্ববেষ	দ্বৰ
	Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly Cylinder expired Cylinders not accessible
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

<u>১.১. কার্যত্র</u>	
<u>কাশ্জ্রম</u>	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	We will provid e enough fire extinguishers.
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	20-20-2026
<u> </u>	
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	
অগ্রগতির	চলমান
অবস্থা	
	12-10-20: Providing fire extinguishers that meet the requirements of the
মন্ত ব্য	Guidelines is in progress. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04):
	Same as before

২৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন	Non-standard Cylinder color Validation certificate not monitored regularly
পর্ববেষ্ফণ	Cylinder expired [Cylinders not accessible
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels. Ensure easy accessibility to fire extinguishers.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	\$0-\$0-\$0\$&
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	12–10–20: Ensuring regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re–service labels; Ensuring easy accessibility to fire extinguishers is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

২৭. পর্ববেষ্ফণ

| Non Standard Standpipe & Hose system | Supply of water required for interior fire প্রিদর্শন protection is not adequate | Pressure in the standpipe is less than required | The size পর্যবেষ্ক্রণ (diameter) of the standpipe is less than the prescribed value. | No Siamese connection available

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide standard Standpipe& Hose system that complies with the Guidelines requirements for supply of water, minimum pressure in the standpipe and size কাৰ্যক্ৰম (diameter) of the standpipe. I Ensure that Siamese connections are available as specified by the Guidelines. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার We will update hydrant systems কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত 59-07-7900 সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির চলমান অবস্থা 12-10-20: Providing standard Standpipe & Hose system; Ensuring that Siamese connections are available as specified by the Guidelines is in progress. Observation মন্তবা from visit date 09-08-2021 (CVV-04): Same as before

২৮. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন পর্যবেষ্কণ No fire pump present ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি

৮.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	We will install fire pump.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্বসীমা	59-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
<u> মন্তব্য</u>	12–10–20: Providing Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04) : Same as before

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	No water filled bucket No Gloves/Masks/Fire Axe/ Steel Cutter/Helmet
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১.১. কাশ্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	☐ Provide adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide fire equipments.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	20-20-3056
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	12-10-20: Providing adequate number of additional fire-fighting equipment to meet the Factory Rules is in progress. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04): Same as before

৩০. শ্ব(বঞ্চণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	oiler room is not properly segregated from the rest of the occupancy \(\begin{align*} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

০.১. কাৰ্যত্ৰ	
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the boiler room.
সুপারিশের তথ্যসুত্র	
भागकन	we will separate bollar room from life.
অ গ্রাখিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	20-20-2030
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	12–10–20: Producing design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

৩১. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর

৩১.১. কার্যক্রম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door কাৰ্যক্ৰম for the boiler room. Install appropriate detectors. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 59-07-7900 সমশ্রসীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা অগ্রগতির চলমাল অবস্থা 12-10-20: Producing design drawings to demonstrate the incorporation of fire মন্তব্য rated enclosure from floor to ceiling; Installation of appropriate detectors is in progress. Observation from visit date 09-08-2021 (CVV-04): Same as before

৩২. পর্ববেষ্কণ পরিদর্শন No detector in generator room পর্ববেষ্ণণ ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৩২.১. কার্যক্রম Install appropriate detectors. কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের ভখ্যসূত্র কার্খানার We have already done. **অগ্রাধিকার|**৬ মাস চড়ান্ত 59-07-7900 সংশোধিত 07-07-2990 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 12-10-20: Installation of appropriate detectors has not started. Observation from মন্তব্য visit date 09-08-2021 (CVV-04) : Same as before

৩৩. পর্যবেষ্ণণ

8	ারিদর্শন 1র্থবেষ্কণ	No automatic fire detection and alarm system	
1 1	চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাগরি		
٩	୭৩.১. কার্যত	[≽] त्र	
	কাৰ্শক্ৰম	Provide design drawings for the automatic fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan	
	यथात्रियात		┑

	along with implementation plan
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	We will install manual and automatic fire alarm and detection system
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সমর্মীমা	20-20-203 <i>\b</i>
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	12–10–20: Providing design drawings for the automatic fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements is in progress. Observation from visit date 09–08–2021 (CVV–04): Same as before

রিদর্শন □	No automatic fire detection and alarm system
র্ববেষ্কণ □	No automatic fire detection and alarm system
<u>সূপ</u>	
াই(উম মাইমেরি	
গ্ৰাভাগৰি	
৪.১. কার্যত্র	 _Б
কাৰ্যক্ৰম	Install the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার 	
কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ	9° ZIIZI
	। अभाग
চুডান্ড সময়সীমা	59-07-7900
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির	শুৰু হুখুনি
অবস্থা	
মন্তব্য	12-10-20: Installation of the automatic fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements is in progress. Observation from visit