



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কেরার অ্যাপারেলস লিঃ
ঠিকানা	A-28-29, Bscic, Fatulla, Narayanganj
কারখানার কোড	NRV081
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
--------------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Intensity of floor loading
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner is asked to shift the storage of ground floor immediately. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 60 psf (3KN/m2)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12.10.2020 Found Heavy storage in top floor. The intensity of load has been found to exceed 60 psf (3KN/m2). CVV2: Found Heavy storage in top floor. The intensity of load has been found to exceed 60 psf (3KN/m2). On 09.08.2021 The intensity of load has been found to under 60 psf (3KN/m2).

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	As build design drawing
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Consultants strongly recommend to construct as build design drawing of the different structural elements of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12.10.2020 No design & drawing has been found during inspection. CVV2: No design & drawing has been found during inspection. On 09.08.2021 No design & drawing has been found during inspection.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Horizontal and vertical extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	no horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 12.20.2020 In the Rooftop water reserve tank another joint building has been found. But they could not show any document details investigation. CVV2: As per 83th taskforce decision they did not take any action. On 09.08.2021 As per 83th taskforce decision they did not take any action.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has to prepare and submit the load plan for all floors with in three weeks for approval.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৬-০৭-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.10.2020 No floor load plan was displayed at any floor of the factor. CVV2: No floor load plan was displayed at any floor of the factory. As per 83th taskforce decision they did not take any action. On 09.08.2021 No floor load plan was displayed at any floor of the factory. As per 83th taskforce decision they did not take any action.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Cracks in primary structural elements
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12.10.2020 Found primarily crack in a building outside and two building joints. They have not taken any action yet now. CVV2: Found primarily crack in a building outside and two building joints.s per 83th taskforce decision they did not take any action. On 09.08.2021 Found primarily crack in a building outside and two building joints.s per 83th taskforce decision they did not take any action.