



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুঠকা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	রানিসাম ক্যাপলস লি.
ঠিকানা	185, BaizidBostami Road, Nasirabad I/A, Chattogram
কারখালার কোড	CHT145
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: অঙ্গ মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All buildings The exit doors in the egress route are found steel sliding, collapsible security gate type doors and roll down shutter gates in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের ত্থ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	Previous Timeline: Final Timeline: 24/08/2017 Not taken any action regarding this issues but factory agreed to complete the issues within the timeline. 14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All buildings The exit doors in the egress route are found with locking arrangement of sliding, wooden swinging and collapsible security gate type doors in the direction of the travel and there is chance that doors may be locked due to operation time.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবার
মন্তব্য	Previous Timeline: Final Timeline: 24/08/2017 Not taken any action regarding this issues but factory agreed to complete the issues within the timeline. 14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—3 storey building—east and north side stair At east and north side stair, handrails are not provided on both side.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবার
মন্তব্য	Previous Timeline: Final Timeline: 24/08/2017 Not taken any action regarding this issues but factory agreed to complete the issues within the timeline. 14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

## ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building Steel sliding, wooden swinging, roll down shutter and collapsible security gate type doors are installed, which are without self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door. Moreover, at 2nd floor of 3 storey building, the stair is not enclosed & constructed completely with fire-resistive rated construction barriers. The staircase is open to the surrounding.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in stair way encloses.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চার্ধিকার	৬ মাত্রাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চার্ধিত অবস্থা	শুরু হোলি
মন্তব্য	Previous Timeline: 12-10-2016 Final Timeline: 24/08/2017 Not taken any action regarding this issues but factory agreed to complete the issues within the timeline. 14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

## ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building-exterior stair In 3 story building, an exterior stair located at (south side) middle of two buildings, which is connected from ground floor to 1st floor; adjacent to 1st floor unprotected opening window is found in production building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1 hour fire rated construction at unprotected opening window, which is adjacent to external staircase.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চার্ধিকার	৬ মাত্রাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চার্ধিত অবস্থা	শুরু হোলি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

## ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building ground floor- south west side evacuation route The evacuation route at south west side of the building is not protected from high risk generator room which is using by NG fashions Ltd.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to evacuation route at south west side of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not submitted design to DIFE Yet.They assign a consultancy firm for design since 2018.Yet they have not submitted .their create a complexity with design farm.

## ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building ground floor- south west side evacuation route The evacuation route at south west side of the building is not protected from high risk generator room which is using by NG fashions Ltd.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to evacuation route at south west side of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building G.F- finishing section The production area is not protected from boiler room which is located at G.F finishing section.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor boiler room, which located at the adjacent of finishing section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১১-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not submitted design to DIFE Yet.They assign a consultancy firm for design since 2018.Yet they have not submitted .their create a complexity with design farm.

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building G.F- finishing section The production area is not protected from boiler room which is located at G.F finishing section.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

## ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor boiler room, which located at the adjacent of finishing section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১১-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building G.F- finishing section and 2nd floor dining area Aisles arrow marks are not signed at G.F- finishing section and 2nd floor dining area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	- Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Previous Timeline: Final Timeline: 24/08/2017 Not taken any action regarding this issues but factory agreed to complete the issues within the timeline. 16.09.2020; Ailse & arrow giding was moderately available in g.f finishing section & 2nd floor dinning section. 14.02.2021:Aisles are faded.they have not remark yet.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building- All Floors Sufficient number of emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Previous Timeline: Final Timeline: 24/08/2017 Not taken any action regarding this issues but factory agreed to complete the issues within the timeline. 16.09.2020; Emergency lighting moderately given in evacuation pathway. 14.02.2021:emergency light are provided but not sufficient.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building-All Floors Evacuation stairways are not provided sufficient number emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building and shed The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৬-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৬-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবার
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building and shed The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার অবস্থা	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৯-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবার
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building and shed There are only 1 no's manual activation points for whole factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building and shed Insufficient number of fire alarm system is not covers all floors in the factory building and shed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building and shed Insufficient number of stand alone detectors are provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অধার্থিকার	৬ মাত্রাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There is a no practice of periodic checking of alarm call point, fire alarm & detection to ensure whether it is functional or not .
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অধার্থিকার	ধর্মাজ্ঞ নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-At G.F of 3 storey building At G.F, there are insufficient 4 nos of extinguishers are found in approximate 6929 sft area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide fire extinguisher at G.F of 3 storey building and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not submitted design to DIFE Yet.They assign a consultancy firm for design since 2018.Yet they have not submitted .their create a complexity with design farm.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Whole factory building and shed There is only 38 mm diameter fabric hose available at 1st floor of the building. But there are no hose connection provided at any floor of the building and shed building-1.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-3 storey building-G.F Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ গ্যাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১১-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There is no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not and it is tagged properly.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The hose pipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	প্রযোজ্য নথি
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not submitted design to DIFE Yet. They assign a consultancy firm for design since 2018. Yet they have not submitted .their create a complexity with design farm.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has not sufficient water capacity connected to hose to supply water during peak demand period for fire fighting. So water capacity does not meet the requirement.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. . and They have no interest in safety work. They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	At G.F of 3 storey building, the bond store and storage area (Accessories store, Fabric store, Hanger store) of shed building-1, combustible materials are found near electrical source height up to electrical appliances.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার অবস্থা	প্রযাজ্য লব্ধ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm is not placed at high noise area ( ie. Generator room ).
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার অবস্থা	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হৰণি
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No Boiler operator license is available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have not taken any action yet but agreed to complete the issue within the given timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৪-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাক্তির অবস্থা	শুরু হয়েছে
মন্তব্য	14.02.2021:They have not taken any step to remediate any NC. .and They have no interest in safety work.They have not taken any safety measure since CVV visit.