



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	কেচস ক্যাপশনস লিঃ
ঠিকানা	376, South Manda (4th floor), Sabujbagh, Dhaka
কারখানার কোড	DHK308
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">অঙ্গীকৃত মূল্যায়ন</a>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <a href="#">-</a>
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Testing and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	All the firefighting equipment is need to test with proper documents.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will take action about testing and record of fire equipment according to NTPA guideline.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	১১-০৭-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবাণি
মন্তব্য	On 25-10-20: no such record is available. On 12/08/2021: No testing plan & record of fire safety equipment is found during the visit.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Overcrowding in working floor
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	(a) Factory needs to ensure minimum of 2.3 m <sup>2</sup> per occupant; (b) Reduce the occupants from the 4th floor or shift occupants from 4th floor to another floors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already re-duce the occupant load according to NTPA guideline.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমরসীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সমরসীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 25-10-20: 2.3 m <sup>2</sup> per occupant is ensured. On 12/08/2021: Factory has provided to ensure minimum of 2.3 m <sup>2</sup> per occupant in 4th floor.

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Management of combustibles in storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Combustibles are to be managed with good housekeeping. Storage facilities with no air-conditioning duct shall be minimum 2.9 m and when used as a storage facility there shall be a minimum clearance of one third the floor height from the ceiling to the top of the storage stack.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	In the storage area has need to re-arranged the Combustibles as per suggested guidline.
অঞ্চাকিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সমরসীমা	১১-০৭-২০১৬
সংশোধিত সমরসীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 25-10-20: 1/3rd clearance from ceiling is not available. On 12/08/2021: Arrangement of storage is not maintain properly as per standard. One third clearance from ceiling to top of the stack is not maintained.

#### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of ¢As Built Drawing¢ with machine layout & escape route
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Needs to have as built drawing with proper dimensions showing means of escape.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	One consultant has been already appointed to carry out the work, They will complete the work as per guideline.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৭-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 25-10-20: as built drawing is not available. On 12/08/2021: Factory has not taken any action to provide as built drawing as per NTPA guidelines.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Validity and full area coverage of fire license
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire license needs to be updated for full occupied area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Validity and full area coverage of fire license has available.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়েছি
মন্তব্য	On 25-10-20: no document is available. On 12/08/2021: Fire License was available in the factory but the validity was found expired.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire safety training from BGMEA or Fire service & Civil Defense or others
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Manager or Director needs to arrange fire safety training for the workers of the factory from proper authority time to time.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We have already arranged safety training from Fire service and civil defense also we have safety training certificates.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 25-10-20: no record is available. On 12/08/2021: Factory management could not provide fire safety training certificate of workers from BGMEA or FSCD.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Handrail on both sides of stairways
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrail on both sides of stairways.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provided handrail on both sides of stairways.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৭-২০১৬
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 25-10-20: both sided handrail is not available. On 12/08/2021: Handrail on both sides are not provided on both of the stairways.

#### ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Emergency backup power for critical fire safety system ( signage, fire alarm & detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc. )
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will taken action as soon as possible according to NTPA guide line.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 25-10-20: emergency backup power is available. On 12/08/2021: Factory has provided to Emergency back-up power.

#### ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to ensure adequate numbers of exit signs which need to be visible from any positions and comply with the following conditions: ( a ) The color and design of lettering, arrows and other symbols on exit signs needs to be in high contrast with their background; ( b ) Words on the signs needs to be at least 150 mm with a stroke of not less 20 mm; ( c ) The source of illumination, contrast, intensity and luminance needs to be at least 50 lux, 0.5, 5.0 foot-candles and 0.2 cd/m <sup>2</sup> respectively.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will install Exit sign as per NTPA guide line.
অধাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	গ্রেড হ্যালি
মন্তব্য	On 25-10-20: exit signs found some illuminated, some are not illuminated. On 12/08/2021: Factory has not taken any action to ensure adequate numbers of exit signs.

## ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Type of exit doors
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exit doors of staircase enclosure need to be replaced by SIDE SWINGING FIRE RATED doors so that the staircase remains free from smoke as well as the lockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অঞ্চাকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	১২-০৭-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০৬-০৮-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 25-10-20: fire rated doors are not available. On 12/08/2021: Factory has not taken any action to install Fire door.

## ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to have a proper pre-plan for fire department.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	As soon as possible we will make fire department pre-plan according to NTPA guide line.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 25-10-20: no pre plan is available. On 12/08/2021: Factory management could not show any document of fire safety plan.

## ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Total width of stair
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to ensure minimum width of stair either 0.9 m or 8 mm per occupant, the largest one of those.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We have already re-duce the occupant load according to NTPA guideline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 25-10-20: minimum width of stair is ensured. On 12/08/2021: Factory has taken to provide minimum width of stair 0.9 m.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of final exit routes
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Final exit-01 needs to be fire separated by 2 hours rated construction and 1.5 hours rated opening with the storage area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 25-10-20: final exit route is not fire separated. On 12/08/2021: Factory management could not show any document of fire separation.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of storage area
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Storage area need to be protected with 2 hours rated construction & 1.5 hours rated opening or doors.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 25-10-20: storage area is not fire separated. On 12/08/2021: Factory management could not show any document of fire separation.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separation of boiler, generator, sub-station and chemical room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Boiler room needs to be fire separated with finishing section by 4 hours rated construction and 2 hours rated opening. Generator room needs to be fire separated with 4 hours fire rated enclosure and 2 hour rated opening of direct access from outside.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 25-10-20: boiler, generator, sub-station and chemical rooms are not fire separated. On 12/08/2021: Factory management could not show any document of fire separation.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire and smoke protection of staircases
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	All the exits connecting to the staircase-1 need to be protected with fire and smoke resistant enclosures and opening ( 4 hours rated enclosure and 2 hour rated door ) and provide a protected route from all though the stairway to the final exits.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 25-10-20: staircases are not fire and smoke protected. On 12/08/2021: Factory management could not show any document of fire separation.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Status of occupancy separation
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to provide 3 hours rated construction between office & sewing section.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide separation as per suggested guideline.
অঞ্চাকিকার	৬ গ্রাম
চুড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশ্লাপিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 25-10-20: separation is not found. On 12/08/2021: Factory management could not show any document of fire separation.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire separated lobby in staircase
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The minimum fire resistance rating of the walls separating the smoke proof enclosure by providing lobby or ventilated vestibule from the area of incidence needs to be 4 hours with no openings other than those required for fire doors for exit. The fire rating of the fire doors for exit needs 2 hours.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Required rated fire doors and wall will be set in the recommended areas as per timeline.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 25-10-20: lobby is not fire separated. On 12/08/2021: Factory management could not show any document of fire separation.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Adequacy of centralized fire detection system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	We will provide centralized fire detection systems as soon as possible according to NTPA guide line.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 25-10-20: centralized fire detection system is not available. On 12/08/2021: Factory has not taken any action to install centralized and automatic fire detection & alarm system.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide fire alarm system and call point according to NTPA guide line.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	On 25-10-20: manually operated electrical fire alarm system is available but automatic fire alarm system is not available. On 12/08/2021: Factory has taken to provide manually operated electrical fire alarm system is available but automatic fire alarm system is not available.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to install control panel for centralized automatic fire detection and alarm system in the command station at the entrance lobby of the factory premises.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of detection system.
অঞ্চাকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্চাকার অবস্থা	শুরু হবানি
মন্তব্য	On 25-10-20: control panel is not available. On 12/08/2021: Factory has not taken any action to install control panel for centralized automatic fire detection and alarm system.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install proper standpipe system having at least 100 mm dia of standpipe. First aid hose system ( 38 mm nominal ) needs to be provided ( Ref. Fire Service Standard # 9 ) in addition to Fire Aid Fire Fighting Appliances in existing high rise NTPA ( 20 m ) buildings. In addition 50 mm or larger hose connection facility needs to be provided.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	Qualified Fire Protection Engineer will be engaged for the design of standpipe system with hydraulic calculation.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 25-10-20: proper standpipe system is not available. On 12/08/2021: Factory has not taken any action to install proper standpipe system as per guidelines.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	we will provide siamese connection .
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-১২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 25-10-20: Siamese connection is not available. On 12/08/2021: Factory has not taken any action to install Siamese connection.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory. Required for adequate pressure of hose.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Qualified Fire Protection Engineer will engaged for the design of fire pump.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	On 25-10-20: dedicated fire pumps are not available. On 12/08/2021: Factory has not taken any action to Install dedicated fire pump with backup power system.

#### ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water capacity for fire-fighting
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to feed fire-fighting equipment and at least $1900 \times 75 = 142500$ liters water storage tank.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take action about water reservoir tank for fire-fighting according to NTPA guide line.
অঞ্চাকিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশ্লাধিত সময়সীমা	২৫-০২-২০২২
অঞ্চাকিকির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	On 25-10-20: factory has almost 1,70000 liter of water storage capacity. On 12/08/2021: Factory has almost 1,70000 liter of water storage capacity.

#### ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Fire command station facilities with communication to all floors
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory needs to establish command station on the entrance lobby and equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. It needs to be manned with properly trained personnel having responsibility of maintenance and operating firefighting facilities within the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will take action about Fire command station facilities according to NTPA guide line.
অধার্থিকার	৬ গ্যাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৩-০৮-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	২৫-৯২-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 25-10-20: fire command station is not available. On 12/08/2021: Fire command station was not found as per requirements.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Conductivity and record of fire drill
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Fire drill needs to be conducted quarterly ( 4 times a year ) under the Fire Safety Plan. A record of such drills needs to be kept in writing for at least 3 years for the inspection of fire brigade whenever called for.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	On 12/08/2021: Fire Drills document was not found as per requirements.